

## Grunddaten

<b>Interne Nr.</b>	<b>46763</b>	<b>Aussenfarbe</b>	
<b>Datum</b>	<b>29.08.2016</b>	<b>Innenfarbe</b>	<b>Onyx</b>
<b>Kennzeichen</b>	<b>TR-TO 71</b>	<b>Sommerreifen</b>	205-60-R15 VL: 4mm VR: 4mm RL: 5mm RR: 5mm
<b>V.I.N.</b>	<b>TMBHE61Z2B2091008</b>	<b>Winterreifen</b>	195-65-R15 VL: 4mm VR: 4mm RL: 6mm RR: 6mm
<b>Erstzulassung</b>	<b>02.2011</b>	<b>Ersatzrad</b>	<b>FULLTIRE</b>
<b>Kilometerstand</b>	<b>121656</b>	<b>Service km</b>	<b>0</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Skoda</b>	<b>Service</b>	
<b>Modell</b>	<b>Octavia 2.0 TDI Impulse</b>	<b>Datum</b>	
	<b>Edition</b>	<b>Ölstand</b>	
<b>Version</b>	—	<b>Wasserstand</b>	
<b>Aufbau</b>	<b>Estate</b>		
<b>Getriebe</b>	<b>Manual</b>		
<b>Türen</b>	—		
<b>Hubraum</b>	<b>1968 ccm</b>		
<b>Leistung</b>	<b>103 kW / 140 PS</b>		
<b>Treibstoff</b>	<b>Diesel</b>		
<b>Antrieb</b>			
<b>Abgasnorm</b>	<b>EURO5</b>		

## Checkpoints

<b>Schlüsselanzahl :</b>	2
<b>Probefahrt :</b>	nicht durchgeführt
<b>Nachlackierung :</b>	Keine Feststellbar

## Ausstattung

5 Türen	ABS	Airbags	Alloy wheels
Armrest front	Automatic climate control	Brake assistant	Central locking
Cruise Control	Diesel	ESP	Electric Mirror
Electric window front	Fog lamp	Heated seats front	Isofix
Leather steering wheel	Parking Assist back	Particulate Filter	Power steering
Radio CD	Roof rack	Tagfahrlicht	Traction control
Tyre pressure monitor			

## Fahrzeugbilder







## Schäden

## Minderwerte

115.090.172	Tür (Tür vorn links)	Dellen	sanft instandsetzen	85,00 EUR
115.090.180	Tür (Tür hinten links)	Delle / Lackschaden	Smart Repair	135,00 EUR
115.090.188	Seitenwand (Seitenwand links)	Dellen	sanft instandsetzen	85,00 EUR
115.090.196	Blende unterhalb rechts (Heckleuchte)	verkratzt / verschürft	Lackieren	30,00 EUR
115.090.204	Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten)	verkratzt / verschürft	Lackieren	130,00 EUR
115.090.212	Seitenwand (Seitenwand rechts)	Delle / Lackschaden	instandsetzen und lackieren	170,00 EUR
115.090.220	Kotflügel rechts (Kotflügel rechts)	Delle / Lackschaden	Smart Repair	155,00 EUR
115.090.228	Stoßfänger vorn (Stoßfänger vorn)	Steinschlag	-	0,00 EUR
115.090.236	Frontscheibe (Verglasung)	Steinschlag	-	0,00 EUR
115.090.244	Motorhaube (Motorhaube)	Delle / Lackschaden	instandsetzen und lackieren	180,00 EUR
115.090.252	Dämmmatte (Motorhaube)	gebrochen / gerissen	erneuern	110,00 EUR
115.090.260	Serviceheft (Unterlagen)	unvollständig	Wertminderung	300,00 EUR
115.090.268	Hauptuntersuchung (Sonstiges)	fällig	durchführen	100,00 EUR

**Gesamt netto 1.480,00 EUR €**

**reparierte Vorschäden Schadenswert**

**Vorschäden unbekannt**



## Schäden

	Position	Schaden	Reparatur	Minderwert netto
115.090.172	Tür (Tür vorn links)	Dellen	sanft instandsetzen	85,00 EUR
				
115.090.180	Tür (Tür hinten links)	Delle / Lackschaden	Smart Repair	135,00 EUR
				
115.090.188	Seitenwand (Seitenwand links)	Dellen	sanft instandsetzen	85,00 EUR
				
115.090.196	Blende unterhalb rechts (Heckleuchte)	verkratzt / ver- schürft	Lackieren	30,00 EUR
				

115.090.204 Stossfänger hinten (Stossfänger hinten) verkratzt / ver- Lackieren 130,00 EUR  
schürft



115.090.212 Seitenwand (Seitenwand rechts) Delle / Lackschaden instandsetzen und lack- 170,00 EUR  
ieren

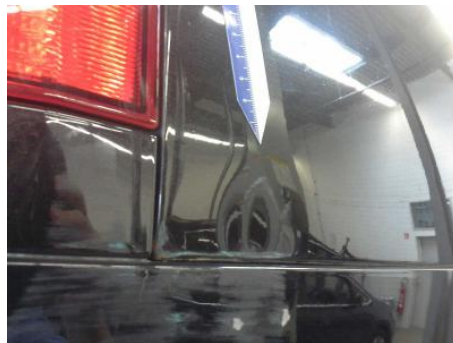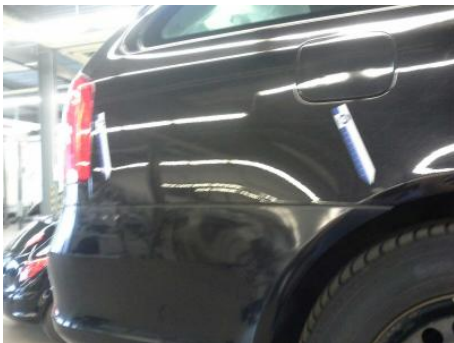




115.090.220 Kotflügel rechts (Kotflügel rechts) Delle / Lackschaden Smart Repair 155,00 EUR



115.090.228 Stossfänger vorn (Stossfänger vorn) Steinschlag - 0,00 EUR  
Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.

115.090.236 Frontscheibe (Verglasung) Steinschlag - 0,00 EUR  
Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.

115.090.244	Motorhaube (Motorhaube)	Delle / Lackschaden	instandsetzen und lackieren	180,00 EUR
				
115.090.252	Dämmmatte (Motorhaube)	gebrochen / gerissen	erneuern	110,00 EUR
				
115.090.260	Serviceheft (Unterlagen)	unvollständig	Wertminderung	300,00 EUR
Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.				
115.090.268	Hauptuntersuchung (Sonstiges)	fällig	durchführen	100,00 EUR
Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.				