



# ZUSTANDSBERICHT

## Grunddaten

|                    |                                                                |                    |                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Interne Nr.</b> | <b>47197</b>                                                   | <b>Aussenfarbe</b> | <b>black met.</b>                             |
| Datum              | 06.01.2017                                                     | Innenfarbe         | <b>ANTHRAZIT</b>                              |
| Kennzeichen        | <b>D-LK 1970</b>                                               | Sommerreifen       | 225-55-R17 VL: 2mm VR: 2mm<br>RL: 2mm RR: 2mm |
| V.I.N.             | <b>WBAXB910X0DX39474</b>                                       | Winterreifen       | 225-55-R17 VL: 5mm VR: 5mm<br>RL: 9mm RR: 9mm |
| Erstzulassung      | <b>03.2012</b>                                                 | Ersatzrad          |                                               |
| Kilometerstand     | <b>109763</b>                                                  | Service km         | <b>0</b>                                      |
| Hersteller         | <b>BMW</b>                                                     | Service            |                                               |
| Modell             | <b>525 d Touring<br/>xDrive Navi Xenon<br/>Luftfederung HA</b> | Datum              |                                               |
| Version            | —                                                              | Ölstand            |                                               |
| Aufbau             | <b>Estate</b>                                                  | Wasserstand        |                                               |
| Getriebe           | <b>Automatic</b>                                               |                    |                                               |
| Türen              | —                                                              |                    |                                               |
| Hubraum            | <b>1995 ccm</b>                                                |                    |                                               |
| Leistung           | <b>160 kW / 218 PS</b>                                         |                    |                                               |
| Treibstoff         | <b>Diesel</b>                                                  |                    |                                               |
| Antrieb            |                                                                |                    |                                               |
| Abgasnorm          | <b>EURO5</b>                                                   |                    |                                               |

## Checkpoints

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Schlüsselanzahl :</b> | 2                  |
| <b>Probefahrt :</b>      | nicht durchgeführt |
| <b>Nachlackierung :</b>  | Feststellbar       |

## Ausstattung

|                              |                      |                            |                |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| 4x4                          | 5 Türen              | ABS                        | Air suspension |
| Airbags                      | Alarm/Immobiliser    | Alloy wheels               | Armrest front  |
| Automatic climate control    | Automatic seats      | Central locking            | Diesel         |
| ESP                          | Electric Mirror      | Electric window front+back | Fog lamp       |
| Heated seats front           | Isofix               | Lichtsensor                | Metallic       |
| Multifunction steering wheel | Navigation           | Onboard computer           | Parking Assist |
| Particulate Filter           | Phone preparation    | Power steering             | Rain sensor    |
| Roof rack                    | Start-Stop Automatik | Xenon                      | mp3-compatible |

## Fahrzeugbilder





## Schäden

## Minderwerte

|             |                                       |             |                             |            |
|-------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 115.380.644 | Tür (Tür hinten links)                | verformt    | instandsetzen und lackieren | 270,00 EUR |
| 115.380.652 | Heckklappe (Heckklappe /-tür)         | verformt    | instandsetzen und lackieren | 450,00 EUR |
| 115.380.660 | Verkleidung (Schweller links)         | Kratzer     | Smart Repair                | 120,00 EUR |
| 115.380.668 | Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten) | verformt    | instandsetzen und lackieren | 320,00 EUR |
| 115.380.676 | Tür (Tür hinten rechts)               | Kratzer     | kein Abzug                  | 0,00 EUR   |
| 115.380.684 | Motorhaube (Motorhaube)               | Steinschlag | kein Abzug                  | 0,00 EUR   |
| 115.380.692 | Frontscheibe (Verglasung)             | Steinschlag | kein Abzug                  | 0,00 EUR   |
| 115.380.700 | Tirefit Füllmittel (Ausrüstung)       | fällig      | erneuern                    | 40,00 EUR  |
| 115.380.708 | Einstieg (Schweller rechts)           | Kratzer     | auslegen / polieren         | 40,00 EUR  |

**Gesamt netto 1.240,00 EUR €**

**reparierte Vorschäden Schadenswert**  
**Vorschäden unbekannt**

## Schäden

|             | Position                                                                            | Schaden                                                                              | Reparatur                   | Minderwert netto |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 115.380.644 | Tür (Tür hinten links)                                                              | verformt                                                                             | instandsetzen und lackieren | 270,00 EUR       |
|             |    |    |                             |                  |
| 115.380.652 | Heckklappe (Heckklappe /-tür)                                                       | verformt                                                                             | instandsetzen und lackieren | 450,00 EUR       |
|             |   |   |                             |                  |
| 115.380.660 | Verkleidung (Schweller links)                                                       | Kratzer                                                                              | Smart Repair                | 120,00 EUR       |
|             |  |  |                             |                  |

|             |                                       |          |                             |            |
|-------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------|------------|
| 115.380.668 | Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten) | verformt | instandsetzen und lackieren | 320,00 EUR |
|-------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------|------------|



|                                            |                         |         |            |          |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------|------------|----------|
| 115.380.676                                | Tür (Tür hinten rechts) | Kratzer | kein Abzug | 0,00 EUR |
| Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. |                         |         |            |          |

|                                            |                         |             |            |          |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|----------|
| 115.380.684                                | Motorhaube (Motorhaube) | Steinschlag | kein Abzug | 0,00 EUR |
| Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. |                         |             |            |          |

|                                            |                           |             |            |          |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|----------|
| 115.380.692                                | Frontscheibe (Verglasung) | Steinschlag | kein Abzug | 0,00 EUR |
| Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. |                           |             |            |          |

|             |                                 |        |          |           |
|-------------|---------------------------------|--------|----------|-----------|
| 115.380.700 | Tirefit Füllmittel (Ausrüstung) | fällig | erneuern | 40,00 EUR |
|-------------|---------------------------------|--------|----------|-----------|



|             |                             |         |                     |           |
|-------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------|
| 115.380.708 | Einstieg (Schweller rechts) | Kratzer | auslegen / polieren | 40,00 EUR |
|-------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------|

