



ZUSTANDSBERICHT

Grunddaten

| | | | |
|--------------------|--|--------------------|---|
| Interne Nr. | 47197 | Aussenfarbe | black met. |
| Datum | 06.01.2017 | Innenfarbe | ANTHRAZIT |
| Kennzeichen | D-LK 1970 | Sommerreifen | 225-55-R17 VL: 2mm VR: 2mm RL: 2mm RR: 2mm |
| V.I.N. | WBAXB910X0DX39474 | Winterreifen | 225-55-R17 VL: 5mm VR: 5mm RL: 9mm RR: 9mm |
| Erstzulassung | 03.2012 | Ersatzrad | |
| Kilometerstand | 109763 | Service km | 0 |
| Hersteller | BMW | Service | |
| Modell | 525 d Touring xDrive Navi Xenon Luftfederung HA | Datum | |
| Version | — | Ölstand | |
| Aufbau | Estate | Wasserstand | |
| Getriebe | Automatic | | |
| Türen | — | | |
| Hubraum | 1995 ccm | | |
| Leistung | 160 kW / 218 PS | | |
| Treibstoff | Diesel | | |
| Antrieb | | | |
| Abgasnorm | EURO5 | | |

Checkpoints

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Schlüsselanzahl : | 2 |
| Probefahrt : | nicht durchgeführt |
| Nachlackierung : | Feststellbar |

Ausstattung

| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|
| 4x4 | 5 Türen | ABS | Air suspension |
| Airbags | Alarm/Immobiliser | Alloy wheels | Armrest front |
| Automatic climate control | Automatic seats | Central locking | Diesel |
| ESP | Electric Mirror | Electric window front+back | Fog lamp |
| Heated seats front | Isofix | Lichtsensor | Metallic |
| Multifunction steering wheel | Navigation | Onboard computer | Parking Assist |
| Particulate Filter | Phone preparation | Power steering | Rain sensor |
| Roof rack | Start-Stop Automatik | Xenon | mp3-compatible |

Fahrzeugbilder





Schäden

| | | | Minderwerte |
|-------------|---|-------------|---|
| 115.380.644 | Tür (Tür hinten links) | verformt | instandsetzen und lackieren 270,00 EUR |
| 115.380.652 | Heckklappe (Heckklappe /-tür) | verformt | instandsetzen und lackieren 450,00 EUR |
| 115.380.660 | Verkleidung (Schweller links) | Kratzer | Smart Repair 120,00 EUR |
| 115.380.668 | Stossfänger hinten (Stossfänger hinten) | verformt | instandsetzen und lackieren 320,00 EUR |
| 115.380.676 | Tür (Tür hinten rechts) | Kratzer | kein Abzug 0,00 EUR |
| 115.380.684 | Motorhaube (Motorhaube) | Steinschlag | kein Abzug 0,00 EUR |
| 115.380.692 | Frontscheibe (Verglasung) | Steinschlag | kein Abzug 0,00 EUR |
| 115.380.700 | Tirefit Füllmittel (Ausrüstung) | fällig | erneuern 40,00 EUR |
| 115.380.708 | Einstieg (Schweller rechts) | Kratzer | auslegen / polieren 40,00 EUR |

Gesamt netto 1.240,00 EUR €

| reparierte Vorschäden | Schadenswert |
|-----------------------|----------------------|
| | Vorschäden unbekannt |

Schäden

| | Position | Schaden | Reparatur | Minderwert netto |
|-------------|---|--|-----------------------------|------------------|
| 115.380.644 | Tür (Tür hinten links) | verformt | instandsetzen und lackieren | 270,00 EUR |
| |  |  | | |
| 115.380.652 | Heckklappe (Heckklappe /-tür) | verformt | instandsetzen und lackieren | 450,00 EUR |
| |  |  | | |
| 115.380.660 | Verkleidung (Schweller links) | Kratzer | Smart Repair | 120,00 EUR |
| |  |  | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------|------------|
| 115.380.668 | Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten) | verformt | instandsetzen und lackieren | 320,00 EUR |
|-------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------|------------|



| | | | | |
|--|-------------------------|---------|------------|----------|
| 115.380.676 | Tür (Tür hinten rechts) | Kratzer | kein Abzug | 0,00 EUR |
| Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | | | | |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------|------------|----------|
| 115.380.684 | Motorhaube (Motorhaube) | Steinschlag | kein Abzug | 0,00 EUR |
| Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------|-------------|------------|----------|
| 115.380.692 | Frontscheibe (Verglasung) | Steinschlag | kein Abzug | 0,00 EUR |
| Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden. | | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------------------------|--------|----------|-----------|
| 115.380.700 | Tirefit Füllmittel (Ausrüstung) | fällig | erneuern | 40,00 EUR |
|-------------|---------------------------------|--------|----------|-----------|



| | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------|
| 115.380.708 | Einstieg (Schweller rechts) | Kratzer | auslegen / polieren | 40,00 EUR |
|-------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------|

