



ZUSTANDSBERICHT

Grunddaten

Interne Nr.	47197	Aussenfarbe	black met.
Datum	06.01.2017	Innenfarbe	ANTHRAZIT
Kennzeichen	D-LK 1970	Sommerreifen	225-55-R17 VL: 2mm VR: 2mm RL: 2mm RR: 2mm
V.I.N.	WBAXB910X0DX39474	Winterreifen	225-55-R17 VL: 5mm VR: 5mm RL: 9mm RR: 9mm
Erstzulassung	03.2012	Ersatzrad	
Kilometerstand	109763	Service km	0
Hersteller	BMW	Service	
Modell	525 d Touring xDrive Navi Xenon Luftfederung HA	Datum	
Version	—	Ölstand	
Aufbau	Estate	Wasserstand	
Getriebe	Automatic		
Türen	—		
Hubraum	1995 ccm		
Leistung	160 kW / 218 PS		
Treibstoff	Diesel		
Antrieb			
Abgasnorm	EURO5		

Checkpoints

Schlüsselanzahl :	2
Probefahrt :	nicht durchgeführt
Nachlackierung :	Feststellbar

Ausstattung

4x4	5 Türen	ABS	Air suspension
Airbags	Alarm/Immobiliser	Alloy wheels	Armrest front
Automatic climate control	Automatic seats	Central locking	Diesel
ESP	Electric Mirror	Electric window front+back	Fog lamp
Heated seats front	Isofix	Lichtsensor	Metallic
Multifunction steering wheel	Navigation	Onboard computer	Parking Assist
Particulate Filter	Phone preparation	Power steering	Rain sensor
Roof rack	Start-Stop Automatik	Xenon	mp3-compatible

Fahrzeugbilder





Schäden

Minderwerte

115.380.644	Tür (Tür hinten links)	verformt	instandsetzen und lackieren	270,00 EUR
115.380.652	Heckklappe (Heckklappe /-tür)	verformt	instandsetzen und lackieren	450,00 EUR
115.380.660	Verkleidung (Schweller links)	Kratzer	Smart Repair	120,00 EUR
115.380.668	Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten)	verformt	instandsetzen und lackieren	320,00 EUR
115.380.676	Tür (Tür hinten rechts)	Kratzer	kein Abzug	0,00 EUR
115.380.684	Motorhaube (Motorhaube)	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR
115.380.692	Frontscheibe (Verglasung)	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR
115.380.700	Tirefit Füllmittel (Ausrüstung)	fällig	erneuern	40,00 EUR
115.380.708	Einstieg (Schweller rechts)	Kratzer	auslegen / polieren	40,00 EUR

Gesamt netto 1.240,00 EUR €

reparierte Vorschäden Schadenswert
Vorschäden unbekannt

Schäden

	Position	Schaden	Reparatur	Minderwert netto
115.380.644	Tür (Tür hinten links)	verformt	instandsetzen und lackieren	270,00 EUR
				
115.380.652	Heckklappe (Heckklappe /-tür)	verformt	instandsetzen und lackieren	450,00 EUR
				
115.380.660	Verkleidung (Schweller links)	Kratzer	Smart Repair	120,00 EUR
				

115.380.668	Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten)	verformt	instandsetzen und lackieren	320,00 EUR
-------------	---------------------------------------	----------	-----------------------------	------------



115.380.676	Tür (Tür hinten rechts)	Kratzer	kein Abzug	0,00 EUR
Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.				

115.380.684	Motorhaube (Motorhaube)	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR
Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.				

115.380.692	Frontscheibe (Verglasung)	Steinschlag	kein Abzug	0,00 EUR
Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.				

115.380.700	Tirefit Füllmittel (Ausrüstung)	fällig	erneuern	40,00 EUR
-------------	---------------------------------	--------	----------	-----------



115.380.708	Einstieg (Schweller rechts)	Kratzer	auslegen / polieren	40,00 EUR
-------------	-----------------------------	---------	---------------------	-----------

