

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Dimitri Gutjar
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen
P:
M: 017696908158
F:
E: dimitri.gutjar@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1271002
Auftrag vom / Auftrag am: 27.04.2023 / 13:16 Uhr

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 26.05.2023 / 12:45 Uhr
Erfolgt durch: Unterzeichner

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 1001473220

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten: 6.170,00 €

Minderwerte gesamt: 5.560,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	MTK-ET79	FIN:	WAUZZZ4G6HN071868
HSN/TSN:	0588 / BBW	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Audi
Modell:	A6 3.0 TDI Avant	Erstzulassung:	03.01.2017
Letztzulassung:	10.02.2021	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	01.2024
Anzahl Türen:	5	Motorart:	V-Motor
Emissionsgruppe:	Euro 6	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	160,0 KW	Hubraum:	2967 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	7
Laufleistung abgelesen:	96474 km	Laufleistung geschätzt:	96474 km

Farbe außen

Farbe außen:	Matadorrot Metallic	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	---------------------	-----------------	----------------------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Digitaler Servicenachweis / Ausdruck:	lag nicht vor
HU - Prüfbericht:	lag im Original vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Lackierung	2.790,00 €	2.180,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verschürft, aus- und einbauen + lackieren	670,00 €	470,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, aus- und einbauen + lackieren	810,00 €	550,00 €
Aktueller Schaden, linke Seite, Schwellerverkleidung links, verschürft, aus- und einbauen + lackieren	500,00 €	350,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, akzeptierter Schaden	-	-
Aktueller Schaden, rechte Seite, Seitenwand hinten rechts, eingedrückt, instandsetzen + lackieren	810,00 €	810,00 €
Verglasung	1.120,00 €	1.120,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Windschutzscheibe, Steinschlag / -schläge, erneuern	1.120,00 €	1.120,00 €
Felgen / Bereifung	280,00 €	280,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Zwei Felgen verschürft, verkratzt, Smart Repair	160,00 €	160,00 €
Aktueller Schaden, Vorderachse, Felge vorne rechts, verkratzt, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Innenraum / Kofferraum	1.580,00 €	1.580,00 €
Aktueller Schaden, Innenraum, Türinnenverkleidung hinten rechts, Armlehne, eingedrückt, erneuern	260,00 €	260,00 €
Aktueller Schaden, Innenraum, Türinnenverkleidung hinten links, Armlehne, eingedrückt, erneuern	260,00 €	260,00 €
Aktueller Schaden, Innenraum, Sitzbank hinten, gerissen / eingerissen, erneuern	1.060,00 €	1.060,00 €
Allgemeinzustand	400,00 €	400,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich	400,00 €	400,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Achse 1 links	225/55 R 17,0 97 Y	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Achse 1 rechts	225/55 R 17,0 97 Y	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Achse 2 links	225/55 R 17,0 97 Y	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Achse 2 rechts	225/55 R 17,0 97 Y	Michelin	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Notrad vorhanden: Ja

Bereifung

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	225/55 R 17,0 97 H	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
2	225/55 R 17,0 97 H	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
3	225/55 R 17,0 97 H	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	8,0 mm
4	225/55 R 17,0 97 H	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	8,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	verschmutzt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Verkehrssicherheit:	Ja	Inspektion:	Dokumentation fehlt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	¼		
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf. · Fahrzeugmängel, die durch eine Probefahrt erkannt werden, finden in der Fahrzeugbewertung keine Berücksichtigung (Probefahrt nicht durchgeführt) · Die Überprüfung der Klima- und Heizungsanlage erfolgt ausschließlich auf Funktion von Bedienelementen und kurzzeitigem Testlauf des Gebläse Motors. Eine Leistungsüberprüfung erfolgt im Rahmen der Fahrzeugbewertung aus zeitlichen Gründen nicht – Zusatzkosten können entstehen. Hinweis: Die Fahrzeugbewertung erfolgt ausschließlich ohne Demontearbeiten, eventuelle verdeckte Beschädigungen werden somit nicht erkannt. Zusätzliche Aufwendungen können deshalb nicht ausgeschlossen werden.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Tür vorne rechts	159
Tür hinten rechts	169
Kotflügel hinten rechts	722

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Dimitri Gutjar
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen
Bad Kreuznach, den 06.06.2023
Das Dokument umfasst 4 Seiten und 56 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 13: Schlüssel/Borddokumente

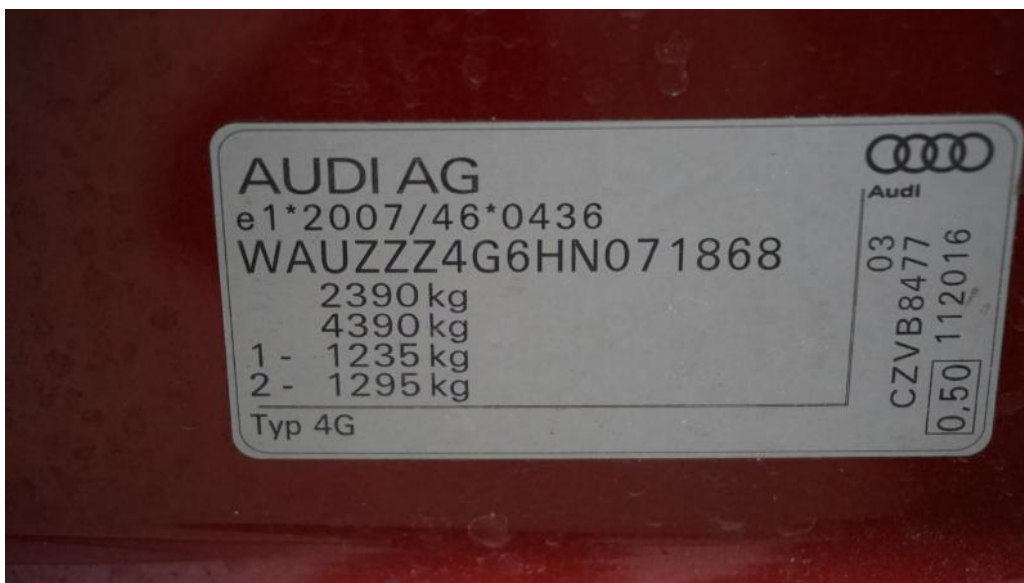


Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 15: Motorraum

nicht vorhanden
unavailable

Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 17

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verschürt

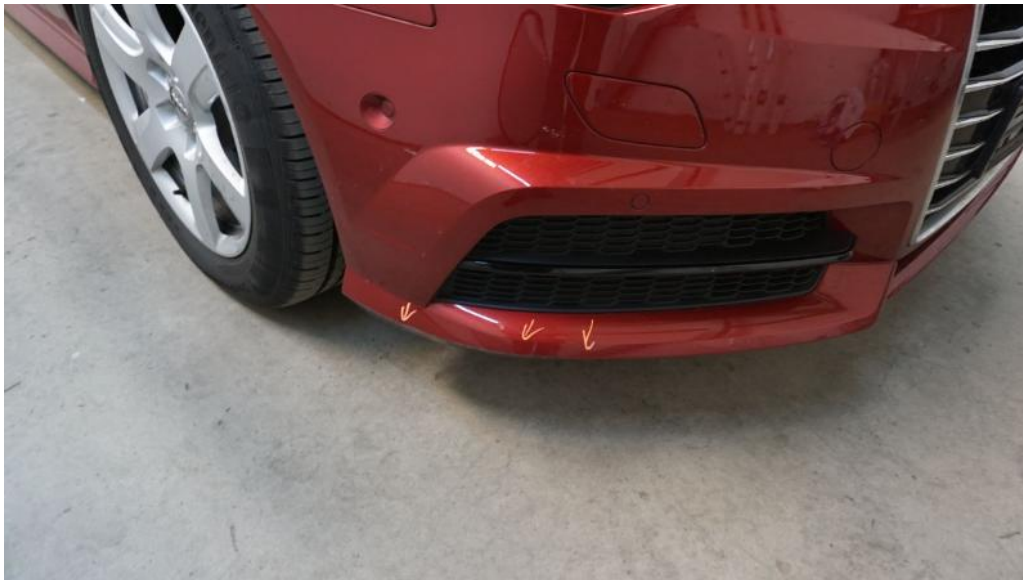


Bild 18

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verschürt

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 19

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verschürt



Bild 20

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verschürt

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 21

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verschürt

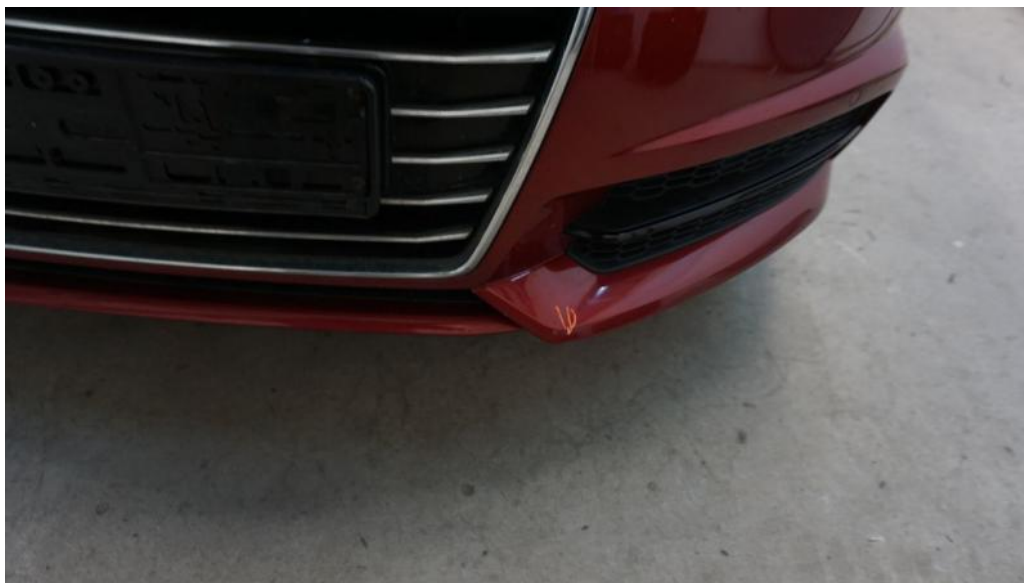


Bild 22

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verschürt

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 23

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verschürt



Bild 24

Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 25

Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



Bild 26

Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos

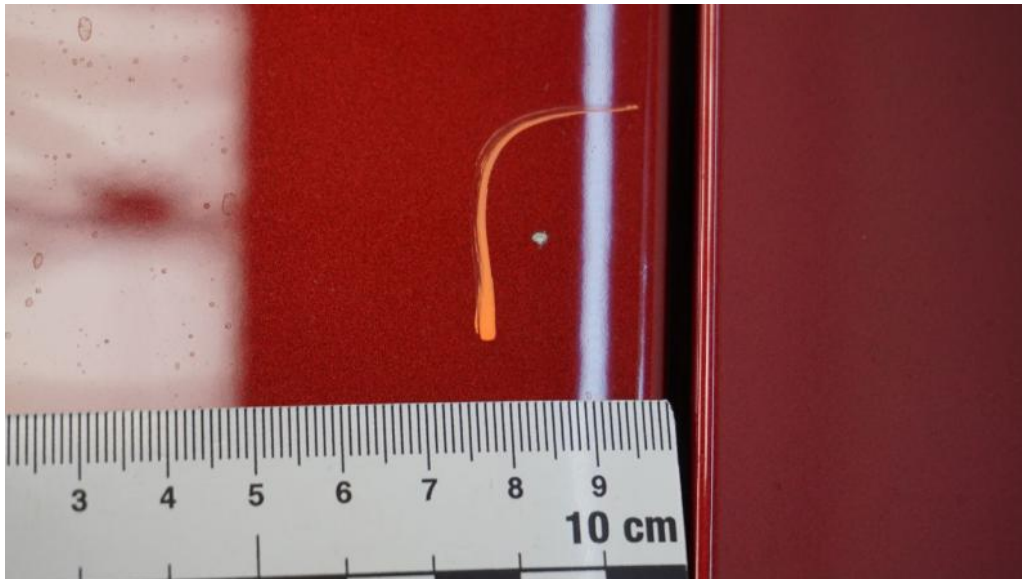


Bild 27

Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



Bild 28

Fahrzeugfront Windschutzscheibe Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 29

Fahrzeugfront Windschutzscheibe Steinschlag / -schläge



Bild 30

Fahrzeugfront Windschutzscheibe Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 31

linke Seite Schwellerverkleidung links verschürft



Bild 32

linke Seite Schwellerverkleidung links verschürft

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 33

linke Seite Schwellerverkleidung links verschürft



Bild 34

linke Seite Schwellerverkleidung links verschürft

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 35

linke Seite Schwellerverkleidung links verschürft

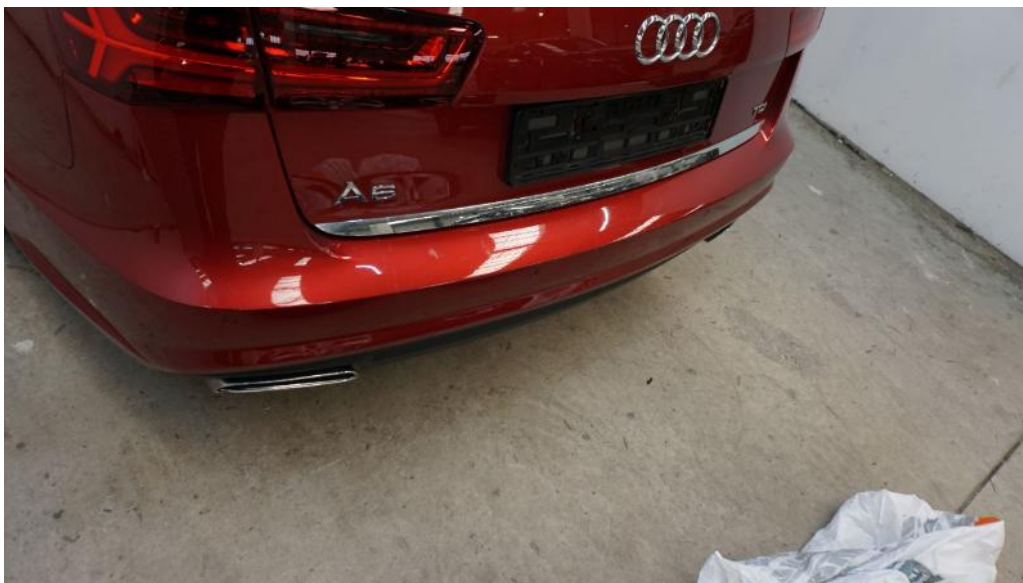


Bild 36

Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 37

Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz Zwei Felgen verschürft verkratzt



Bild 38

Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz Zwei Felgen verschürft verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 39

Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz Zwei Felgen verschürft verkratzt



Bild 40

Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz Zwei Felgen verschürft verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 41

Innenraum Türinnenverkleidung hinten rechts Armlehne eingedrückt



Bild 42

Innenraum Türinnenverkleidung hinten rechts Armlehne eingedrückt

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 43

Innenraum Türinnenverkleidung hinten rechts Armlehne eingedrückt



Bild 44

Innenraum Türinnenverkleidung hinten links Armlehne eingedrückt

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 45

Innenraum Türinnenverkleidung hinten links Armlehne eingedrückt



Bild 46

rechte Seite Seitenwand hinten rechts eingedrückt

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 47

rechte Seite Seitenwand hinten rechts eingedrückt



Bild 48

rechte Seite Seitenwand hinten rechts eingedrückt

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 49

rechte Seite Seitenwand hinten rechts eingedrückt



Bild 50

rechte Seite Seitenwand hinten rechts eingedrückt

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 51

Vorderachse Felge vorne rechts verkratzt



Bild 52

Vorderachse Felge vorne rechts verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 53

Vorderachse Felge vorne rechts verkratzt



Bild 54

Innenraum Sitzbank hinten gerissen / eingerissen

Lichtbildanlage

Dokument

1271002

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-ET79

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ4G6HN071868

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos



Bild 55

Innenraum Sitzbank hinten gerissen / eingerissen



Bild 56

Innenraum Sitzbank hinten gerissen / eingerissen