

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Thomas Ninierza
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen
P:
M: 017621624353
F:
E: thomas.ninierza@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1294057
Auftrag vom / Auftrag am: 22.06.2023 / 17:54 Uhr

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 10.07.2023 / 08:00 Uhr
Erfolgt durch: Unterzeichner

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 1001624961

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 4.665,00 €

Minderwerte gesamt: 3.390,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	GE-MM132	FIN:	WBA5V31040AF47628
HSN/TSN:	0005 / CTV	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Limousine	Hersteller:	BMW
Modell:	3er - 318 d (EURO 6d-TEMP)	Erstzulassung:	21.03.2019
Letztzulassung:	21.03.2019	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	04.2024
Anzahl Türen:	4	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	110,0 KW	Hubraum:	1995 ccm
Antriebsart:	Diesel OBD	Antriebskonzept:	Heckantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	8
Laufleistung abgelesen:	179404 km	Laufleistung geschätzt:	179404 km

Farbe außen

Farbe außen:	SCHWARZ 2	Lackart:	uni (2-Schicht)
---------------------	-----------	-----------------	-----------------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
HU - Prüfbericht:	lag im Original vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	150,00 €	150,00 €
Aktueller Schaden, Innenraum, Lenkrad, beschädigt, Smart Repair	150,00 €	150,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeug, Türeinstiege, Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Aktueller Schaden, Innenraum, Innenraum, abgegriffen, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Felgen / Bereifung	600,00 €	600,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugzubehör, Sommerreifensatz, verschlissen, erneuern	600,00 €	600,00 €
Lackierung	1.785,00 €	1.030,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugheck, Heckklappe, polieren, Kratzer, Smart Repair	30,00 €	30,00 €
Aktueller Schaden, linke Seite, Tür hinten links, Kratzer, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Aktueller Schaden, Dach, Dachhaut, verformt + verkratzt, instandsetzen + lackieren	870,00 €	440,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, aus- und einbauen + lackieren	645,00 €	320,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Karosserie	2.130,00 €	1.610,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, verformt + verkratzt, erneuern + lackieren	1.110,00 €	1.110,00 €
Aktueller Schaden, rechte Seite, Tür hinten rechts verformt/verkratzt, Seitenwand rechts verformt/verkratzt, instandsetzen + lackieren	1.020,00 €	500,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Achse 1 links	205/60 R 16,0 96	Bridgestone	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	1,0 mm
Achse 1 rechts	205/60 R 16,0 96	Bridgestone	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	1,0 mm
Achse 2 links	205/60 R 16,0 96	Bridgestone	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	1,0 mm
Achse 2 rechts	205/60 R 16,0 96	Bridgestone	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	1,0 mm

Bereifung

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/60 R 16,0 96 -	Bridgestone	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	205/60 R 16,0 96 -	Bridgestone	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	205/60 R 16,0 96 -	Bridgestone	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	205/60 R 16,0 96 -	Bridgestone	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	regennass	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	21.03.2023
Letzte Inspektion (km-Stand):	162355	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	½		
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Wartungsnachweis	vorhanden		Digital

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
 Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Thomas Ninierza
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen
 Fintal, den 12.07.2023
 Das Dokument umfasst 3 Seiten und 62 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
 Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett

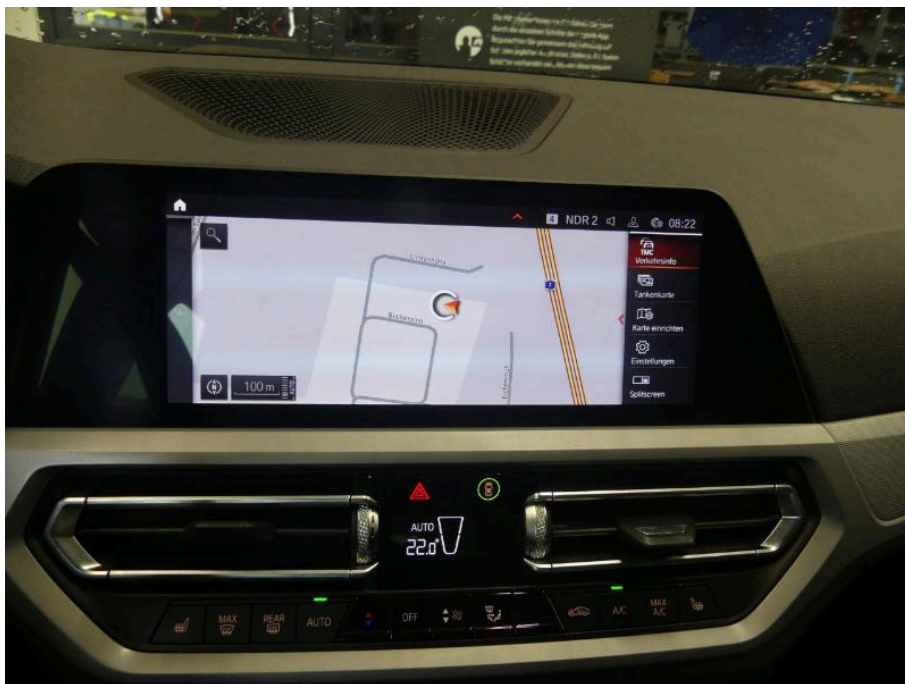


Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628

Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos

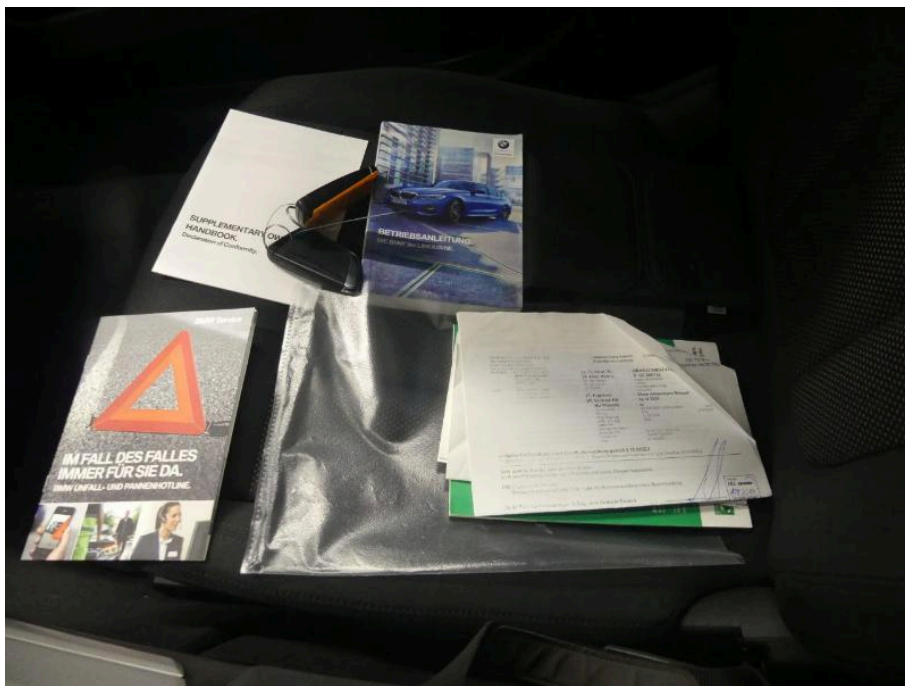


Bild 13: Schlüssel/Borddokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos

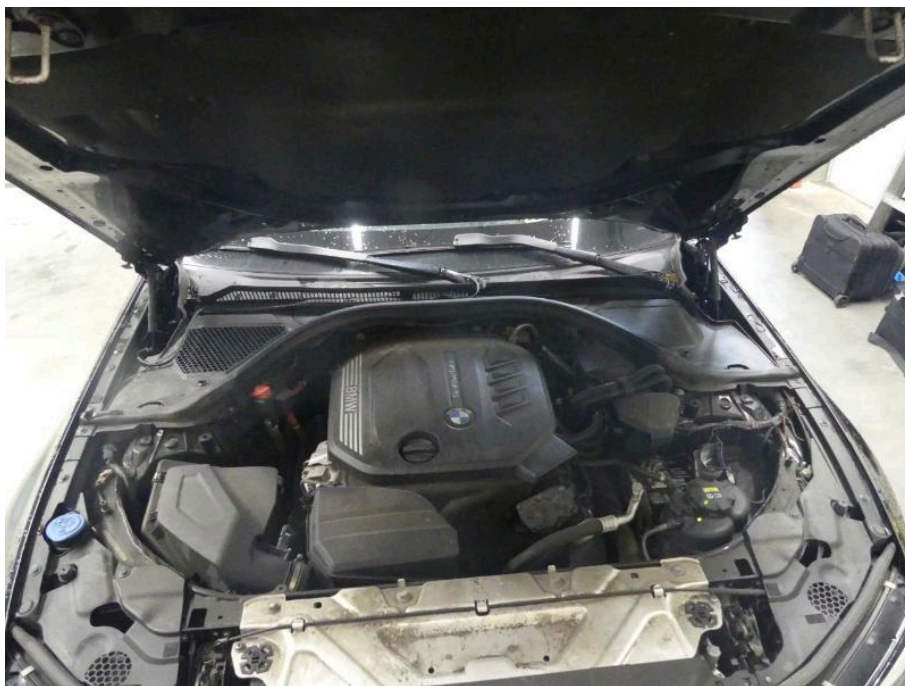


Bild 15: Motorraum



Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
 enthält 62 Fotos

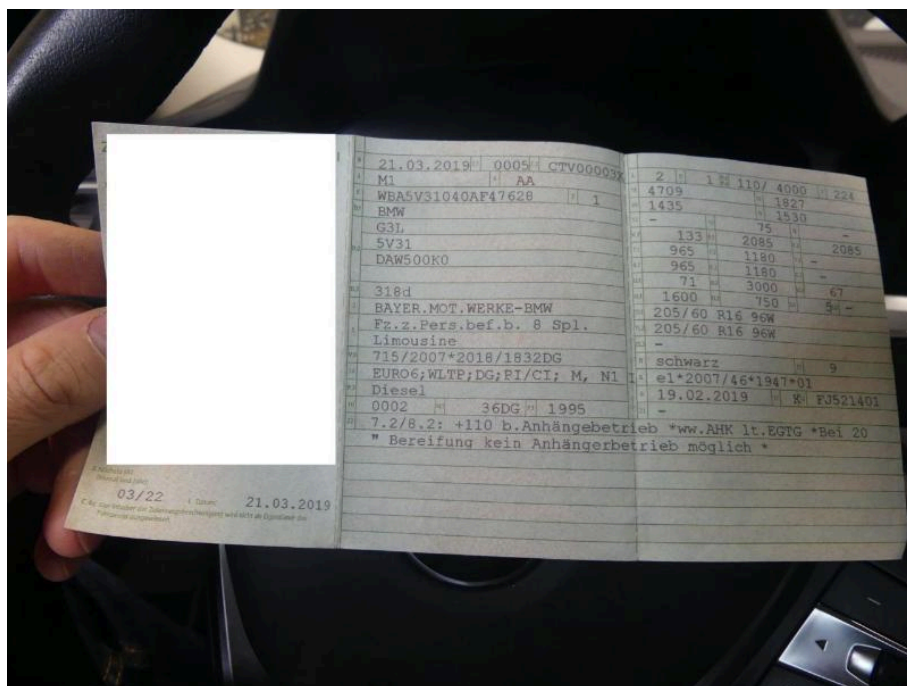


Bild 17: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 18
 Fahrzeug Türeinstiege Gebrauchsspuren

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 19
Innenraum Innenraum abgegriffen



Bild 20
Innenraum Lenkrad beschädigt

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 21
Innenraum Lenkrad beschädigt



Bild 22
Innenraum Lenkrad beschädigt

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 23
Innenraum Lenkrad beschädigt



Bild 24
Fahrzeug Türeinstiege Gebrauchsspuren

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 25
Fahrzeug Türeinstiege Gebrauchsspuren



Bild 26
Fahrzeug Türeinstiege Gebrauchsspuren

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 27
Innenraum Innenraum abgegriffen



Bild 28
Fahrzeugzubehör Sommerreifensatz verschlissen

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 29
Fahrzeugzubehör Sommerreifensatz verschlissen

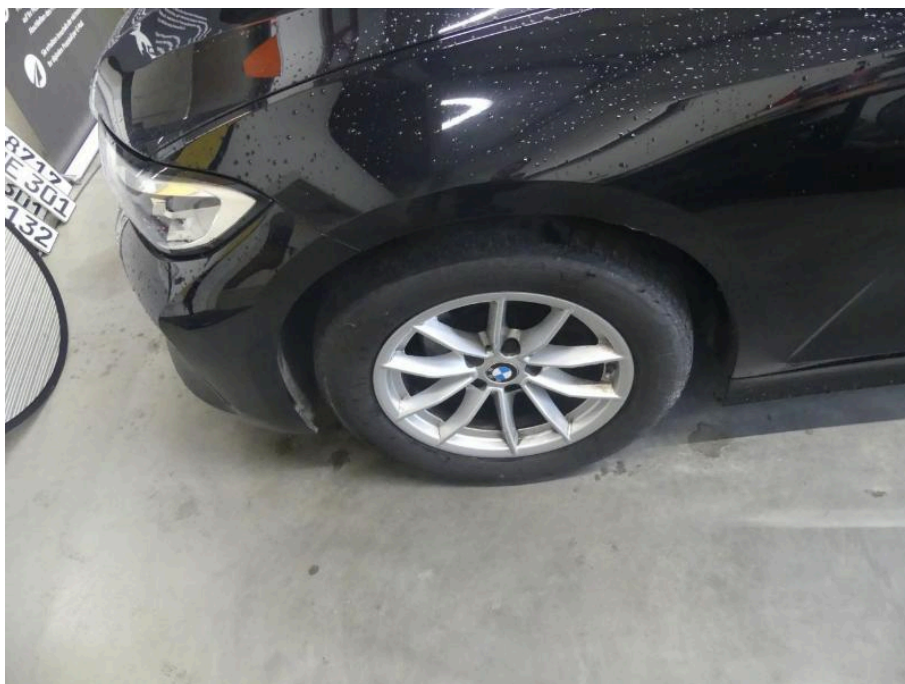


Bild 30
Fahrzeugzubehör Sommerreifensatz verschlissen

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 31
Fahrzeugzubehör Sommerreifensatz verschlissen

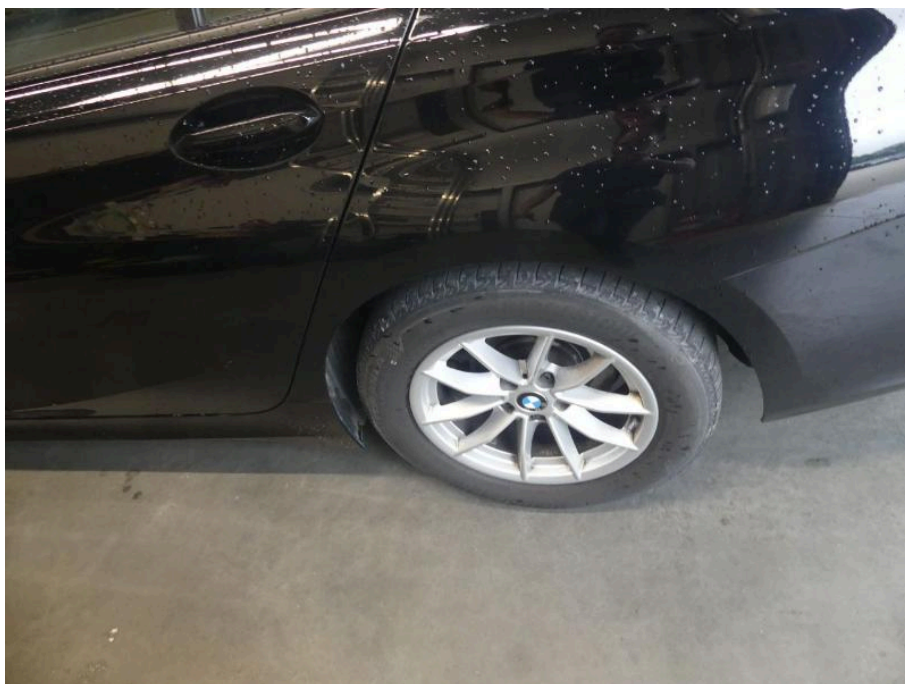


Bild 32
Fahrzeugzubehör Sommerreifensatz verschlissen

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 33
Fahrzeugzubehör Sommerreifensatz verschlissen



Bild 34
Fahrzeugzubehör Sommerreifensatz verschlissen

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 35
Fahrzeugzubehör Sommerreifensatz verschlissen



Bild 36
Fahrzeugheck Heckklappe polieren Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 37
Fahrzeugheck Heckklappe polieren Kratzer

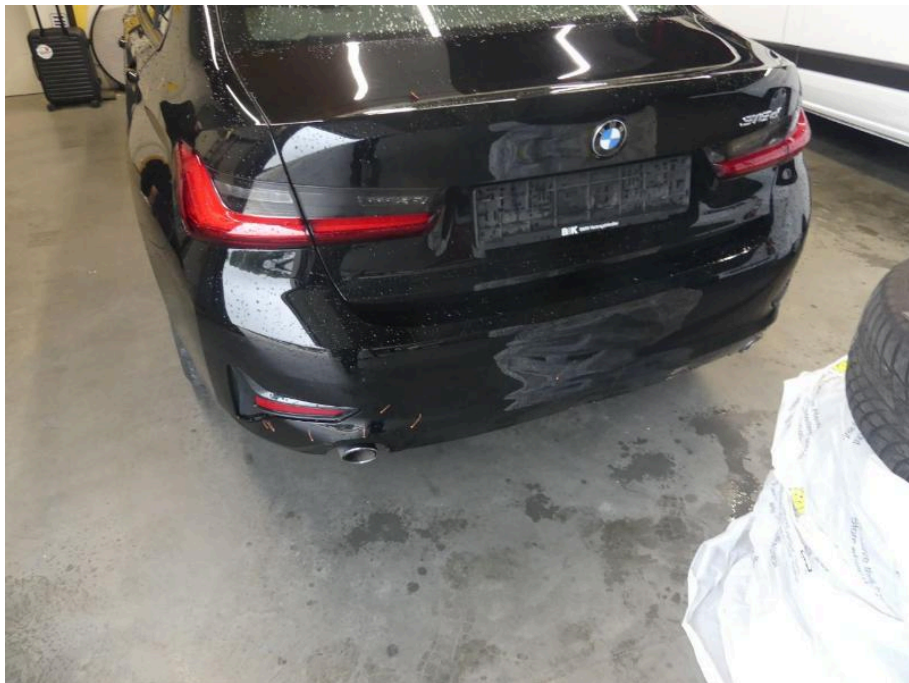


Bild 38
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verformt + verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 39
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verformt + verkratzt

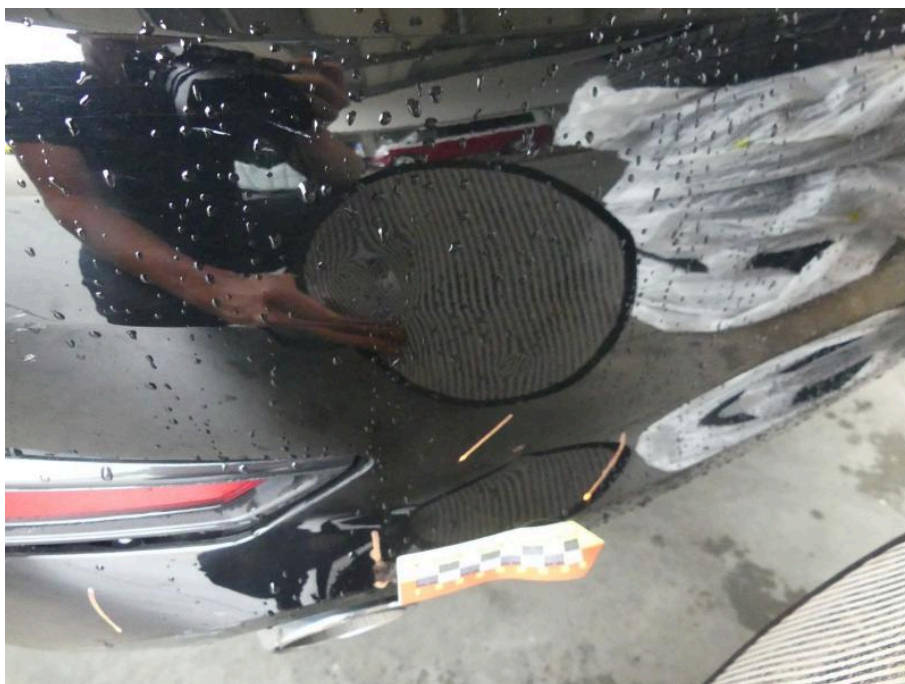


Bild 40
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verformt + verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 41
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verformt + verkratzt



Bild 42
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verformt + verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos

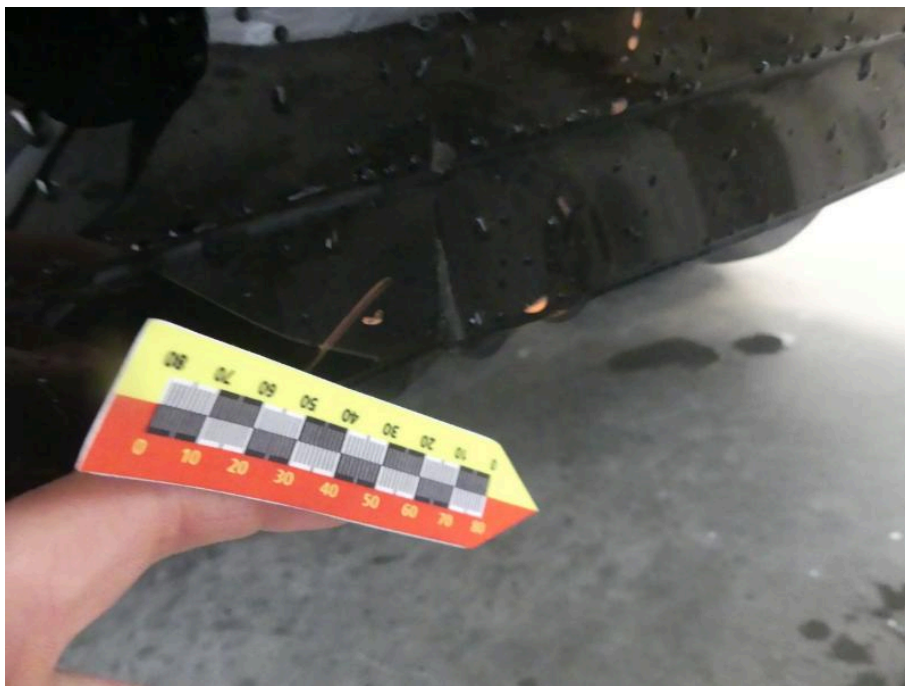


Bild 43
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verformt + verkratzt



Bild 44
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verformt + verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628

Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 45
linke Seite Tür hinten links Kratzer

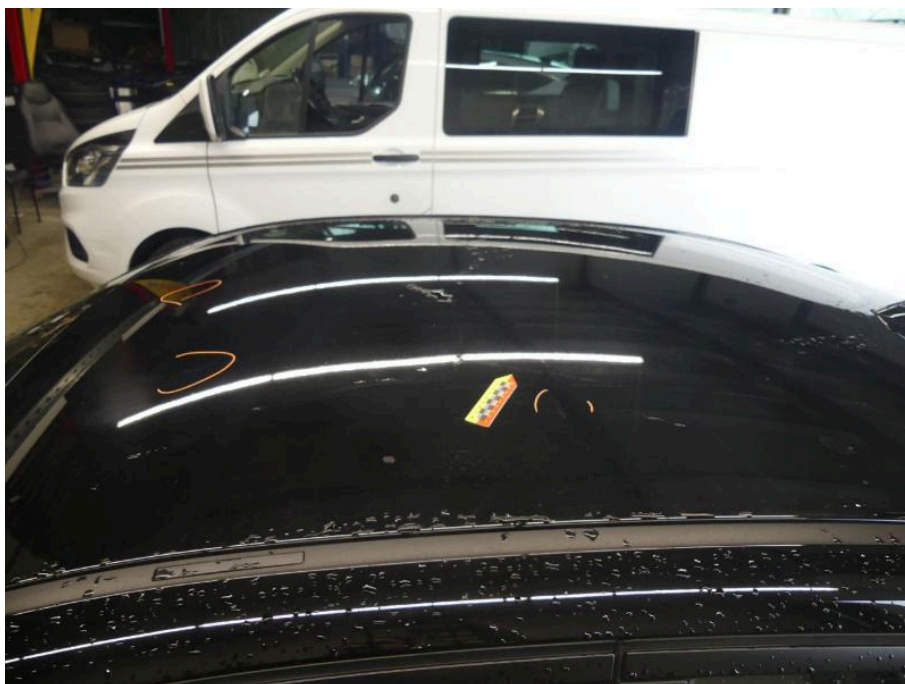


Bild 46
Dach Dachhaut verformt + verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 47
Dach Dachhaut verformt + verkratzt



Bild 48
Dach Dachhaut verformt + verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos

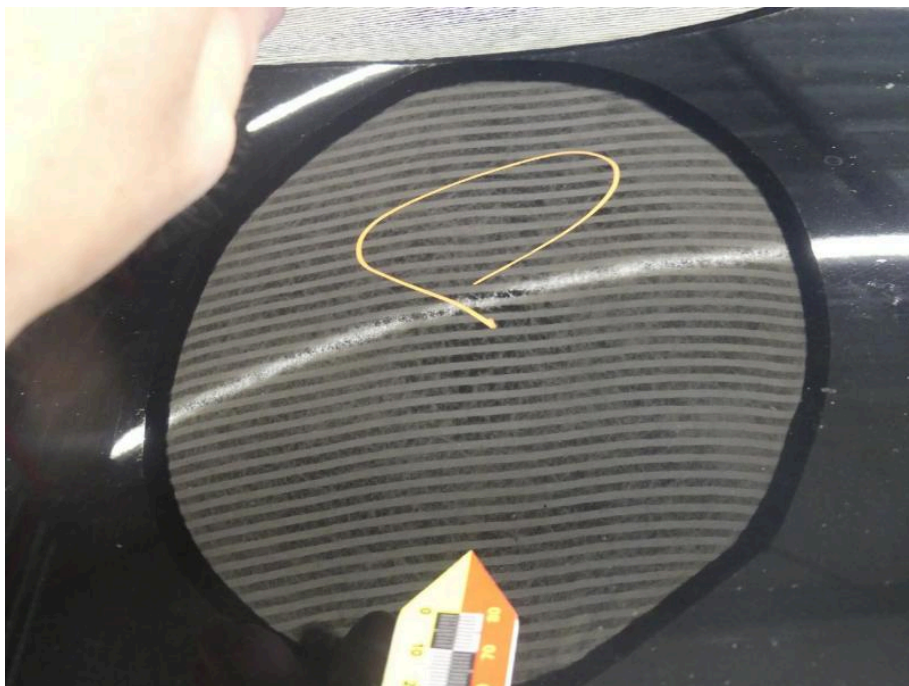


Bild 49
Dach Dachhaut verformt + verkratzt



Bild 50
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos

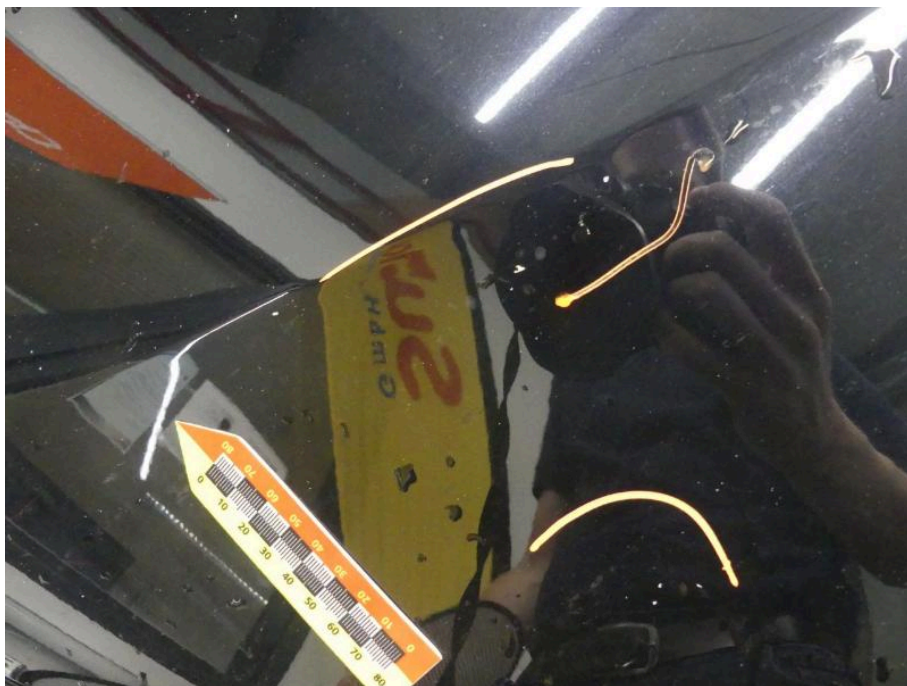


Bild 51
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

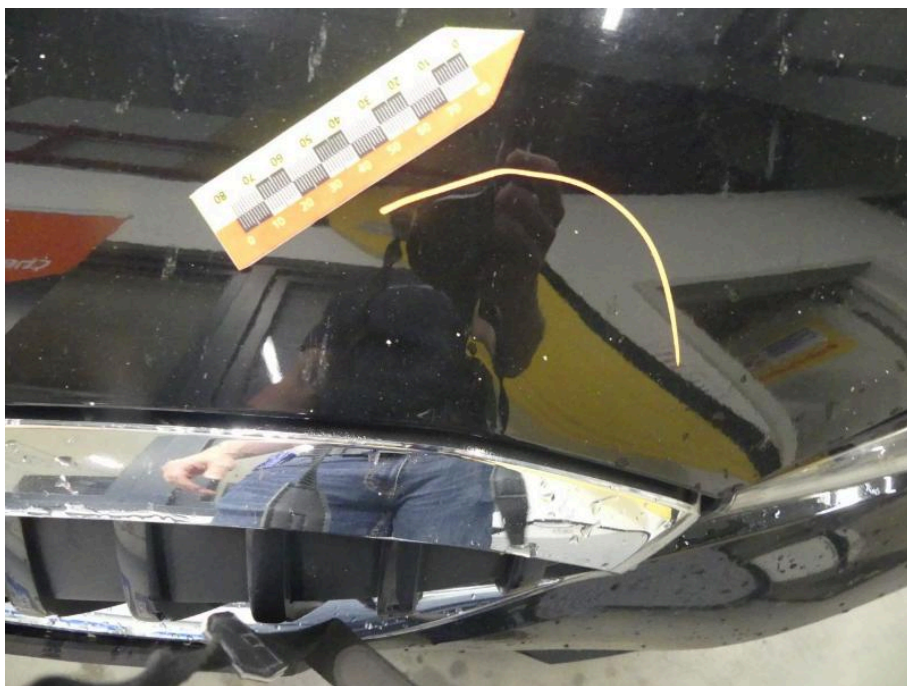


Bild 52
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 53
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



Bild 54
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos

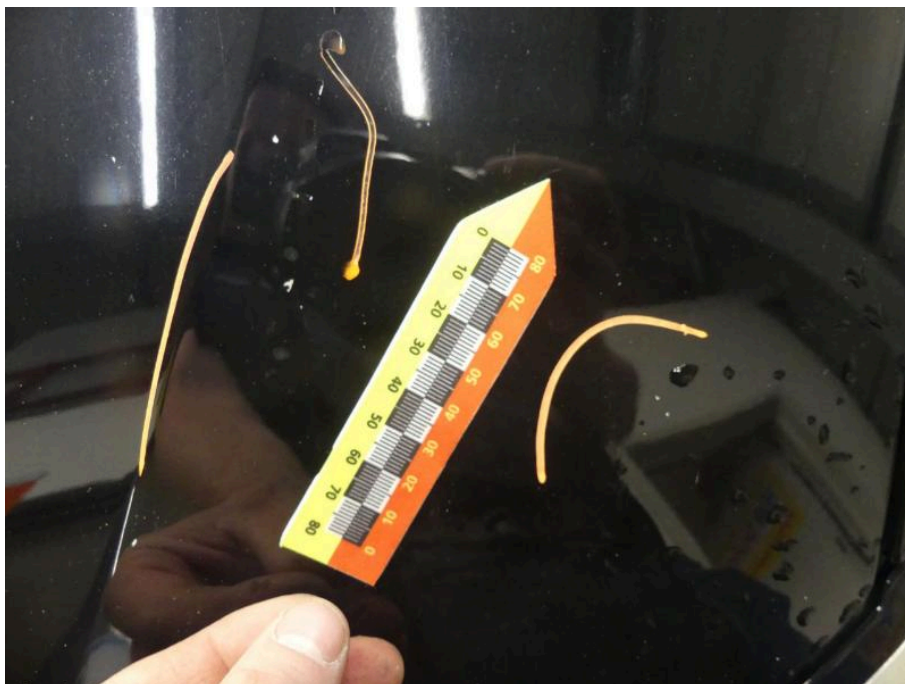


Bild 55
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

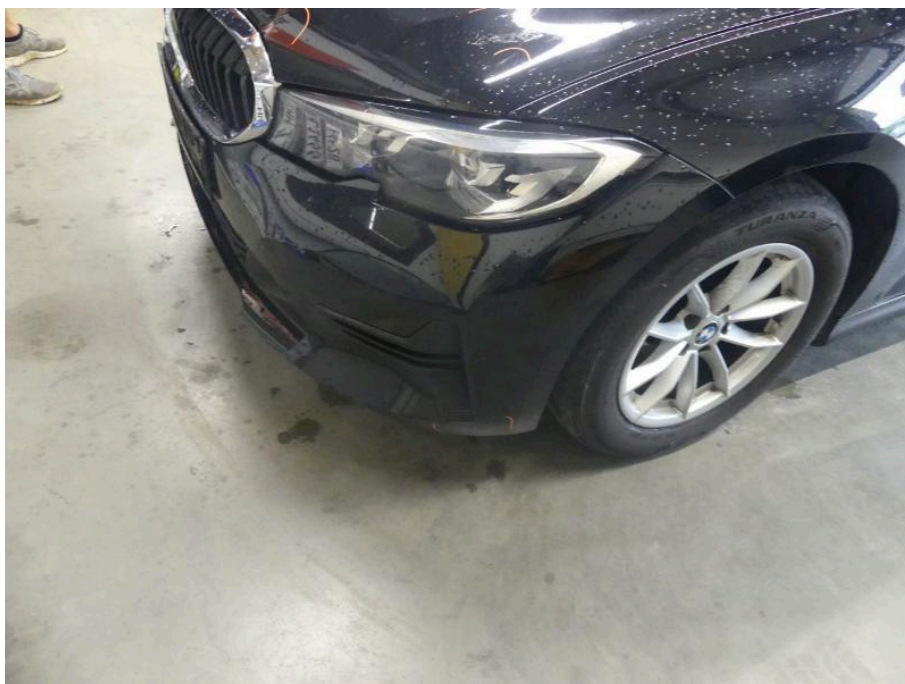


Bild 56
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 57
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 58
rechte Seite Tür hinten rechts verformt/verkratzt, Seitenwand rechts verformt/verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 59
rechte Seite Tür hinten rechts verformt/verkratzt, Seitenwand rechts verformt/verkratzt



Bild 60
rechte Seite Tür hinten rechts verformt/verkratzt, Seitenwand rechts verformt/verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1294057
Fahrzeug-Kennzeichen GE-MM132
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA5V31040AF47628
Die Lichtbildanlage
enthält 62 Fotos



Bild 61
rechte Seite Tür hinten rechts verformt/verkratzt, Seitenwand rechts verformt/verkratzt



Bild 62
rechte Seite Tür hinten rechts verformt/verkratzt, Seitenwand rechts verformt/verkratzt