



# ZUSTANDSBERICHT

## Grunddaten

<b>Interne Nr.</b>	<b>47016</b>	<b>Aussenfarbe</b>	<b>brown met.</b>
<b>Datum</b>	<b>15.11.2016</b>	<b>Innenfarbe</b>	<b>Naturbraun</b>
<b>Kennzeichen</b>	<b>VIE-A 4273</b>	<b>Sommerreifen</b>	195-55-R15 VL: 5mm VR: 5mm RL: 5mm RR: 5mm
<b>V.I.N.</b>	<b>WVWZZZ6RZCY160107</b>	<b>Winterreifen</b>	
<b>Erstzulassung</b>	<b>04.2012</b>	<b>Ersatzrad</b>	
<b>Kilometerstand</b>	<b>61306</b>	<b>Service km</b>	<b>0</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Volkswagen</b>	<b>Service</b>	
<b>Modell</b>	<b>Polo 1.4 Style</b>	<b>Datum</b>	
<b>Version</b>	<b>—</b>	<b>Ölstand</b>	
<b>Aufbau</b>	<b>Compact</b>	<b>Wasserstand</b>	
<b>Getriebe</b>	<b>Manual</b>		
<b>Türen</b>	<b>—</b>		
<b>Hubraum</b>	<b>1390 ccm</b>		
<b>Leistung</b>	<b>63 kW / 86 PS</b>		
<b>Treibstoff</b>	<b>Petrol</b>		
<b>Antrieb</b>			
<b>Abgasnorm</b>	<b>EURO5</b>		

## Checkpoints

<b>Schlüsselanzahl :</b>	2
<b>Probefahrt :</b>	nicht durchgeführt
<b>Nachlackierung :</b>	Keine Feststellbar

## Ausstattung

5 Türen	ABS	Airbags	Alarm system
Alarm/Immobiliser	Alloy wheels	Armrest front	Automatic climate control
Blind in the back	Central locking	Cruise Control	ESP
Electric Mirror	Electric window front+back	Heated seats front	Isofix
Kurvenlicht	Metallic	Multifunction steering wheel	Navigation
Onboard computer	Petrol	Power steering	Radio CD
Rain sensor	SRA	Tagfahrlicht	Traction control
Tyre pressure monitor	mp3-compatible		

## Fahrzeugbilder







## Schäden

## Minderwerte




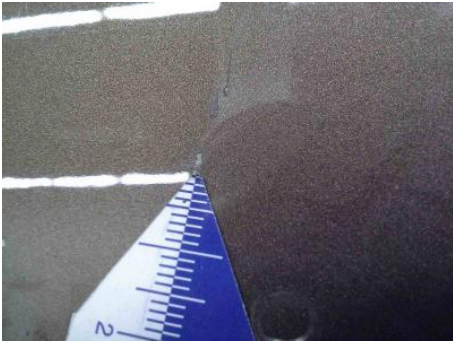


115.249.044	Ablagefach mit Deckel (Instrumententafel)	gebrochen / gerissen	erneuern	60,00 EUR
115.249.052	Stoßfänger vorn (Stoßfänger vorn)	Steinschlag	-	0,00 EUR
115.249.060	Tür (Tür hinten rechts)	Kratzer	instandsetzen und lackieren	230,00 EUR
115.249.068	Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten)	Kratzer	Smart Repair	100,00 EUR
115.249.076	Tür (Tür vorn rechts)	Kratzer	-	0,00 EUR
115.249.084	Tür (Tür vorn rechts)	Dellen	sanft instandsetzen	105,00 EUR
115.249.092	Seitenwand (Seitenwand links)	Dellen	-	0,00 EUR
115.249.100	Frontscheibe (Verglasung)	Steinschlag	-	0,00 EUR
115.249.108	Dach (Fahrzeugdach)	Kratzer	Smart Repair	120,00 EUR
115.249.116	Tirefit Füllmittel (Ausrüstung)	abgelaufen	erneuern	40,00 EUR
115.249.124	Batterie (elektrisches System)	defekt	erneuern	150,00 EUR
115.249.132	Felgenschloss (Rad/Reifen)	fehlt	erneuern	50,00 EUR

**Gesamt netto 855,00 EUR €**

## reparierte Vorschäden Schadenswert

## Vorschäden unbekannt

## Schäden

	Position	Schaden	Reparatur	Minderwert netto
115.249.044	Ablagefach mit Deckel (Instrumententafel)	gebrochen / gerissen	erneuern	60,00 EUR
				
115.249.052	Stoßfänger vorn (Stoßfänger vorn) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Steinschlag	-	0,00 EUR
115.249.060	Tür (Tür hinten rechts)	Kratzer	instandsetzen und lackieren	230,00 EUR
				
115.249.068	Stoßfänger hinten (Stoßfänger hinten)	Kratzer	Smart Repair	100,00 EUR
				
115.249.076	Tür (Tür vorn rechts) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Kratzer	-	0,00 EUR

115.249.084	Tür (Tür vorn rechts)	Dellen	sanft instandsetzen	105,00 EUR
				
115.249.092	Seitenwand (Seitenwand links) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Dellen	-	0,00 EUR
115.249.100	Frontscheibe (Verglasung) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Steinschlag	-	0,00 EUR
115.249.108	Dach (Fahrzeugdach)	Kratzer	Smart Repair	120,00 EUR
				
115.249.116	Tirefit Füllmittel (Ausrüstung)	abgelaufen	erneuern	40,00 EUR
				
115.249.124	Batterie (elektrisches System) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	defekt	erneuern	150,00 EUR
115.249.132	Felgenschloss (Rad/Reifen) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	fehlt	erneuern	50,00 EUR