



ZUSTANDSBERICHT

Grunddaten

Interne Nr.	46383	Aussenfarbe	black met.
Datum	22.06.2016	Innenfarbe	Schwarz
Kennzeichen	SB-HY 1606	Sommerreifen	245-45-R18 VL: 4mm VR: 4mm RL: 4mm RR: 4mm
V.I.N.	W0LGT8ENXD1086909	Winterreifen	225-50-R17 VL: 5mm VR: 5mm RL: 7mm RR: 7mm
Erstzulassung	04.2013	Ersatzrad	
Kilometerstand	144835	Service km	0
Hersteller	Opel	Service	
Modell	Insignia 2.0 CDTI Innovation Leder Navi Xenon ACC	Datum	
Version	—	Ölstand	
Aufbau	Estate	Wasserstand	
Getriebe	Automatic		
Türen	—		
Hubraum	1956 ccm		
Leistung	143 kW / 194 PS		
Treibstoff	Diesel		
Antrieb			
Abgasnorm	EURO5		

Checkpoints

Schlüsselanzahl :	2
Probefahrt :	nicht durchgeführt
Nachlackierung :	Feststellbar
Vorschaden :	Behobener Schaden Tür vo. re. EUR 620,-. Frontscheibe wird erneuert.

Ausstattung

5 Türen	ABS	Airbags	Alarm/Immobiliser
Alloy wheels	Armrest front+back	Automatic climate control	Automatic seats
Bluetooth	Central locking with remote	Cruise Control	Diesel
ESP	Electric Mirror	Electric window front+back	Fog lamp
Heated seats front	Isofix	Leather	Leather steering wheel
Memory seat driver	Metallic	Navigation	Onboard computer
Parking Assist	Particulate Filter	Phone preparation	Power steering
Removable tow ball	Roof rack	SRA	Tagfahrlicht
Traction control	Winter tyres	Xenon	mp3-compatible

Fahrzeugbilder





Schäden

				Minderwerte
114.957.884	Stoßfänger hinten mitte (Stoßfänger hinten)	verkratzt / verschürft	Smart Repair	120,00 EUR
114.957.892	Tür (Tür vorn rechts)	Kratzer	-	0,00 EUR
114.957.900	Abdeckkappe (Außenspiegel rechts)	Kratzer	-	0,00 EUR
114.957.908	Stoßfänger mit Parktronic (Stoßfänger vorn)	verkratzt / verschürft	instandsetzen und lackieren	310,00 EUR
114.957.916	Tür (Tür hinten links)	Dellen	-	0,00 EUR
114.957.924	Tür (Tür vorn links)	Kratzer	-	0,00 EUR
114.957.932	Dach (Fahrzeugdach)	Korrosion	instandsetzen und lackieren	310,00 EUR
114.957.940	Motorhaube (Motorhaube)	Lackmangel	instandsetzen und lackieren	290,00 EUR
114.957.948	Frontscheibe mit Regensensor (Verglasung)	gebrochen / gerissen	erneuern	710,00 EUR

Gesamt netto 1.740,00 EUR €

reparierte Vorschäden Schadenswert
Vorschäden unbekannt

Schäden


	Position	Schaden	Reparatur	Minderwert netto
114.957.884	Stoßfänger hinten mitte (Stoßfänger hinten)	verkratzt / ver-schürft	Smart Repair	120,00 EUR
				
114.957.892	Tür (Tür vorn rechts) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Kratzer	-	0,00 EUR
114.957.900	Abdeckkappe (Außenspiegel rechts) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Kratzer	-	0,00 EUR
114.957.908	Stoßfänger mit Parktronic (Stoßfänger vorn)	verkratzt / ver-schürft	instandsetzen und lack-ieren	310,00 EUR
				
				
114.957.916	Tür (Tür hinten links) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Dellen	-	0,00 EUR
114.957.924	Tür (Tür vorn links) Keine Bilder für diesen Schaden vorhanden.	Kratzer	-	0,00 EUR

114.957.932 Dach (Fahrzeugdach)

Korrosion

instandsetzen und lackieren

310,00 EUR

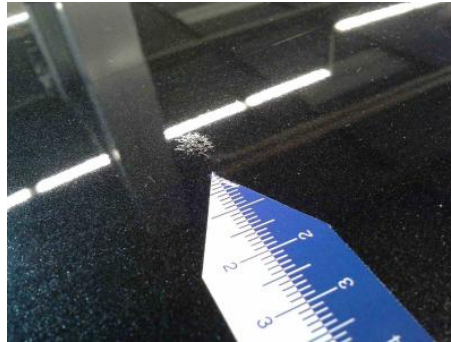

114.957.940 Motorhaube (Motorhaube)

Lackmangel

instandsetzen und lackieren

290,00 EUR



114.957.948 Frontscheibe mit Regensensor (Ver- gebrochen / geris- erneuern
glasung) sen

gebrochen / geris- erneuern
sen

710,00 EUR

