

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Michael Wohler
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen
M: 0170 8317083
E: michael.wohler@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1231067
Auftrag vom / Auftrag am: 12.01.2023 / 15:35 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019337157

Beteiligte

Auftraggeber:
ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring
82041 Oberhaching

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 28.02.2023 / 15:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse:
ARS Altmann Eitting
Oberfeld 6
85462 Eitting-Garden

Erfolgt durch: Unterzeichner

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten: 3.040,00 €
Minderwerte gesamt: 2.880,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	M-AS5498	FIN:	WAUZZZ8V8LA014483
HSN/TSN:	0588 / BLL	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Limousine	Hersteller:	Audi
Modell:	A3 Sportback - alt	Erstzulassung:	02.01.2020
Letztzulassung:	02.01.2020	Anzahl Türen:	4
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	110,0 KW
Hubraum:	1498 ccm	Antriebsart:	Otto OBD
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Getriebeart:	Automatik
Laufleistung abgelesen:	106045 km	Laufleistung geschätzt:	106045 km

Farbe außen

Farbe außen:	weiß	Lackart:	Uni
---------------------	------	-----------------	-----

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Allgemeinzustand	700,00 €	700,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenenerweiterung möglich, erneuern	400,00 €	400,00 €
Aktueller Schaden, Wartung/Prüfung, Hauptuntersuchung (HU), abgelaufen 01/20223, erneuern	150,00 €	150,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeug, Werbung / Werbeaufschrift, vorhanden, neutralisieren / entfernen	150,00 €	150,00 €
Felgen / Bereifung	150,00 €	150,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Sommerreifen, Verschleißgrenze erreicht, erneuern	150,00 €	150,00 €
Bremsen	920,00 €	920,00 €
Aktueller Schaden, Vorderachse, Bremsscheiben vorne, verschlissen, erneuern	435,00 €	435,00 €
Aktueller Schaden, Hinterachse, Bremsscheiben hinten, verschlissen, erneuern	485,00 €	485,00 €
Verglasung	650,00 €	650,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugheck, Heckscheibe, verkratzt, erneuern	650,00 €	650,00 €
Lackierung	600,00 €	440,00 €
Aktueller Schaden, rechte Seite, Schwellerverkleidung rechts, Kratzer, Smart Repair	30,00 €	30,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, beschädigt, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	540,00 €	380,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, verkratzt, Smart Repair	30,00 €	30,00 €
Innenraum / Kofferraum	20,00 €	20,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugheck, Heckklappenverkleidung, verschmutzt, Smart Repair	20,00 €	20,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Achse 1 links	205/55 R 16,0	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Achse 1 rechts	205/55 R 16,0	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Achse 2 links	205/55 R 16,0	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Achse 2 rechts	205/55 R 16,0	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm

2. Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Nein

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	225/40 R 18,0 - -	Bridgestone	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	1,0 mm
2	225/40 R 18,0 - -	Bridgestone	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	2,0 mm
3	225/40 R 18,0 - -	Bridgestone	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm
4	225/40 R 18,0 - -	Bridgestone	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe: nicht durchgeführt

Probelauf: durchgeführt

Fahrzeugzustand: gereinigt

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Verkehrssicherheit: Ja

Inspektion: unregelmäßig durchgeführt

Ölstand: ausreichend

Kühlwasserstand: ausreichend

Kraftstoffstand: leer

Allgemeine Angaben zur Begutachtung:

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Wartung und Prüfung

Art der Wartung/Prüfung	Datum	Laufleistung	Bemerkung
Letzte Inspektion	28.09.2020	29826 km	
Hauptuntersuchung			abgelaufen: 01/2023

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
2. Reifensatz	vorhanden		Sommer
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Dachhaut	283

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Michael Wohlerl
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen
Thurmansbang, den 02.03.2023
Das Dokument umfasst 4 Seiten und 42 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument

1231067

Fahrzeug-Kennzeichen

M-AS5498

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ8V8LA014483

Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument

1231067

Fahrzeug-Kennzeichen

M-AS5498

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ8V8LA014483

Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument

1231067

Fahrzeug-Kennzeichen

M-AS5498

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ8V8LA014483

Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument

1231067

Fahrzeug-Kennzeichen

M-AS5498

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ8V8LA014483

Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne

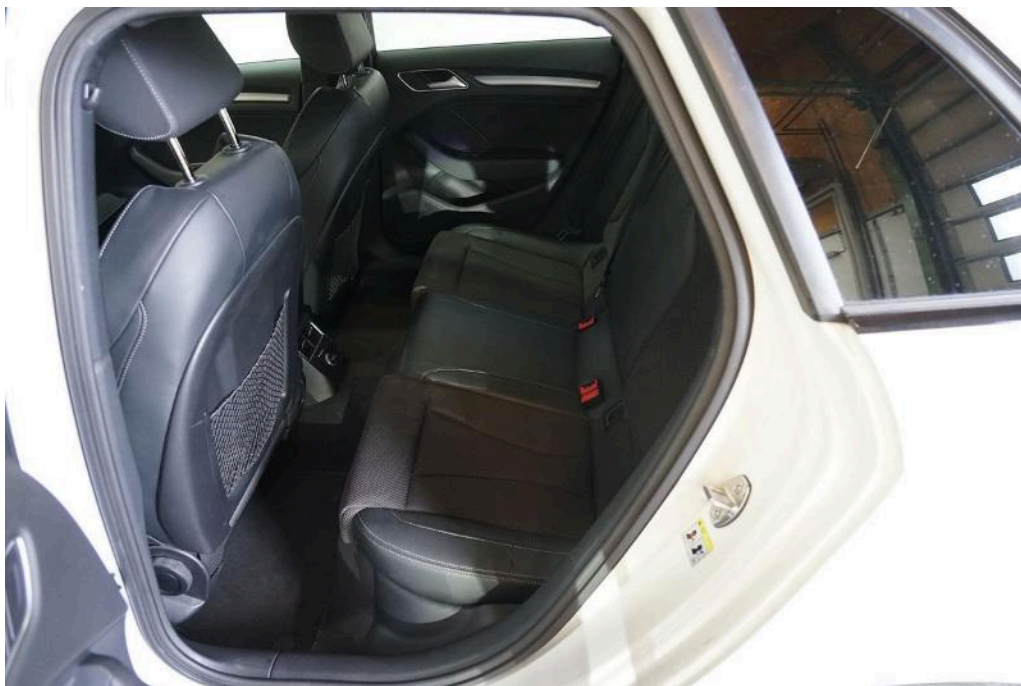


Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument

1231067

Fahrzeug-Kennzeichen

M-AS5498

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ8V8LA014483

Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument	1231067
Fahrzeug-Kennzeichen	M-AS5498
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ8V8LA014483
Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos	



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument	1231067
Fahrzeug-Kennzeichen	M-AS5498
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ8V8LA014483
Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos	



Bild 13: Schlüssel/Borddokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1231067
Fahrzeug-Kennzeichen M-AS5498
Fahrzeug-Ident.-Nr. WAUZZZ8V8LA014483
Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos



Bild 15: Motorraum

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrzeugnummer	WAUZZZ8V8LA014483
Typbezeichnung	A3 Spb ACT1.5 R4110 DSG
Datum der Auslieferung	2019-12-21
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2020-09-28
Laufleistung	29826 km
Auftragsnummer	2020009554
Durchgeführt von	
Autorisierter Audi Service Partner	
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
Übergabe-Inspektion	
Datum	2019-12-10
Laufleistung	1 km
Auftragsnummer	2019024498
Durchgeführt von	
Autorisierter Audi Service Partner	
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument

1231067

Fahrzeug-Kennzeichen

M-AS5498

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ8V8LA014483

Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos



Bild 17

Vorderachse Bremsscheiben vorne verschlissen



Bild 18

Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz Sommerreifen Verschleißgrenze erreicht

Lichtbildanlage

Dokument	1231067
Fahrzeug-Kennzeichen	M-AS5498
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ8V8LA014483
Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos	



Bild 19
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz Sommerreifen Verschleißgrenze erreicht



Bild 20
Fahrzeugheck Heckscheibe verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument

1231067

Fahrzeug-Kennzeichen

M-AS5498

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ8V8LA014483

Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos

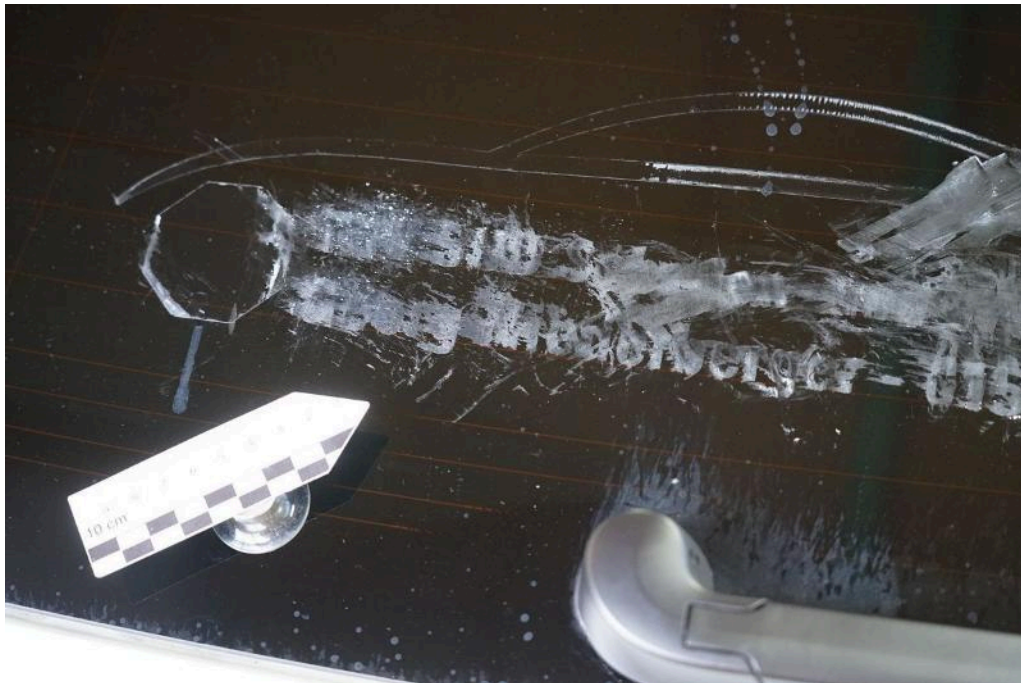


Bild 21

Fahrzeugheck Heckscheibe verkratzt

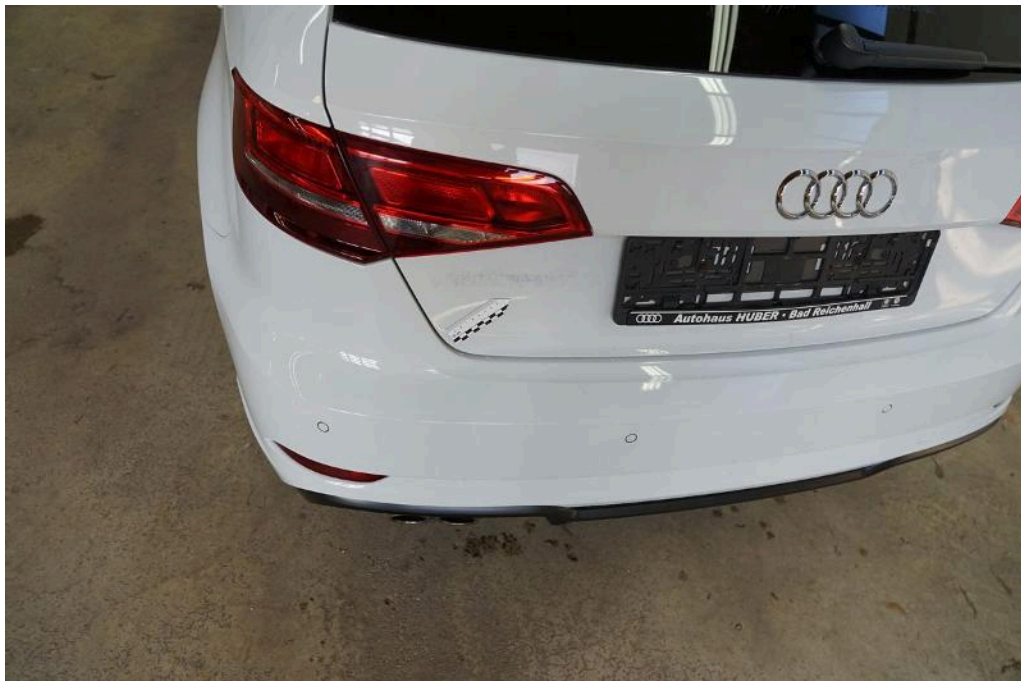


Bild 22

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift vorhanden

Lichtbildanlage

Dokument

1231067

Fahrzeug-Kennzeichen

M-AS5498

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ8V8LA014483

Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos



Bild 23

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift vorhanden



Bild 24

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift vorhanden

Lichtbildanlage

Dokument

1231067

Fahrzeug-Kennzeichen

M-AS5498

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ8V8LA014483

Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos

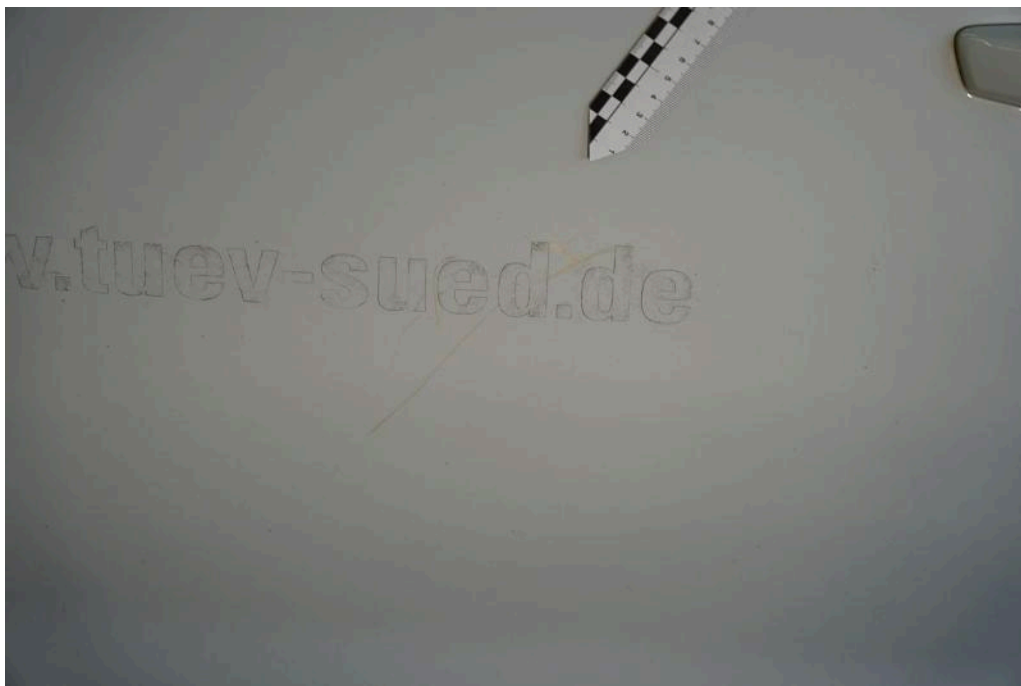


Bild 25

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift vorhanden



Bild 26

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift vorhanden

Lichtbildanlage

Dokument

1231067

Fahrzeug-Kennzeichen

M-AS5498

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ8V8LA014483

Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos



Bild 27

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift vorhanden



Bild 28

rechte Seite Schwellerverkleidung rechts Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument

1231067

Fahrzeug-Kennzeichen

M-AS5498

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ8V8LA014483

Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos



Bild 29

rechte Seite Schwellerverkleidung rechts Kratzer



Bild 30

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne beschädigt

Lichtbildanlage

Dokument

1231067

Fahrzeug-Kennzeichen

M-AS5498

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ8V8LA014483

Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos



Bild 31

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne beschädigt

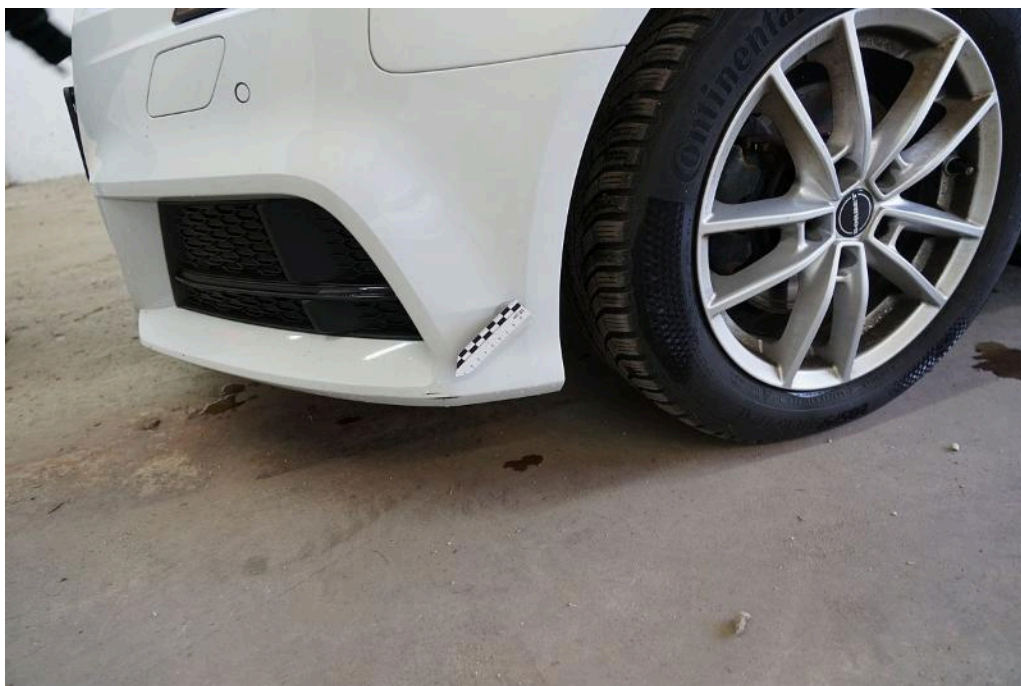


Bild 32

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne beschädigt

Lichtbildanlage

Dokument

1231067

Fahrzeug-Kennzeichen

M-AS5498

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ8V8LA014483

Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos



Bild 33

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne beschädigt



Bild 34

Hinterachse Bremsscheiben hinten verschlissen

Lichtbildanlage

Dokument

1231067

Fahrzeug-Kennzeichen

M-AS5498

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ8V8LA014483

Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos



Bild 35

Hinterachse Bremsscheiben hinten verschlissen



Bild 36

Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument

1231067

Fahrzeug-Kennzeichen

M-AS5498

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ8V8LA014483

Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos



Bild 37

Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt



Bild 38

Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument

1231067

Fahrzeug-Kennzeichen

M-AS5498

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ8V8LA014483

Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos



Bild 39

Vorderachse Bremsscheiben vorne verschlissen



Bild 40

Vorderachse Bremsscheiben vorne verschlissen

Lichtbildanlage

Dokument

1231067

Fahrzeug-Kennzeichen

M-AS5498

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WAUZZZ8V8LA014483

Die Lichtbildanlage enthält 42 Fotos



Bild 41

Fahrzeugheck Heckklappenverkleidung verschmutzt



Bild 42

Fahrzeugheck Heckklappenverkleidung verschmutzt