

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Murat Albayrak
Von der Industrie- und
Handelskammer Rheinhessen
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger KFZ-
Sachverständiger von der IfS GmbH
(IfS-Zert) zertifiziert für den Bereich
Kraftfahrzeugschäden und-bewertung
Zert-Nr. 012654
P: 06131 945 27 78
M:
F: 06131 945 27 79
E: murat.albayrak@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1277633
Auftrag vom / Auftrag am: 12.05.2023 / 17:27 Uhr

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 06.06.2023 / 07:15 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 1001603889

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten: 1.240,00 €
Minderwerte gesamt: 950,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	D-TC7110	FIN:	WBAJN31030B378742
HSN/TSN:	0005 / COS	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	BMW
Modell:	5er - 530 d (EURO 6d-TEMP)	Erstzulassung:	21.03.2018
Letztzulassung:	06.07.2020	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	08.2024
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	195,0 KW	Hubraum:	2993 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Heckantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	8
Laufleistung abgelesen:	136203 km	Laufleistung geschätzt:	136203 km

Farbe außen

Farbe außen:	MEDITERRANBLAU METALLIC	Lackart:	Metallic
---------------------	-------------------------	-----------------	----------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Digitaler Servicenachweis / Ausdruck:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Felgen / Bereifung	300,00 €	300,00 €
Aktueller Schaden, Hinterachse, Reifen hinten rechts, Reifen hinten links , unter Mindestprofiltiefe, erneuern	300,00 €	300,00 €
Lackierung	730,00 €	440,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	-	-
Aktueller Schaden, linke Seite, Tür hinten links, verformt, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	730,00 €	440,00 €
Karosserie	110,00 €	110,00 €
Aktueller Schaden, rechte Seite, Tür hinten rechts, Delle, Smart Repair	110,00 €	110,00 €
Allgemeinzustand	100,00 €	100,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, fehlt, erneuern	100,00 €	100,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.




Murat Albayrak

Von der Industrie- und Handelskammer Rheinhesen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger KFZ-Sachverständiger von der IfS GmbH (IfS-Zert) zertifiziert für den Bereich Kraftfahrzeugschäden und-bewertung Zert-Nr. 012654
Mainz-Mombach, den 12.06.2023

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 24 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument	1277633
Fahrzeug-Kennzeichen	D-TC7110
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAJN31030B378742

Die Lichtbildanlage enthält 24 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument	1277633
Fahrzeug-Kennzeichen	D-TC7110
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAJN31030B378742

Die Lichtbildanlage enthält 24 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument	1277633
Fahrzeug-Kennzeichen	D-TC7110
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAJN31030B378742

Die Lichtbildanlage enthält 24 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument	1277633
Fahrzeug-Kennzeichen	D-TC7110
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAJN31030B378742

Die Lichtbildanlage enthält 24 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument	1277633
Fahrzeug-Kennzeichen	D-TC7110
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAJN31030B378742

Die Lichtbildanlage enthält 24 Fotos



Bild 9: montierte Räder

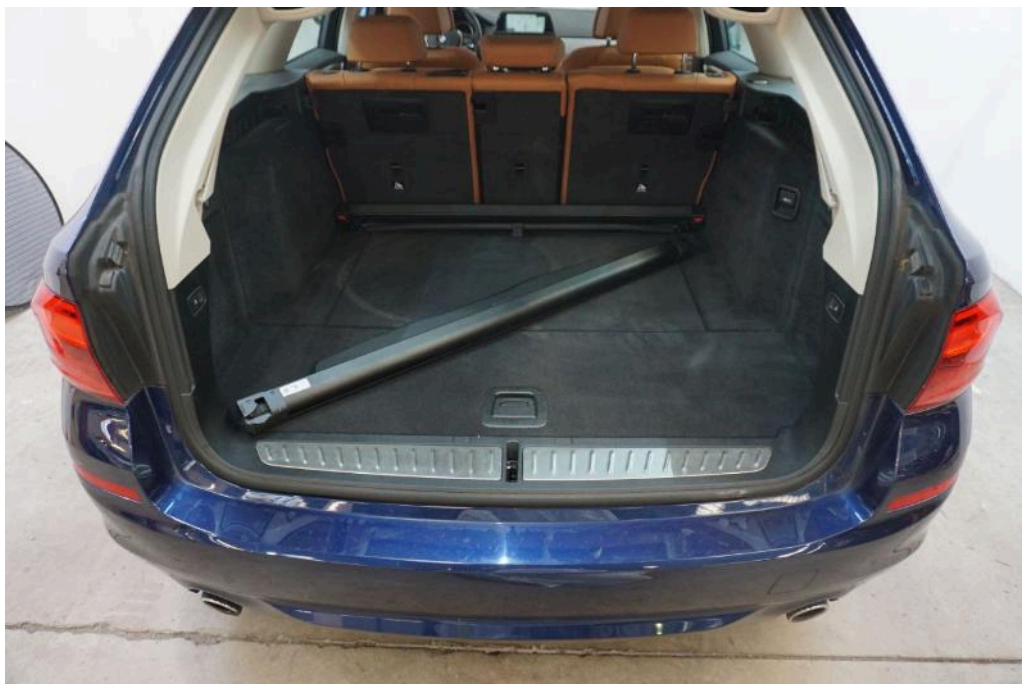


Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument	1277633
Fahrzeug-Kennzeichen	D-TC7110
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAJN31030B378742

Die Lichtbildanlage enthält 24 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1277633
 Fahrzeug-Kennzeichen D-TC7110
 Fahrzeug-Ident.-Nr. WBAJN31030B378742
 Die Lichtbildanlage enthält 24 Fotos

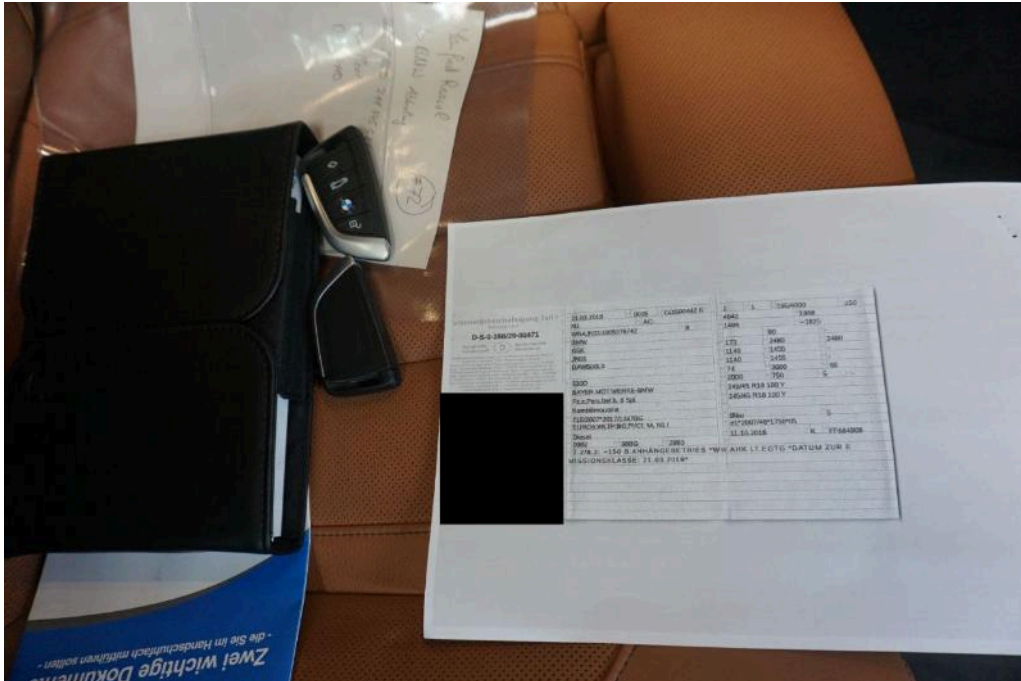


Bild 13: Schlüssel/Borrdokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1277633
Fahrzeug-Kennzeichen D-TC7110
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBAJN31030B378742
Die Lichtbildanlage enthält 24 Fotos



Bild 15: Motorraum



Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument

1277633

Fahrzeug-Kennzeichen

D-TC7110

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAJN31030B378742

Die Lichtbildanlage enthält 24 Fotos



Bild 17

Hinterachse Reifen hinten rechts Reifen hinten links unter Mindestprofiltiefe

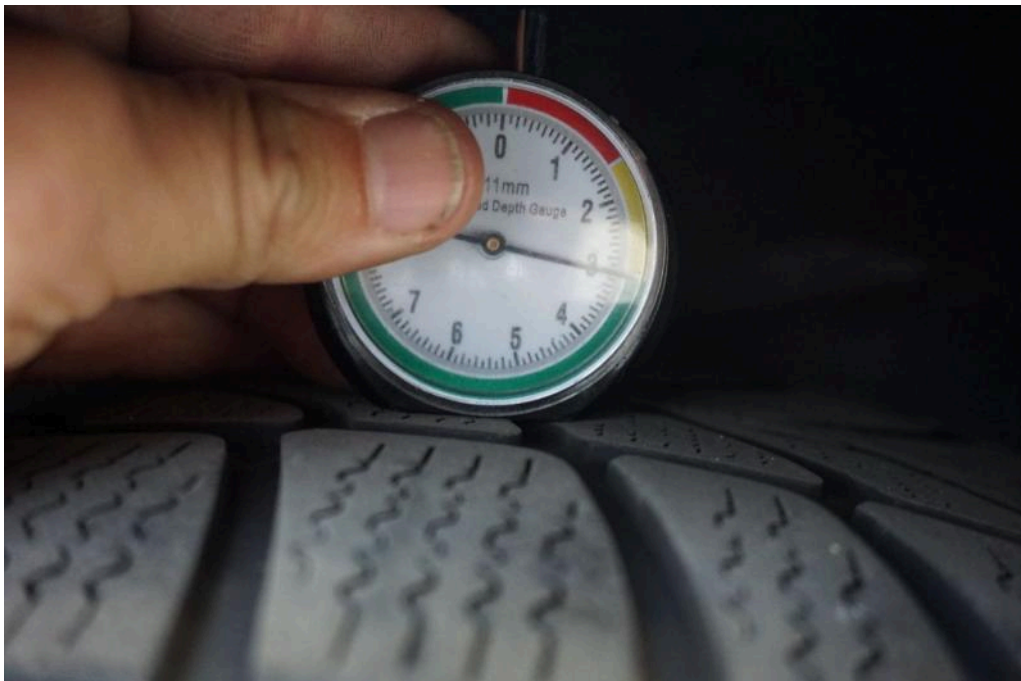


Bild 18

Hinterachse Reifen hinten rechts Reifen hinten links unter Mindestprofiltiefe

Lichtbildanlage

Dokument	1277633
Fahrzeug-Kennzeichen	D-TC7110
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAJN31030B378742
Die Lichtbildanlage enthält 24 Fotos	



Bild 19
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

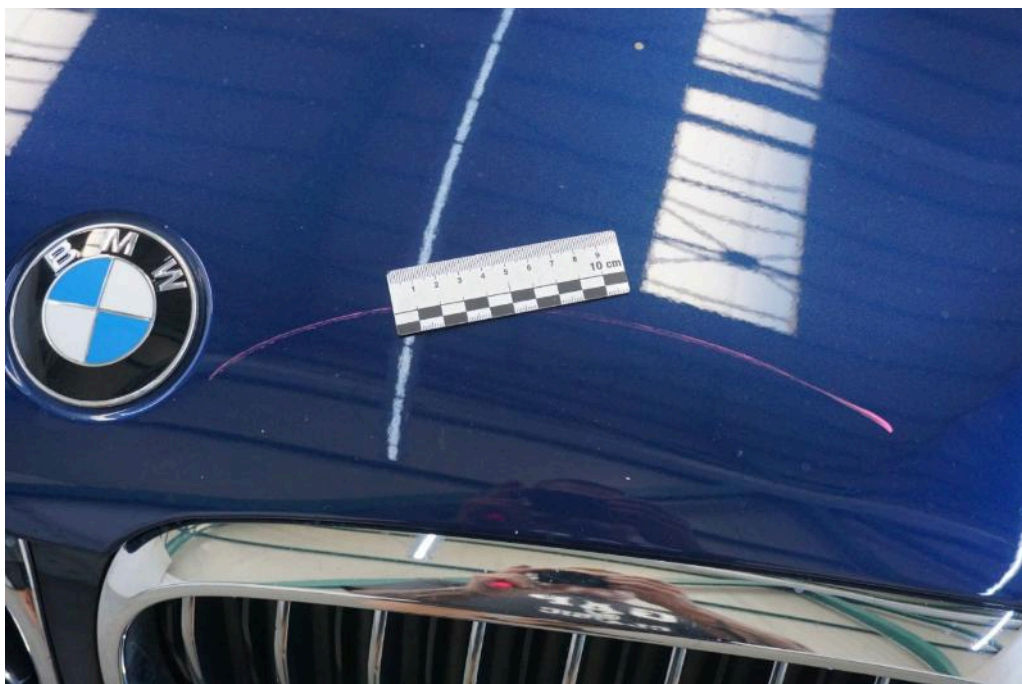


Bild 20
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument	1277633
Fahrzeug-Kennzeichen	D-TC7110
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAJN31030B378742
Die Lichtbildanlage enthält 24 Fotos	



Bild 21
rechte Seite Tür hinten rechts Delle



Bild 22
rechte Seite Tür hinten rechts Delle

Lichtbildanlage

Dokument	1277633
Fahrzeug-Kennzeichen	D-TC7110
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAJN31030B378742

Die Lichtbildanlage enthält 24 Fotos

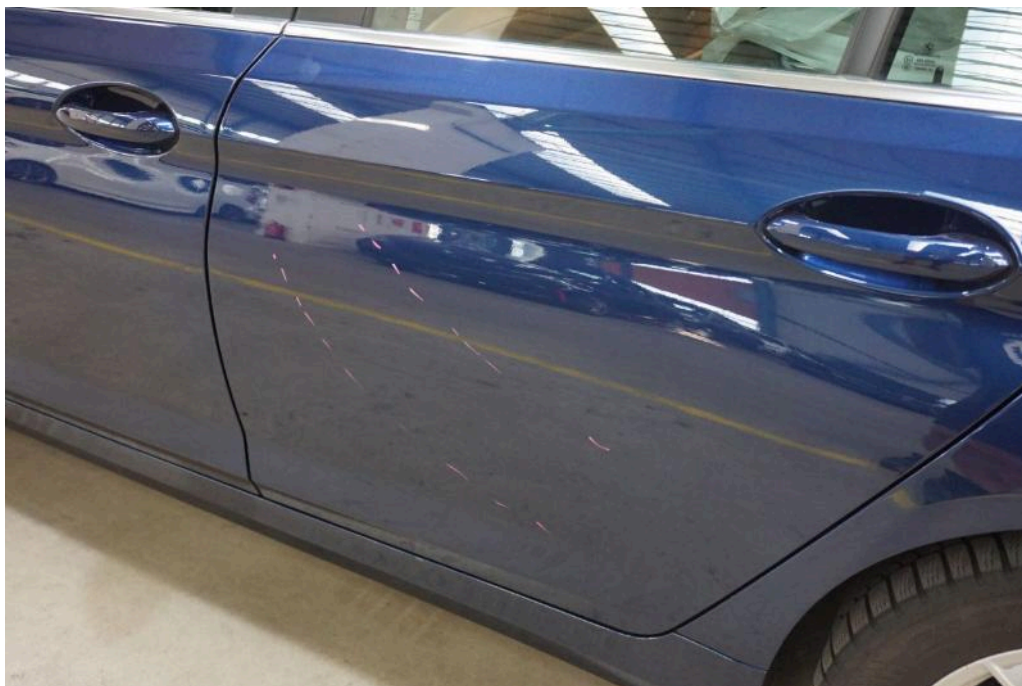


Bild 23
linke Seite Tür hinten links verformt

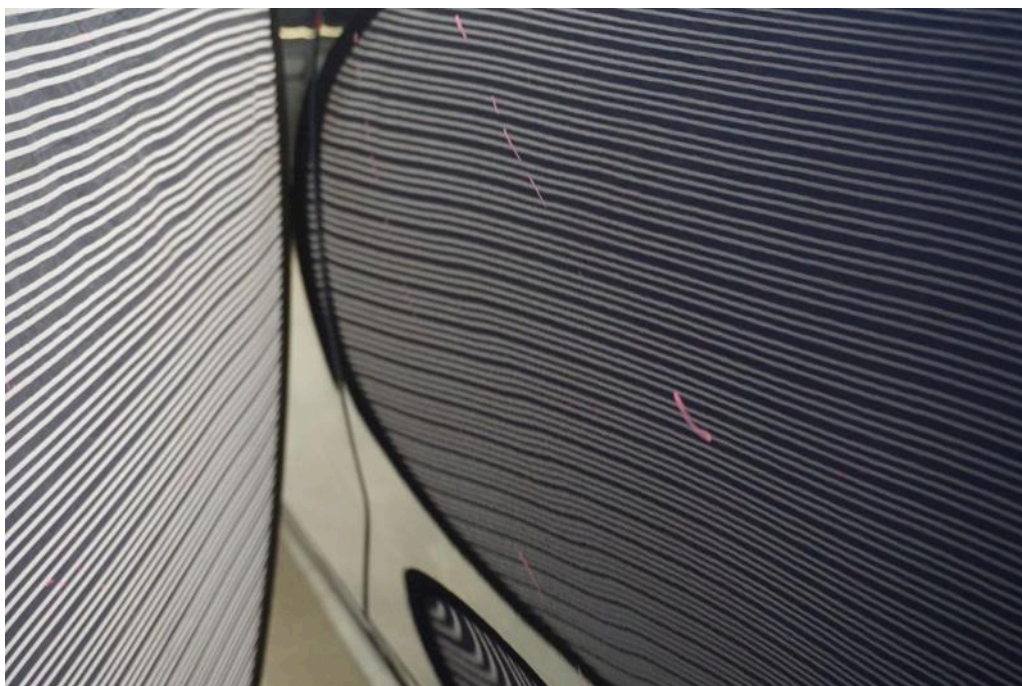


Bild 24
linke Seite Tür hinten links verformt