

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Murat Albayrak
Von der Industrie- und
Handelskammer Rheinhessen
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger KFZ-
Sachverständiger von der IfS GmbH
(IfS-Zert) zertifiziert für den Bereich
Kraftfahrzeugschäden und-bewertung
Zert-Nr. 012654
P: 06131 945 27 78
M:
F: 06131 945 27 79
E: murat.albayrak@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1275729
Auftrag vom / Auftrag am: 09.05.2023 / 15:49 Uhr

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 01.06.2023 / 08:15 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2018289020

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten: 755,00 €

Minderwerte gesamt: 755,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	MTK-R6908	FIN:	VF1R9800362252784
HSN/TSN:	3333 / BAD	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Limousine	Hersteller:	Renault
Modell:	Clio IV 0.9 TCe 90 eco ² Limited (EURO6)	Erstzulassung:	30.01.2019
Letztzulassung:	30.01.2019	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	01.2024
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	66,0 KW	Hubraum:	898 ccm
Antriebsart:	Otto OBD	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	Anzahl Schaltstufen:	5
Laufleistung abgelesen:	85711 km	Laufleistung geschätzt:	85711 km

Farbe außen

Farbe außen:	STERNEN-SCHWARZ	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	-----------------	-----------------	----------------------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Mechanik / Motorraum	110,00 €	110,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Dämmung Motorhaube, beschädigt, erneuern	110,00 €	110,00 €
Lackierung	90,00 €	90,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	-	-
Aktueller Schaden, rechte Seite, Seitenwand hinten rechts, Kratzer, Smart Repair	30,00 €	30,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, Smart Repair	30,00 €	30,00 €
Aktueller Schaden, linke Seite, Tür vorne links, angestoßen, Smart Repair	30,00 €	30,00 €
Karosserie	110,00 €	110,00 €
Aktueller Schaden, rechte Seite, Tür hinten rechts, Delle, Smart Repair	110,00 €	110,00 €
Allgemeinzustand	35,00 €	35,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugzubehör, Antennenstab Radio, fehlt, erneuern	35,00 €	35,00 €
Felgen / Bereifung	410,00 €	410,00 €
Aktueller Schaden, Vorderachse, Alufelge vorne rechts, Materialabtrag, erneuern	130,00 €	130,00 €
Aktueller Schaden, Vorderachse, Reifen vorne rechts, eingeschnitten, beschädigt, erneuern	150,00 €	150,00 €
Aktueller Schaden, Hinterachse, Alufelge hinten links, Materialabtrag, erneuern	130,00 €	130,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	185/65 R 15,0 88 T	Pirelli	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Vorderachse rechts	185/65 R 15,0 88 T	Pirelli	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Hinterachse links	185/65 R 15,0 88 T	Pirelli	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	185/65 R 15,0 88 T	Pirelli	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

Bereifung

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	195/55 R 16,0 88 T	Continental	Sommerreifen,	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
2	195/55 R 16,0 88 T	Continental	Sommerreifen,	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
3	195/55 R 16,0 88 T	Continental	Sommerreifen,	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm
4	195/55 R 16,0 88 T	Continental	Sommerreifen,	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	6,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	03.01.2022
Letzte Inspektion (Km-Stand):	75500	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	fast leer		
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Wartung und Prüfung

Art der Wartung/Prüfung	Datum	Laufleistung	Bemerkung
Letzte Inspektion	03.01.2022	75500 km	
Hauptuntersuchung			gültig bis: 01/2024

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
2. Reifensatz	vorhanden		Sommer
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Motorhaube	210

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Murat Albayrak

Von der Industrie- und Handelskammer Rheinhessen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger KFZ-Sachverständiger von der IfS GmbH (IfS-Zert) zertifiziert für den Bereich Kraftfahrzeugschaden und-bewertung Zert-Nr. 012654

Mainz-Mombach, den 06.06.2023

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 36 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument

1275729

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-R6908

Fahrzeug-Ident.-Nr.

VF1R9800362252784

Die Lichtbildanlage enthält 36 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument

1275729

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-R6908

Fahrzeug-Ident.-Nr.

VF1R9800362252784

Die Lichtbildanlage enthält 36 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument

1275729

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-R6908

Fahrzeug-Ident.-Nr.

VF1R9800362252784

Die Lichtbildanlage enthält 36 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument

1275729

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-R6908

Fahrzeug-Ident.-Nr.

VF1R9800362252784

Die Lichtbildanlage enthält 36 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument

1275729

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-R6908

Fahrzeug-Ident.-Nr.

VF1R9800362252784

Die Lichtbildanlage enthält 36 Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument

1275729

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-R6908

Fahrzeug-Ident.-Nr.

VF1R9800362252784

Die Lichtbildanlage enthält 36 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument

1275729

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-R6908

Fahrzeug-Ident.-Nr.

VF1R9800362252784

Die Lichtbildanlage enthält 36 Fotos



Bild 13: Schlüssel/Borddokumente

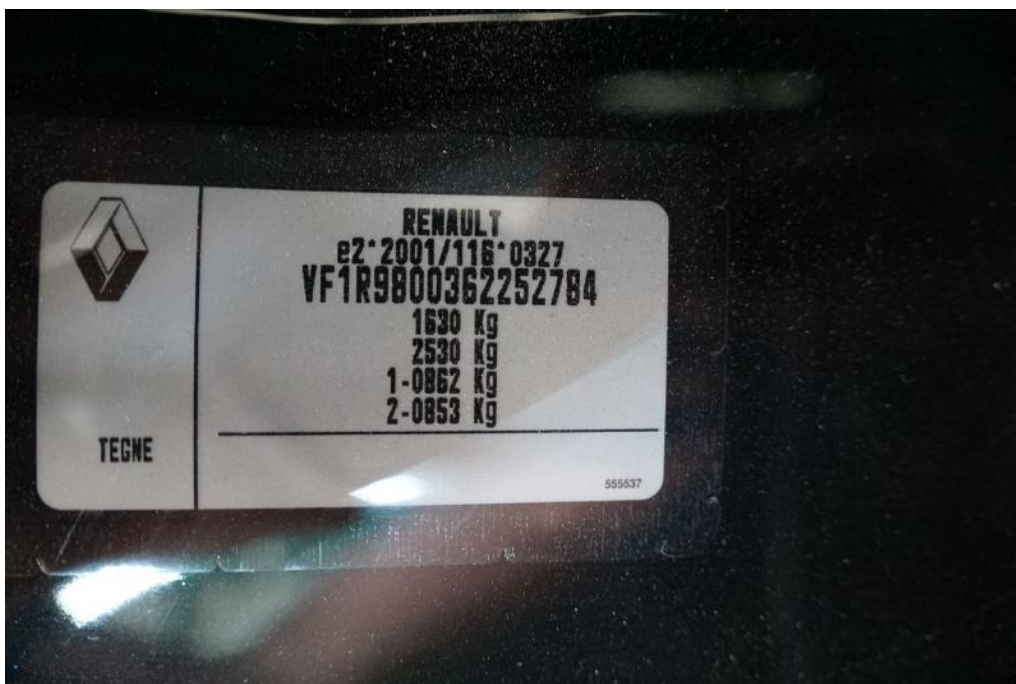


Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1275729
 Fahrzeug-Kennzeichen MTK-R6908
 Fahrzeug-Ident.-Nr. VF1R9800362252784
 Die Lichtbildanlage enthält 36 Fotos



Bild 15: Motorraum

KONTROLLNACHWEISE (2/6)			
Datum: 19.01.22 Km-Stand: 53358		Rechnungs-Nr.:	
Art der Arbeit:		Kommentare/Wertmarke	
Wartung A+B ☒		Motoröl + Filter Reinigungsfilter Bremsflüssigkeit	
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☐ Nicht OK* ☒			
*siehe spezifische Seite			
Datum: 3.1.22 Km-Stand: 75500		Rechnungs-Nr.:	
Art der Arbeit:		Kommentare/Wertmarke	
Wartung ☒		Motoröl + Filter Pollenfilter Luftfilter Zündkerzen	
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☐ Nicht OK* ☒			
*siehe spezifische Seite			
Datum: Km-Stand:		Rechnungs-Nr.:	
Art der Arbeit:		Kommentare/Wertmarke	
Wartung ☐		Stempel	
Kontrolle auf Korrosion:			
OK ☐ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			

Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument

1275729

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-R6908

Fahrzeug-Ident.-Nr.

VF1R9800362252784

Die Lichtbildanlage enthält 36 Fotos



Bild 17

Fahrzeugfront Dämmung Motorhaube beschädigt



Bild 18

Fahrzeugfront Dämmung Motorhaube beschädigt

Lichtbildanlage

Dokument

1275729

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-R6908

Fahrzeug-Ident.-Nr.

VF1R9800362252784

Die Lichtbildanlage enthält 36 Fotos

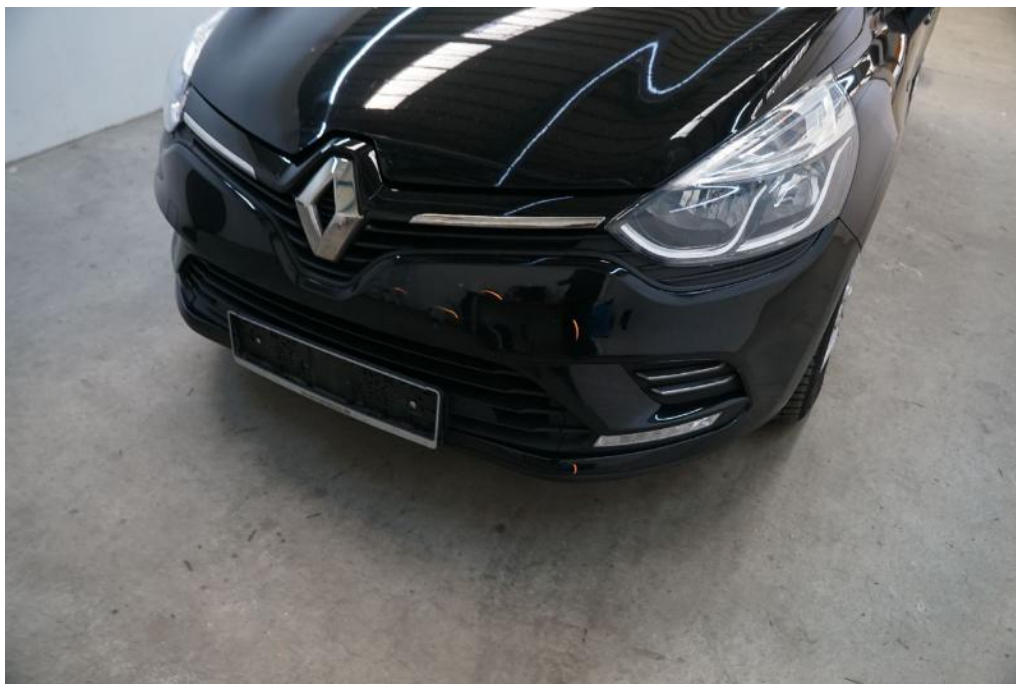


Bild 19

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Steinschlag / -schläge



Bild 20

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument	1275729
Fahrzeug-Kennzeichen	MTK-R6908
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1R9800362252784
Die Lichtbildanlage enthält 36 Fotos	



Bild 21
rechte Seite Tür hinten rechts Delle



Bild 22
rechte Seite Tür hinten rechts Delle

Lichtbildanlage

Dokument

1275729

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-R6908

Fahrzeug-Ident.-Nr.

VF1R9800362252784

Die Lichtbildanlage enthält 36 Fotos



Bild 23

rechte Seite Seitenwand hinten rechts Kratzer



Bild 24

rechte Seite Seitenwand hinten rechts Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument

1275729

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-R6908

Fahrzeug-Ident.-Nr.

VF1R9800362252784

Die Lichtbildanlage enthält 36 Fotos



Bild 25

Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 26

Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument

1275729

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-R6908

Fahrzeug-Ident.-Nr.

VF1R9800362252784

Die Lichtbildanlage enthält 36 Fotos



Bild 27

Fahrzeugzubehör Antennenstab Radio fehlt



Bild 28

Fahrzeugzubehör Antennenstab Radio fehlt

Lichtbildanlage

Dokument

1275729

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-R6908

Fahrzeug-Ident.-Nr.

VF1R9800362252784

Die Lichtbildanlage enthält 36 Fotos



Bild 29

linke Seite Tür vorne links angestoßen

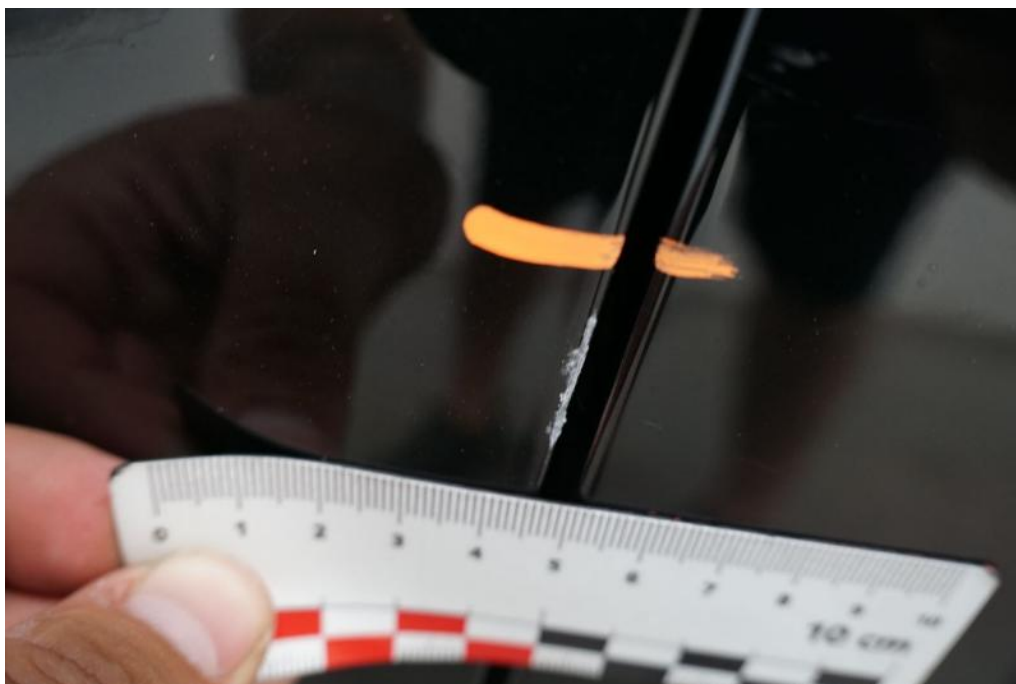


Bild 30

linke Seite Tür vorne links angestoßen

Lichtbildanlage

Dokument

1275729

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-R6908

Fahrzeug-Ident.-Nr.

VF1R9800362252784

Die Lichtbildanlage enthält 36 Fotos



Bild 31

Vorderachse Alufelge vorne rechts Materialabtrag



Bild 32

Vorderachse Alufelge vorne rechts Materialabtrag

Lichtbildanlage

Dokument

1275729

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-R6908

Fahrzeug-Ident.-Nr.

VF1R9800362252784

Die Lichtbildanlage enthält 36 Fotos



Bild 33

Vorderachse Reifen vorne rechts eingeschnitten beschädigt



Bild 34

Vorderachse Reifen vorne rechts eingeschnitten beschädigt

Lichtbildanlage

Dokument

1275729

Fahrzeug-Kennzeichen

MTK-R6908

Fahrzeug-Ident.-Nr.

VF1R9800362252784

Die Lichtbildanlage enthält 36 Fotos



Bild 35

Hinterachse Alufelge hinten links Materialabtrag



Bild 36

Hinterachse Alufelge hinten links Materialabtrag