

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Maxemilian Kral
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen
P: 041828000497
M: 017663281640
F:
E: maxemilian.kral@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1299241
Auftrag vom / Auftrag am: 04.07.2023 / 10:51 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019102218

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 13.07.2023 / 09:30 Uhr
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 2.970,00 €

Minderwerte gesamt: 2.620,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	HH-SP488	FIN:	WF0UXXWPGUKE89749
Fahrzeugart:	PKW	Aufbau:	Van/Kleinbus
Hersteller:	Ford	Modell:	Tourneo Connect 1.5TDCi Grand Titanium S/S EcoBlue
Erstzulassung:	21.06.2019	Letztzulassung:	29.04.2021
Nächste HU (Hauptuntersuchung):	07.2024	Anzahl Türen:	5
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	88,0 KW
Hubraum:	1499 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Getriebeart:	Automatik
Anzahl Schaltstufen:	8	Laufleistung abgelesen:	101372 km
Laufleistung geschätzt:	101372 km		

Farbe außen

Farbe außen:	Frost-Weiß	Lackart:	2-K uni
---------------------	------------	-----------------	---------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag im Original vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Allgemeinzustand	100,00 €	100,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, fehlt, erneuern	100,00 €	100,00 €
Verglasung	1.395,00 €	1.395,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Windschutzscheibe, Steinschlag, erneuern	1.395,00 €	1.395,00 €
Lackierung	1.200,00 €	850,00 €
Aktueller Schaden, Dach, Dachhaut, mit Lackbeschädigung, Dellen, instandsetzen + lackieren	850,00 €	600,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Linke Seite, Kratzer, aus- und einbauen + lackieren	350,00 €	250,00 €
Innenraum / Kofferraum	0,00 €	0,00 €
Aktueller Schaden, Innenraum, Kofferraumverkleidung rechts, + links, verschürft, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Felgen / Bereifung	275,00 €	275,00 €
Aktueller Schaden, Vorderachse, Felge vorne rechts, Materialabtrag, erneuern	275,00 €	275,00 €
Aktueller Schaden, Vorderachse, Felge vorne links, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/60 R 16,0 96H	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm
Vorderachse rechts	205/60 R 16,0 96H	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm
Hinterachse links	205/60 R 16,0 96H	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm
Hinterachse rechts	205/60 R 16,0 96H	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm

Bereifung

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/60 R 16,0 96H -	Michelin	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
2	205/60 R 16,0 96H -	Michelin	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
3	205/60 R 16,0 96H -	Michelin	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
4	205/60 R 16,0 96H -	Michelin	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	05.01.2023
Letzte Inspektion (km-Stand):	88928	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	½		

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/ Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.
---	--

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Wartungsnachweis	vorhanden		
2. Reifensatz	vorhanden		
Serviceheft	vorhanden		
Wartungsnachweis	vorhanden		
HU-Prüfbericht	fehlt		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Kotflügel vorne rechts	160

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



KFZ-Sachverständigenbüro
René Marschall
Niedersachsenstr. 3
21244 Buchholz i.d.N.
04182 8002960
info@Gutachten-Nordheide.de



Maxemilian Kral

Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

Buchholz i.d. Nordheide, den 18.07.2023

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 35 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument 1299241
Fahrzeug-Kennzeichen HH-SP488
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0UXXWPGUKE89749

Die Lichtbildanlage
enthält 35 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1299241
Fahrzeug-Kennzeichen HH-SP488
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0UXXWPGUKE89749
Die Lichtbildanlage
enthält 35 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1299241
Fahrzeug-Kennzeichen HH-SP488
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0UXXWPGUKE89749
Die Lichtbildanlage
enthält 35 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett

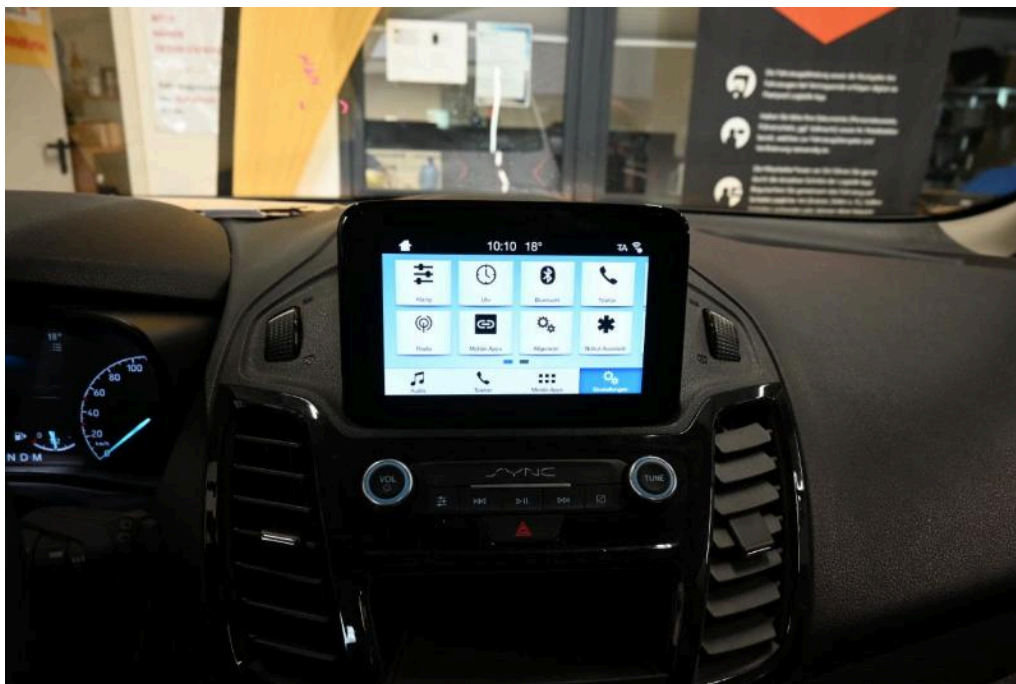


Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument 1299241
Fahrzeug-Kennzeichen HH-SP488
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0UXXWPGUKE89749

Die Lichtbildanlage
enthält 35 Fotos

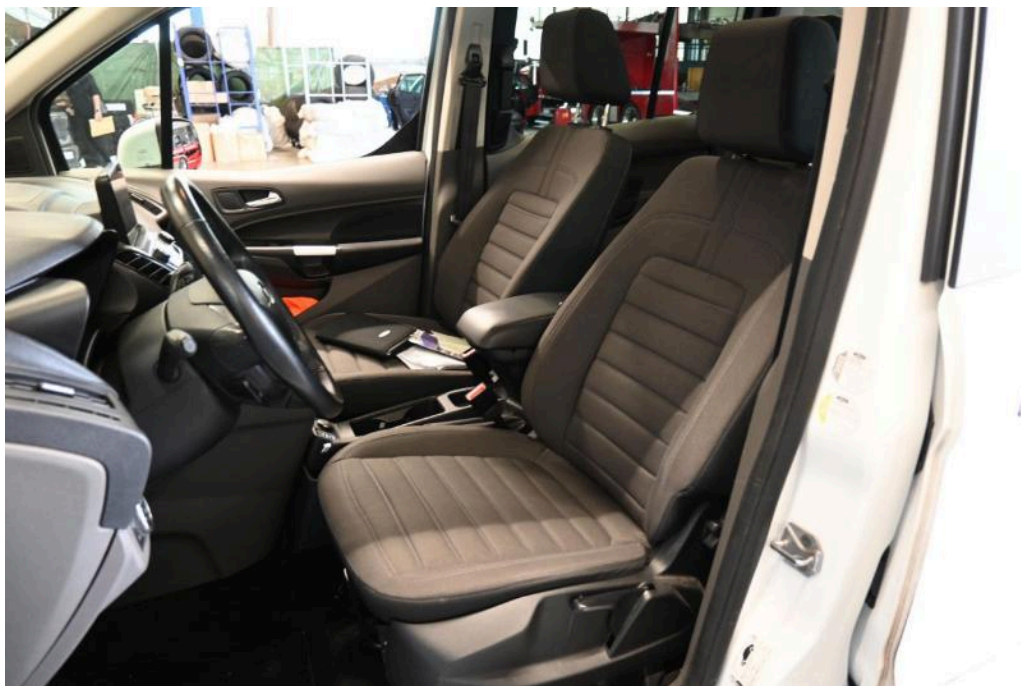


Bild 7: Innenraum vorne

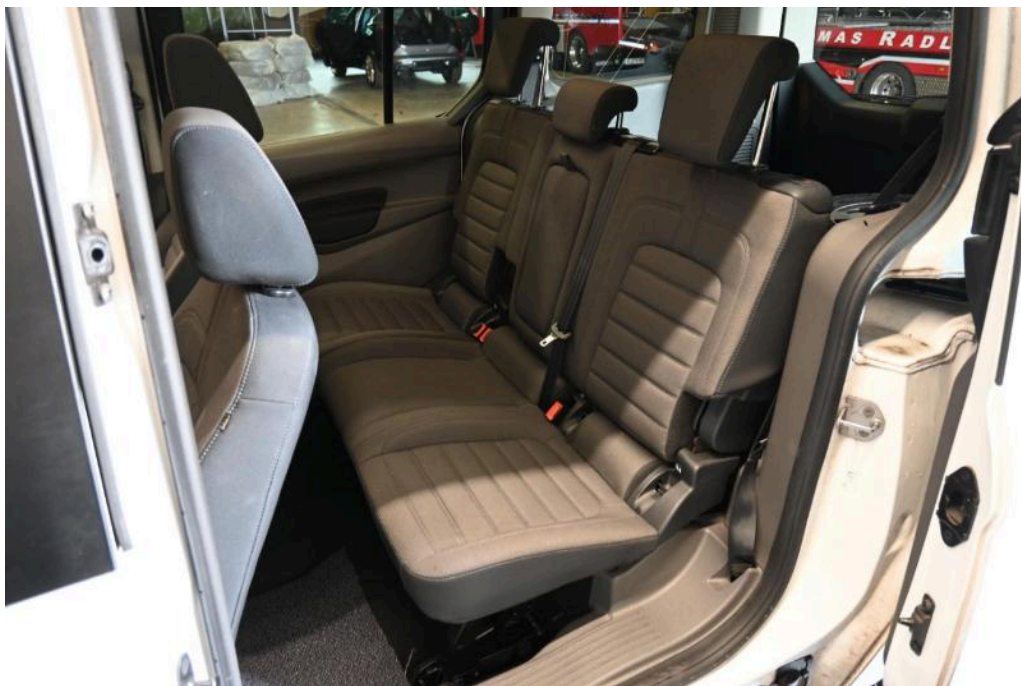


Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument 1299241
Fahrzeug-Kennzeichen HH-SP488
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0UXXWPGUKE89749
Die Lichtbildanlage
enthält 35 Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument 1299241
Fahrzeug-Kennzeichen HH-SP488
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0UXXWPGUKE89749
Die Lichtbildanlage
enthält 35 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1299241
Fahrzeug-Kennzeichen HH-SP488
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0UXXWPGUKE89749
Die Lichtbildanlage
enthält 35 Fotos



Bild 13: Schlüssel/Borddokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1299241
 Fahrzeug-Kennzeichen HH-SP488
 Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0UXXWPGUKE89749

Die Lichtbildanlage
 enthält 35 Fotos



Bild 15: Motorraum

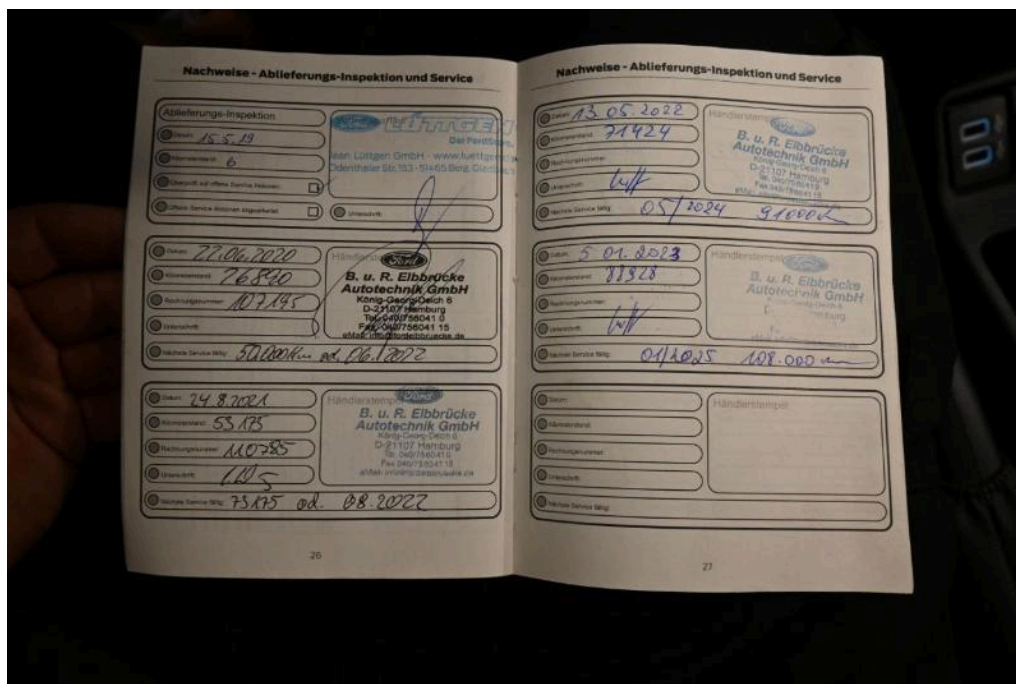


Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument 1299241
Fahrzeug-Kennzeichen HH-SP488
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0UXXWPGUKE89749

Die Lichtbildanlage
 enthält 35 Fotos

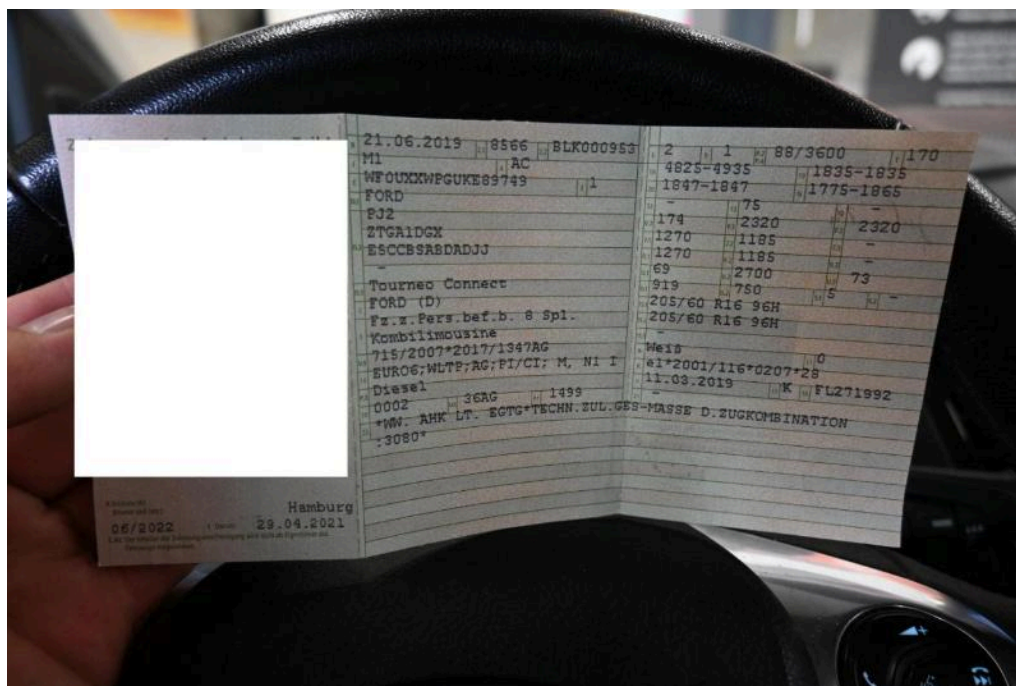


Bild 17: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 18
 Fahrzeugfront Windschutzscheibe Steinschlag

Lichtbildanlage

Dokument 1299241
Fahrzeug-Kennzeichen HH-SP488
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0UXXWPGUKE89749
Die Lichtbildanlage
enthält 35 Fotos



Bild 19
Fahrzeugfront Windschutzscheibe Steinschlag

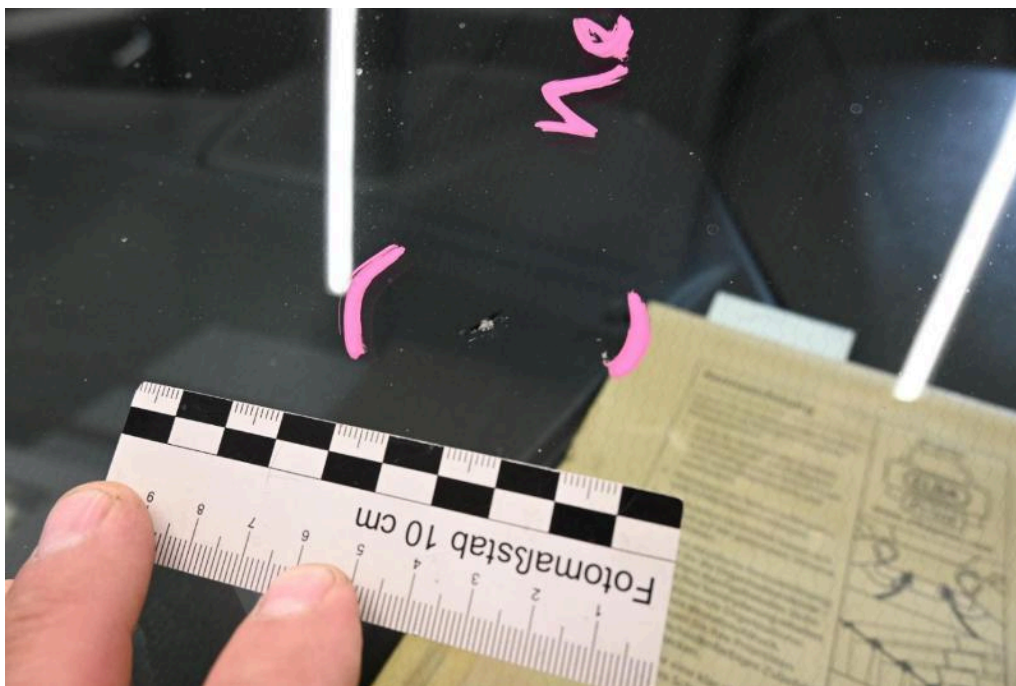


Bild 20
Fahrzeugfront Windschutzscheibe Steinschlag

Lichtbildanlage

Dokument 1299241
Fahrzeug-Kennzeichen HH-SP488
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0UXXWPGUKE89749
Die Lichtbildanlage
enthält 35 Fotos



Bild 21
Dach Dachhaut mit Lackbeschädigung Dellen



Bild 22
Dach Dachhaut mit Lackbeschädigung Dellen

Lichtbildanlage

Dokument 1299241
Fahrzeug-Kennzeichen HH-SP488
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0UXXWPGUKE89749

Die Lichtbildanlage
enthält 35 Fotos



Bild 23
Dach Dachhaut mit Lackbeschädigung Dellen

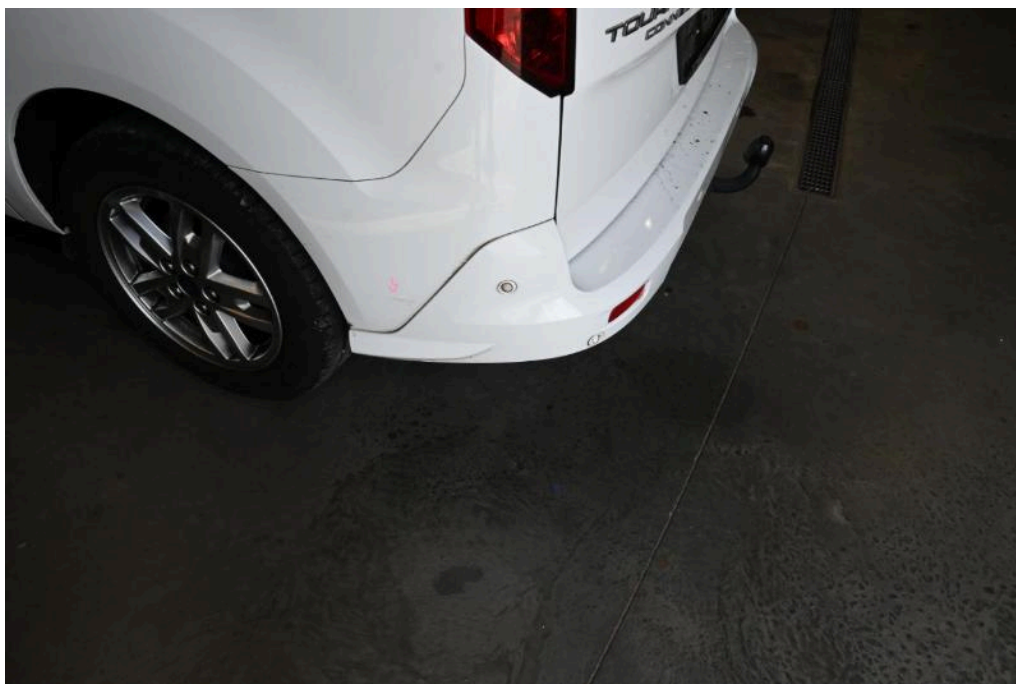


Bild 24
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Linke Seite Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1299241
Fahrzeug-Kennzeichen HH-SP488
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0UXXWPGUKE89749
Die Lichtbildanlage
enthält 35 Fotos



Bild 25
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Linke Seite Kratzer

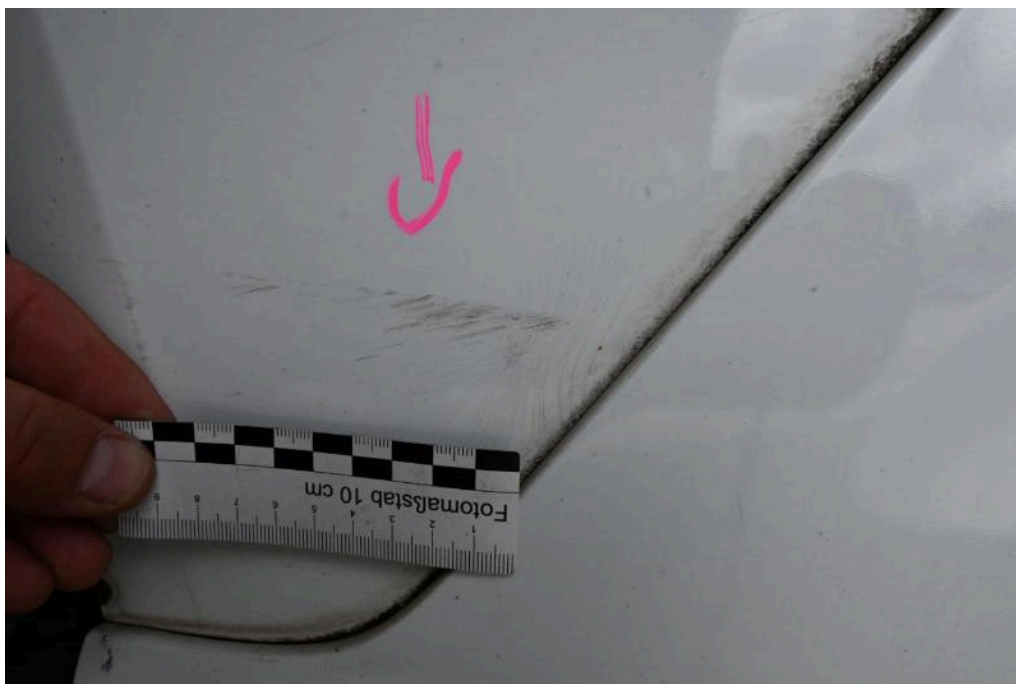


Bild 26
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Linke Seite Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1299241
Fahrzeug-Kennzeichen HH-SP488
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0UXXWPGUKE89749

Die Lichtbildanlage
enthält 35 Fotos



Bild 27
Innenraum Kofferraumverkleidung rechts + links verschürft



Bild 28
Innenraum Kofferraumverkleidung rechts + links verschürft

Lichtbildanlage

Dokument 1299241
Fahrzeug-Kennzeichen HH-SP488
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0UXXWPGUKE89749
Die Lichtbildanlage
enthält 35 Fotos



Bild 29
Innenraum Kofferraumverkleidung rechts + links verschürft



Bild 30
Innenraum Kofferraumverkleidung rechts + links verschürft

Lichtbildanlage

Dokument 1299241
Fahrzeug-Kennzeichen HH-SP488
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0UXXWPGUKE89749
Die Lichtbildanlage
enthält 35 Fotos

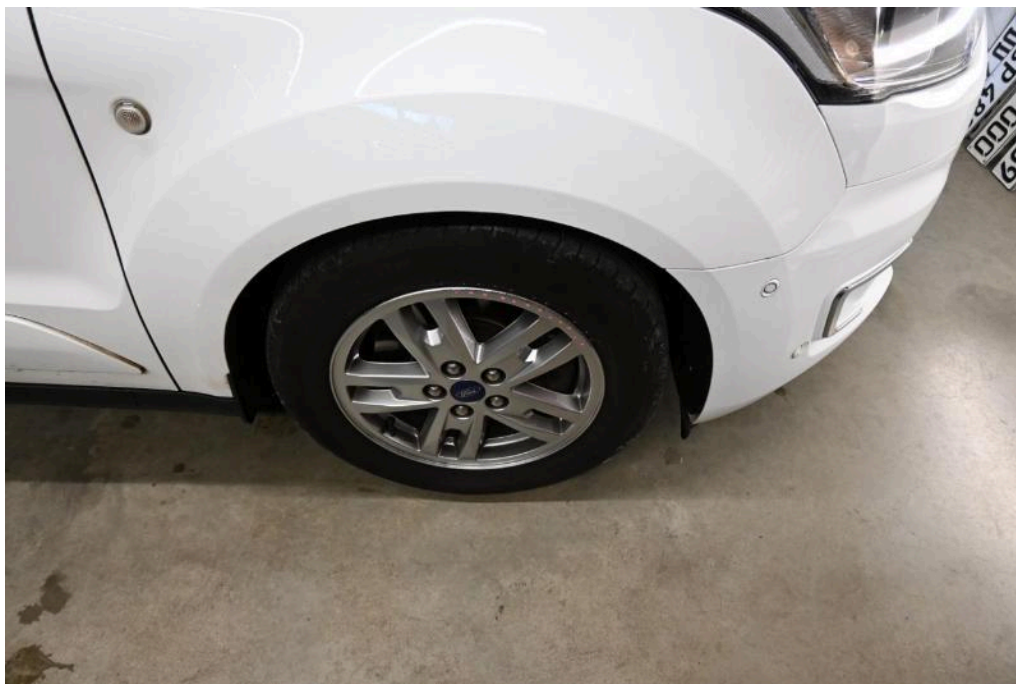


Bild 31
Vorderachse Felge vorne rechts Materialabtrag



Bild 32
Vorderachse Felge vorne rechts Materialabtrag

Lichtbildanlage

Dokument 1299241
Fahrzeug-Kennzeichen HH-SP488
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0UXXWPGUKE89749
Die Lichtbildanlage
enthält 35 Fotos

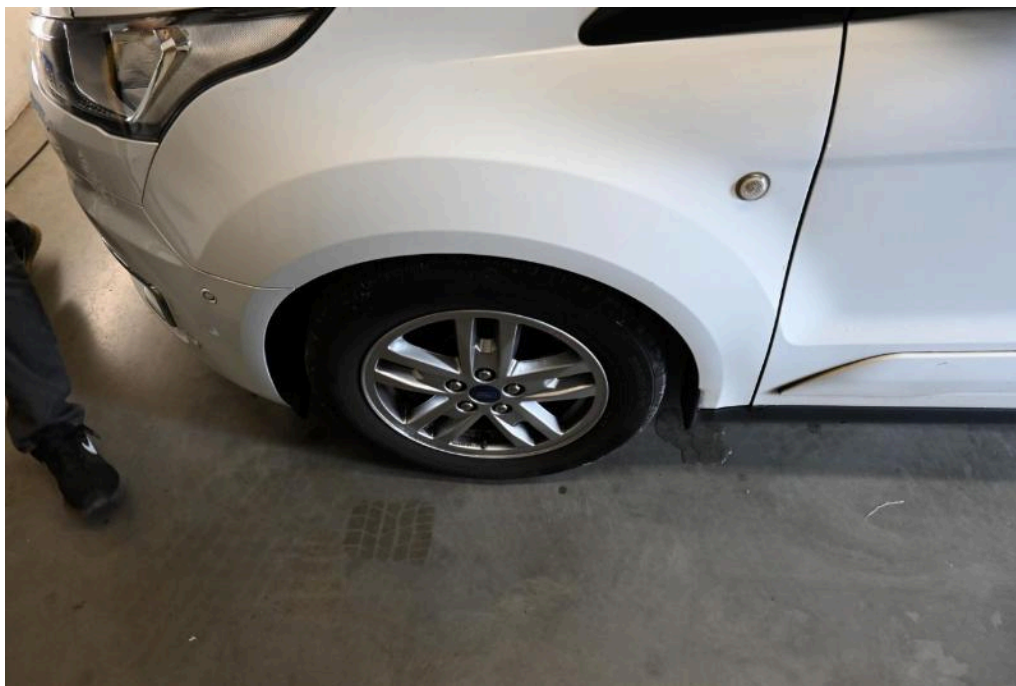


Bild 33
Vorderachse Felge vorne links Kratzer



Bild 34
Vorderachse Felge vorne links Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1299241
Fahrzeug-Kennzeichen HH-SP488
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0UXXWPGUKE89749

Die Lichtbildanlage
enthält 35 Fotos



Bild 35
Vorderachse Felge vorne links Kratzer