

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Josef Saule
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen
M: 0160 4013003
E: josef.saule@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1292185
Auftrag vom / Auftrag am: 20.06.2023 / 09:55 Uhr

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 03.07.2023 / 10:30 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 1001614850
Bearbeitungsnummer: Car24
Bestellangaben: TÜ-DB102-19.06.2023

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 4.700,00 €

Minderwerte gesamt: 4.010,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	TÜ-DB102	FIN:	WF0JXXWPCJJA36006
HSN/TSN:	8566 / BKM	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Van/Kleinbus	Hersteller:	Ford
Modell:	S-Max 2.0 EcoBlue Titanium S/S	Erstzulassung:	20.02.2019
	(EURPO 6d-TEMP)		
Letztzulassung:	20.02.2019	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	03.2024
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	110,0 KW	Hubraum:	1995 ccm
Antriebsart:	Diesel OBD	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	8
Laufleistung abgelesen:	155063 km	Laufleistung geschätzt:	155063 km

Farbe außen

Farbe außen:	Magnetic-Grau (Metallic)	Lackart:	Mineraleffekt
---------------------	--------------------------	-----------------	---------------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag im Original vor
HU - Prüfbericht:	lag im Original vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Allgemeinzustand	0,00 €	0,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeug, Wartungsnachweis teilweise in Serviceheft und auf Nachweis , erkennbar, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeug, Witterungsbedingt Flecken/ leichte Staubauflage, ggf. Nachbesichtigung empfohlen, nicht erkennbar, prüfen - Kostenerweiterung möglich	0,00 €	0,00 €
Felgen / Bereifung	40,00 €	40,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugzubehör, Reifenfüllset/Tirefit, Dichtmittel , abgelaufen, erneuern	40,00 €	40,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, an Winterradsatz-Alufelgen- Nabendeckel, Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum / Kofferraum	350,00 €	350,00 €
Aktueller Schaden, Innenraum, Fahrersitz, Brandloch / Brandlöcher reparabel, Smart Repair	100,00 €	100,00 €
Aktueller Schaden, Innenraum, Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Aktueller Schaden, Innenraum, Laderaum an Verkleidungen Gebrauchsspuren/ Nutzungsspuren , erkennbar, Smart Repair - Kostenerweiterung möglich	250,00 €	250,00 €
Aktueller Schaden, linke Seite, Türeinstieg vorne links, Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Mechanik / Motorraum	50,00 €	50,00 €
Aktueller Schaden, Wartung/Prüfung, Kühlflüssigkeit, Ausgleichsbehälter leer, auffüllen , erkennbar, prüfen - Kostenerweiterung möglich	50,00 €	50,00 €
Lackierung	4.260,00 €	3.570,00 €
Aktueller Schaden, linke Seite, Tür vorne links, Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, aus- und einbauen + lackieren	480,00 €	290,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, unten Druckstelle, Chromrahmen am Gitter unten gebrochen, Rahmen bzw. Gitter unten erneuern, deformiert, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	700,00 €	420,00 €
Aktueller Schaden, rechte Seite, Tür vorne rechts, Türe vorne rechts Delle, deformiert, erneuern + lackieren	1.320,00 €	1.320,00 €
Aktueller Schaden, rechte Seite, Tür hinten rechts, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, verkratzt/ verschürft/ deformiert , Kratzer, erneuern + lackieren	1.150,00 €	1.150,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugheck, Heckklappe, Abdeckung verkratzt, Korrosion an Heckklappe (tiefer Rostpunkt), erkennbar, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	550,00 €	330,00 €
Aktueller Schaden, rechte Seite, Tür hinten rechts, Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Aktueller Schaden, linke Seite, Tür hinten links, Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Verglasung	0,00 €	0,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Frontscheibe mit Regensensor, Reparierter Steinschlag, Gebrauchsspursteinschläge, Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Achse 1 links	235/55 R 17,0 103W	Michelin	Sommerreifen	DOT1023	Leichtmetallfelge	5,5 mm
Achse 1 rechts	235/55 R 17,0 103W	Michelin	Sommerreifen	DOT1023	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Achse 2 links	235/55 R 17,0 103W	Michelin	Sommerreifen	DOT1023	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Achse 2 rechts	235/55 R 17,0 103W	Michelin	Sommerreifen	DOT1023	Leichtmetallfelge	5,5 mm

TireFit: Ja **TireFit Ablaufdatum:** 12.2022

2. Bereifung

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	235/55 R 17,0 99V -	Dunlop	Winterreifen,	DOT3022	Leichtmetallfelge	4,5 mm
2	235/55 R 17,0 99V -	Dunlop	Winterreifen,	DOT1122	Leichtmetallfelge	7,0 mm
3	235/55 R 17,0 99V -	Dunlop	Winterreifen,	DOT3022	Leichtmetallfelge	6,5 mm
4	235/55 R 17,0 99V -	Dunlop	Winterreifen,	DOT3022	Leichtmetallfelge	4,5 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Bemerkung Fahrzeugzustand:	Witterungsbedingt Staubauflage	Sichtverhältnisse:	schlechte Lichtverhältnisse
Bemerkung Sichtverhältnisse:	Sonne/ Schatten	Fahrbereitschaft:	fahrfähig
Letzte Inspektion (Datum):	21.04.2023	Letzte Inspektion (km-Stand):	149354
Verkehrssicherheit:	Ja	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	Untergrenze
Kraftstoffstand:	¾		
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/ Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
2. Reifensatz	vorhanden		
Anhängerkupplung	vorhanden		schwenkbar
Borddokumente	vorhanden		
Bordwerkzeug	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Reifenfüllset/Tirefit	vorhanden		Dichtmittel abgelaufen
Trennnetz	vorhanden		
Verbandskasten	vorhanden		
Warndreieck	vorhanden		
Warnweste	vorhanden		
Wartungsnachweis	vorhanden		Wartungsnachweis teilweise in Serviceheft und auf Nachweisen

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Josef Saule
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

Mertingen, den 12.07.2023
Das Dokument umfasst 5 Seiten und 78 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
 enthält 78 Fotos



Bild 13: Schlüssel/Borddokumente

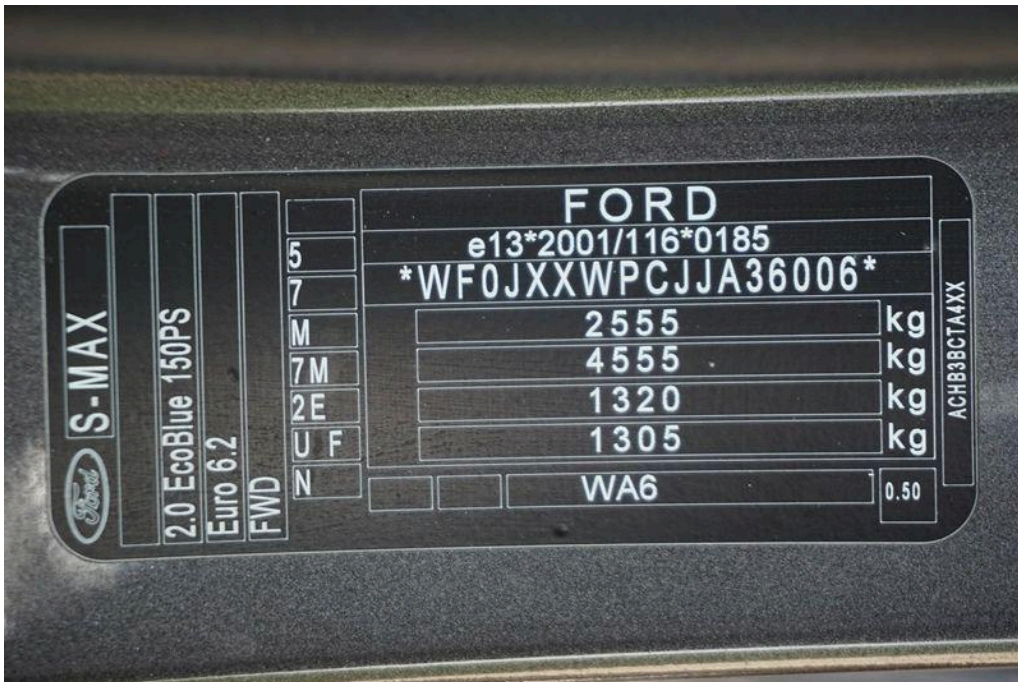


Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
 enthält 78 Fotos



Bild 15: Motorraum

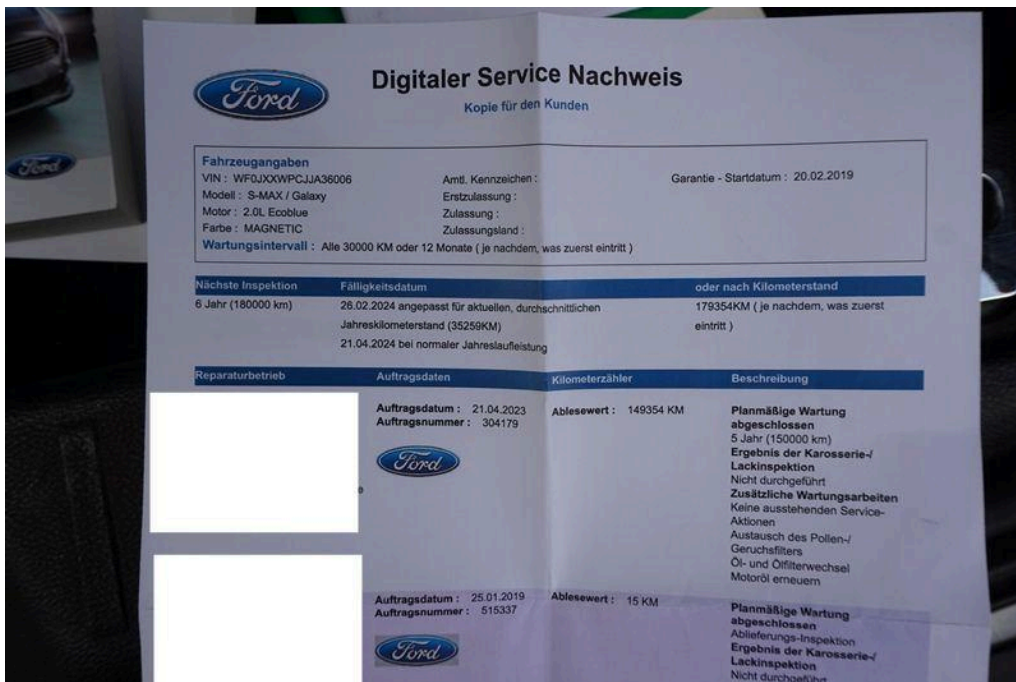


Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
 Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
 Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
 Die Lichtbildanlage
 enthält 78 Fotos

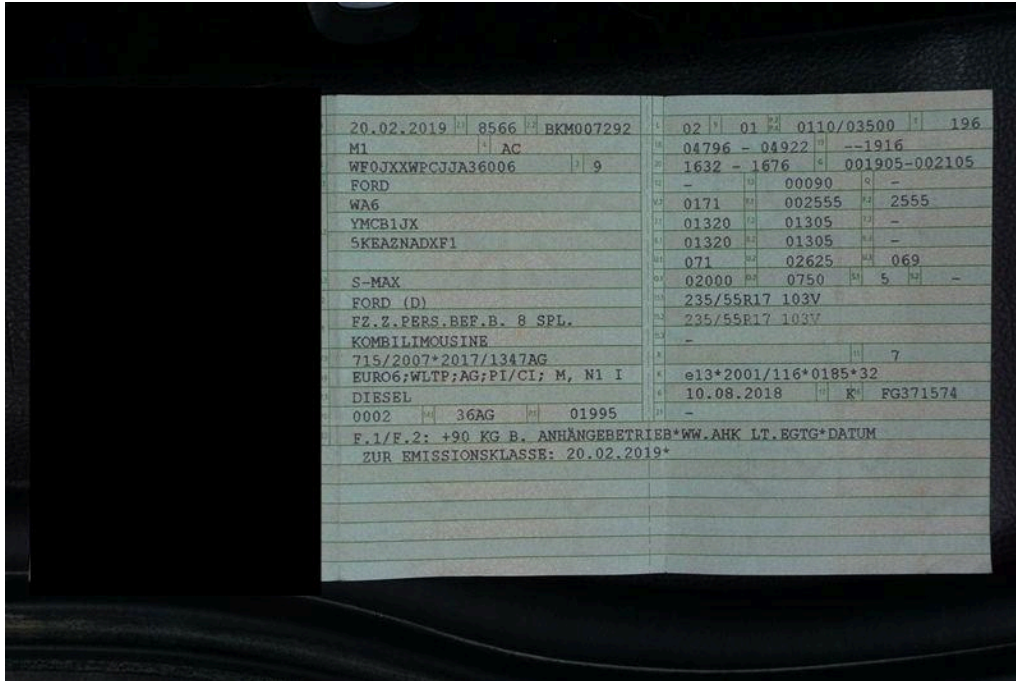


Bild 17: Zulassungsbescheinigung Teil I

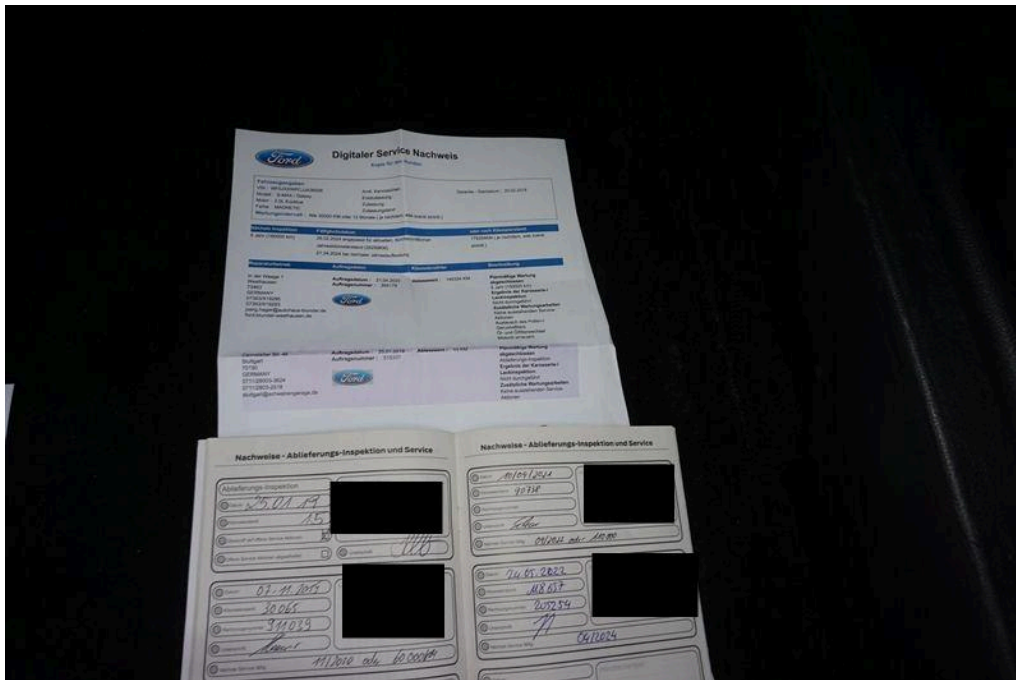


Bild 18
 Fahrzeug Wartungsnachweis teilweise in Serviceheft und auf Nachweis erkennbar

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
 enthält 78 Fotos



Bild 19
 Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit Dichtmittel abgelaufen



Bild 20
 Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit Dichtmittel abgelaufen

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 21
Innenraum Fahrersitz Brandloch / Brandlöcher reparabel



Bild 22
Innenraum Fahrersitz Brandloch / Brandlöcher reparabel

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen Tü-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 23
Innenraum Fahrersitz Brandloch / Brandlöcher reparabel



Bild 24
Innenraum Gebrauchsspuren

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 25
Innenraum Gebrauchsspuren



Bild 26
Innenraum Gebrauchsspuren

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 27
Innenraum Gebrauchsspuren



Bild 28
Innenraum Laderaum an Verkleidungen Gebrauchsspuren/ Nutzungsspuren erkennbar

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 29
Innenraum Laderaum an Verkleidungen Gebrauchsspuren/ Nutzungsspuren erkennbar



Bild 30
Innenraum Laderaum an Verkleidungen Gebrauchsspuren/ Nutzungsspuren erkennbar

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 31
Innenraum Laderaum an Verkleidungen Gebrauchsspuren/ Nutzungsspuren erkennbar



Bild 32
Innenraum Laderaum an Verkleidungen Gebrauchsspuren/ Nutzungsspuren erkennbar

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 33
Innenraum Laderaum an Verkleidungen Gebrauchsspuren/ Nutzungsspuren erkennbar



Bild 34
Innenraum Laderaum an Verkleidungen Gebrauchsspuren/ Nutzungsspuren erkennbar

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen Tü-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 35
Wartung/Prüfung Kühlflüssigkeit Ausgleichsbehälter leer, auffüllen, erkennbar



Bild 36
Wartung/Prüfung Kühlflüssigkeit Ausgleichsbehälter leer, auffüllen, erkennbar

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 37
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz an Winterradsatz-Alufelgen-Nabendeckel Gebrauchsspuren



Bild 38
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz an Winterradsatz-Alufelgen-Nabendeckel Gebrauchsspuren

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 39
linke Seite Tür vorne links Gebrauchsspuren



Bild 40
linke Seite Tür vorne links Gebrauchsspuren

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 41
linke Seite Tür vorne links Gebrauchsspuren



Bild 42
linke Seite Tür vorne links Gebrauchsspuren

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 43
linke Seite Türeinstieg vorne links Gebrauchsspuren



Bild 44
linke Seite Türeinstieg vorne links Gebrauchsspuren

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 45
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



Bild 46
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 47
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



Bild 48
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 49
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



Bild 50
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 51
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne unten Druckstelle, Chromrahmen am Gitter unten gebrochen, Rahmen bzw. Gitter unten erneuern deformiert



Bild 52
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne unten Druckstelle, Chromrahmen am Gitter unten gebrochen, Rahmen bzw. Gitter unten erneuern deformiert

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 53
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne unten Druckstelle, Chromrahmen am Gitter unten gebrochen, Rahmen bzw. Gitter unten erneuern deformiert



Bild 54
Fahrzeugfront Frontscheibe mit Regensensor Reparierter Steinschlag, Gebrauchsspursteinschläge
Gebrauchsspuren

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen Tü-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 55
Fahrzeugfront Frontscheibe mit Regensensor Reparierter Steinschlag, Gebrauchsspursteinschläge
Gebrauchsspuren



Bild 56
Fahrzeugfront Frontscheibe mit Regensensor Reparierter Steinschlag, Gebrauchsspursteinschläge
Gebrauchsspuren

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 57

Fahrzeugfront Frontscheibe mit Regensensor Reparierter Steinschlag, Gebrauchsspursteinschläge
Gebrauchsspuren



Bild 58

rechte Seite Tür vorne rechts Türe vorne rechts Delle deformiert

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 59
rechte Seite Tür vorne rechts Türe vorne rechts Delle deformiert



Bild 60
rechte Seite Tür vorne rechts Türe vorne rechts Delle deformiert

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen Tü-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 61
rechte Seite Tür hinten rechts Kratzer

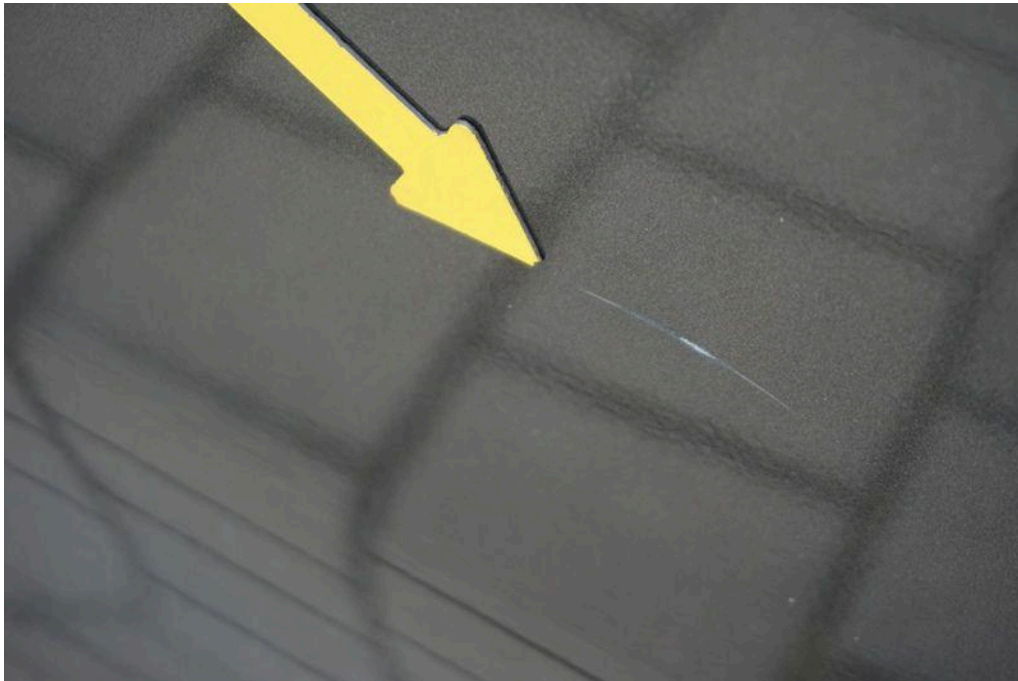


Bild 62
rechte Seite Tür hinten rechts Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 63
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt/ verschürft/ deformiert, Kratzer



Bild 64
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt/ verschürft/ deformiert, Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen Tü-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 65
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt/ verschürft/ deformiert, Kratzer



Bild 66
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt/ verschürft/ deformiert, Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 67
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt/ verschürft/ deformiert, Kratzer



Bild 68
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt/ verschürft/ deformiert, Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 69
Fahrzeugheck Heckklappe Abdeckung verkratzt, Korrosion an Heckklappe (tiefer Rostpunkt) erkennbar



Bild 70
Fahrzeugheck Heckklappe Abdeckung verkratzt, Korrosion an Heckklappe (tiefer Rostpunkt) erkennbar

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 71
Fahrzeugheck Heckklappe Abdeckung verkratzt, Korrosion an Heckklappe (tiefer Rostpunkt) erkennbar



Bild 72
Fahrzeugheck Heckklappe Abdeckung verkratzt, Korrosion an Heckklappe (tiefer Rostpunkt) erkennbar

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen Tü-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 73
Fahrzeugheck Heckklappe Abdeckung verkratzt, Korrosion an Heckklappe (tiefer Rostpunkt) erkennbar



Bild 74
rechte Seite Tür hinten rechts Gebrauchsspuren

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 75
rechte Seite Tür hinten rechts Gebrauchsspuren



Bild 76
linke Seite Tür hinten links Gebrauchsspuren

Lichtbildanlage

Dokument 1292185
Fahrzeug-Kennzeichen TÜ-DB102
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0JXXWPCJJA36006
Die Lichtbildanlage
enthält 78 Fotos



Bild 77
linke Seite Tür hinten links Gebrauchsspuren



Bild 78
Fahrzeug Witterungsbedingt Flecken/ leichte Staubauflage, ggf. Nachbesichtigung empfohlen nicht erkennbar