

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Dimitri Gutjar
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen
P:
M: 017696908158
F:
E: dimitri.gutjar@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1323883
Auftrag vom / Auftrag am: 24.08.2023 / 09:59 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019143071

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 22.09.2023 / 14:45 Uhr
Erfolgt durch: Unterzeichner

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 1.675,00 €
Minderwerte gesamt: 1.475,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	OF-FF103	FIN:	WV2ZZZ7HZKH159566
HSN/TSN:	0603 / BUL	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Bus	Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T6 2.0 TDI Multivan Comfortline (EURO 6d-TEMP)	Erstzulassung:	19.08.2019
Letztzulassung:	19.08.2019	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	01.1999
Anzahl Türen:	4	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	110,0 KW	Hubraum:	1968 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	Anzahl Schaltstufen:	6
Laufleistung abgelesen:	82228 km	Laufleistung geschätzt:	82228 km

Farbe außen

Farbe außen:	Indiumgrau Metallic	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	---------------------	-----------------	----------------------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag nicht vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Lackierung	740,00 €	540,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
linke Seite, Seitenwand hinten links, Kratzer, lackieren	680,00 €	480,00 €
rechte Seite, Außenspiegel rechts, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
Verglasung	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Windschutzscheibe, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Karosserie	140,00 €	140,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappe, Dellen, Smart Repair	140,00 €	140,00 €
rechte Seite, Seitenwand hinten rechts, Delle, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
rechte Seite, Schiebetür rechts, Delle, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Anbauteile	45,00 €	45,00 €
rechte Seite, Außenspiegel rechts, verkratzt, erneuern	45,00 €	45,00 €
Innenraum / Kofferraum	200,00 €	200,00 €
Innenraum, Mittelkonsole vorne, Der Deckel bleibt nicht geschlossen , erneuern	200,00 €	200,00 €
Allgemeinzustand	550,00 €	550,00 €
Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, fehlt, erneuern	150,00 €	150,00 €
Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, fehlt - Kostenerweiterung möglich, erneuern	400,00 €	400,00 €

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borrdokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Schiebetür links	162
Seitenwand hinten links	155
Tür vorne rechts	151

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Dimitri Gutjar
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen
Mainz, den 05.10.2023
Das Dokument umfasst 4 Seiten und 29 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument 1323883
Fahrzeug-Kennzeichen OF-FF103
Fahrzeug-Ident.-Nr. WV2ZZZ7HZKH159566
Die Lichtbildanlage
enthält 29 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1323883
Fahrzeug-Kennzeichen OF-FF103
Fahrzeug-Ident.-Nr. WV2ZZZ7HZKH159566
Die Lichtbildanlage
enthält 29 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1323883
Fahrzeug-Kennzeichen OF-FF103
Fahrzeug-Ident.-Nr. WV2ZZZ7HZKH159566
Die Lichtbildanlage
enthält 29 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument 1323883
Fahrzeug-Kennzeichen OF-FF103
Fahrzeug-Ident.-Nr. WV2ZZZ7HZKH159566
Die Lichtbildanlage
enthält 29 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne

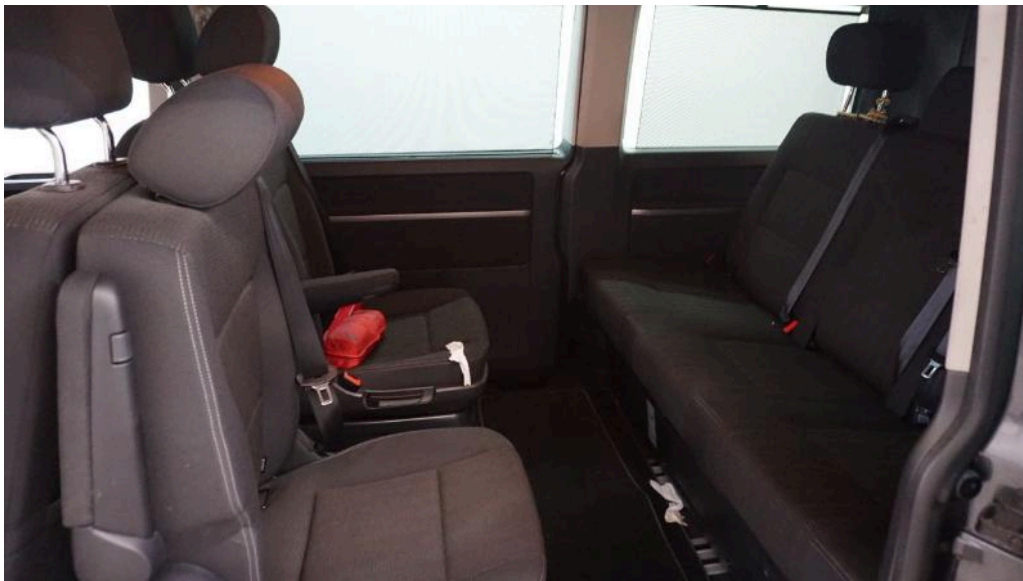


Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument 1323883
Fahrzeug-Kennzeichen OF-FF103
Fahrzeug-Ident.-Nr. WV2ZZZ7HZKH159566
Die Lichtbildanlage
enthält 29 Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument 1323883
Fahrzeug-Kennzeichen OF-FF103
Fahrzeug-Ident.-Nr. WV2ZZZ7HZKH159566
Die Lichtbildanlage
enthält 29 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1323883
Fahrzeug-Kennzeichen OF-FF103
Fahrzeug-Ident.-Nr. WV2ZZZ7HZKH159566
Die Lichtbildanlage
enthält 29 Fotos



Bild 13: Schlüssel/Boriddokumente

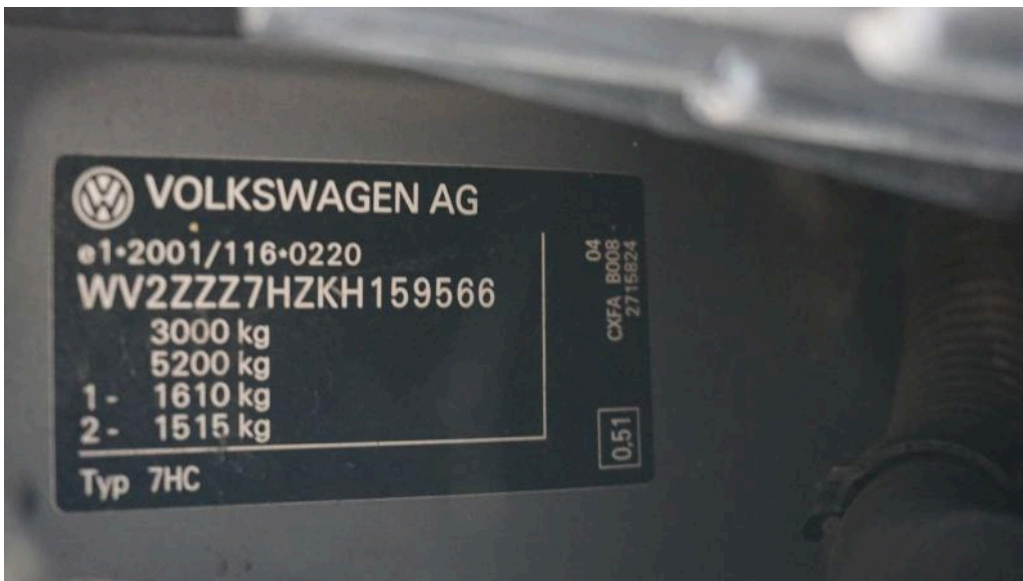


Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1323883
Fahrzeug-Kennzeichen OF-FF103
Fahrzeug-Ident.-Nr. WV2ZZZ7HZKH159566

Die Lichtbildanlage
enthält 29 Fotos



Bild 15: Motorraum

Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument 1323883
Fahrzeug-Kennzeichen OF-FF103
Fahrzeug-Ident.-Nr. WV2ZZZ7HZKH159566
Die Lichtbildanlage
enthält 29 Fotos



Bild 17
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Steinschlag / -schläge

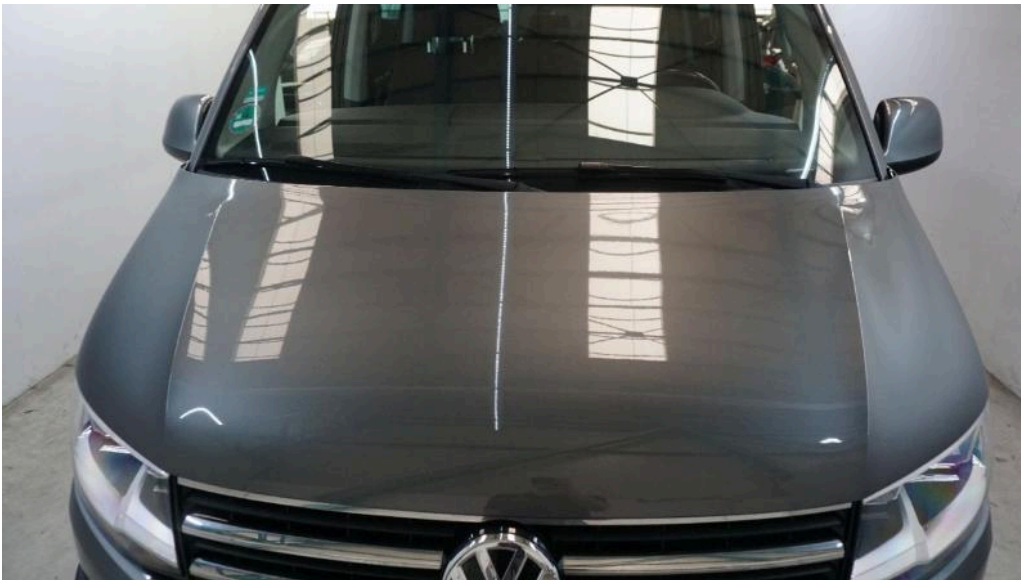


Bild 18
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument 1323883
Fahrzeug-Kennzeichen OF-FF103
Fahrzeug-Ident.-Nr. WV2ZZZ7HZKH159566
Die Lichtbildanlage
enthält 29 Fotos



Bild 19
Fahrzeugfront Windschutzscheibe Steinschlag / -schläge



Bild 20
linke Seite Seitenwand hinten links Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1323883
Fahrzeug-Kennzeichen OF-FF103
Fahrzeug-Ident.-Nr. WV2ZZZ7HZKH159566
Die Lichtbildanlage
enthält 29 Fotos



Bild 21
linke Seite Seitenwand hinten links Kratzer



Bild 22
Fahrzeugheck Heckklappe Dellen

Lichtbildanlage

Dokument 1323883
Fahrzeug-Kennzeichen OF-FF103
Fahrzeug-Ident.-Nr. WV2ZZZ7HZKH159566
Die Lichtbildanlage
enthält 29 Fotos



Bild 23
Fahrzeugheck Heckklappe Dellen



Bild 24
rechte Seite Seitenwand hinten rechts Delle

Lichtbildanlage

Dokument 1323883
Fahrzeug-Kennzeichen OF-FF103
Fahrzeug-Ident.-Nr. WV2ZZZ7HZKH159566
Die Lichtbildanlage
enthält 29 Fotos



Bild 25
rechte Seite Schiebetür rechts Delle

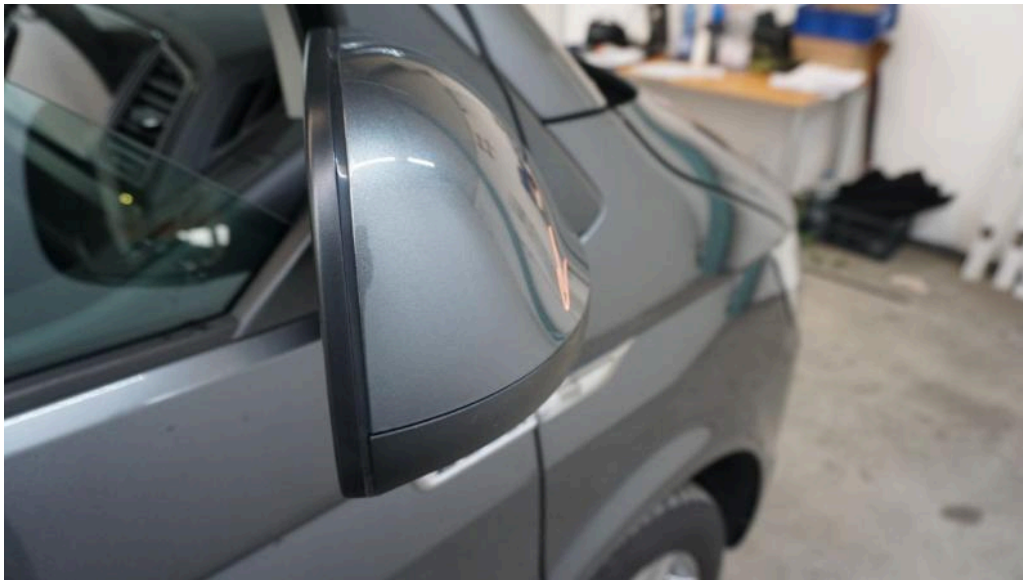


Bild 26
rechte Seite Außenspiegel rechts Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1323883
Fahrzeug-Kennzeichen OF-FF103
Fahrzeug-Ident.-Nr. WV2ZZZ7HZKH159566
Die Lichtbildanlage
enthält 29 Fotos



Bild 27
rechte Seite Außenspiegel rechts verkratzt



Bild 28
Innenraum Mittelkonsole vorne Der Deckel bleibt nicht geschlossen

Lichtbildanlage

Dokument 1323883
Fahrzeug-Kennzeichen OF-FF103
Fahrzeug-Ident.-Nr. WV2ZZZ7HZKH159566
Die Lichtbildanlage
enthält 29 Fotos



Bild 29
Innenraum Mittelkonsole vorne Der Deckel bleibt nicht geschlossen