

ARVAL Deutschland GmbH  
Bajuwarenring 5  
82041 Oberhaching  
Deutschland

Christian Pottrick  
Sachverständiger für  
Kraftfahrzeugschäden und  
-bewertungen  
P: 075455559353  
M: 01721612118  
E: christian.pottrick@fsp.de

## Minderwertgutachten

### Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1339473  
Auftrag vom / Auftrag am: 26.09.2023 / 15:20 Uhr

### Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020190083  
Bearbeitungsnummer: Tiramolla  
Bestellangaben: UL-SP214-26.09.2023

### Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 13.10.2023 / 10:00 Uhr  
Erfolgt durch: Unterzeichner

### Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne MwSt: 4.235,00 €

Minderwerte gesamt: 3.625,00 €

*\* Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

## Fahrzeugdaten

<b>Amtliches Kennzeichen:</b>	UL-SP214	<b>FIN:</b>	WBA51AM0X07G57494
<b>HSN/TSN:</b>	0005 / CYD	<b>Fahrzeugart:</b>	PKW
<b>Aufbau:</b>	Limousine	<b>Hersteller:</b>	BMW
<b>Modell:</b>	2er Gran Coupe - 220d M Sport (EURO 6d)	<b>Erstzulassung:</b>	20.08.2020
<b>Nächste HU (Hauptuntersuchung):</b>	08.2023	<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Motorart:</b>	Reihe	<b>Emissionsgruppe:</b>	Euro 6d
<b>Feinstaubplakette:</b>	Grün	<b>Leistung:</b>	140,0 KW
<b>Hubraum:</b>	1995 ccm	<b>Antriebsart:</b>	Diesel OBD
<b>Antriebskonzept:</b>	Frontantrieb	<b>Getriebeart:</b>	Automatik
<b>Anzahl Schaltstufen:</b>	8	<b>Laufleistung abgelesen:</b>	92946 km
<b>Laufleistung geschätzt:</b>	92946 km		

### Farbe außen

<b>Farbe außen:</b>	BLACK SAPPHIRE METALLIC	<b>Lackart:</b>	Metallic (2-Schicht)
---------------------	-------------------------	-----------------	----------------------

## Grundlage der Fahrzeugdaten

<b>Zulassungsbescheinigung Teil I:</b>	lag vor
<b>Wartungs- / Serviceheft:</b>	lag vor

## Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
<b>Lackierung</b>	<b>2.060,00 €</b>	<b>1.450,00 €</b>
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, aus- und einbauen + lackieren	770,00 €	550,00 €
linke Seite, Tür vorne links, Kratzer, aus- und einbauen + lackieren	670,00 €	470,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, aus- und einbauen + lackieren	620,00 €	430,00 €
<b>Felgen / Bereifung</b>	<b>2.050,00 €</b>	<b>2.050,00 €</b>
Hinterachse, Felge hinten rechts, verschürft, erneuern	575,00 €	575,00 €
Vorderachse, Felge vorne rechts, Materialabtrag, erneuern	575,00 €	575,00 €
Vorderachse, Reifen vorne rechts, beschädigt, erneuern	150,00 €	150,00 €
Hinterachse, Reifen hinten rechts, beschädigt, erneuern	150,00 €	150,00 €
Fahrzeugzubehör, Winterreifensatz, 4 Reifen Profiltiefe unter 4 mm – Vertragsgemäß , erneuern	600,00 €	600,00 €
<b>Allgemeinzustand</b>	<b>125,00 €</b>	<b>125,00 €</b>
Wartung/Prüfung, Hauptuntersuchung (HU), überfällig, erneuern	125,00 €	125,00 €
Motor, Ölservice, in 1900km oder 02/2025, fällig, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

## Bereifung

### montierte Bereifung

**Bereifung zulässig:** Ja

**Bereifung verkehrssicher:** Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	225/40 R 18,0 92 Y	Pirelli	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm
Vorderachse rechts	225/40 R 18,0 92 Y	Pirelli	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm
Hinterachse links	225/40 R 18,0 92 Y	Pirelli	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	225/40 R 18,0 92 Y	Pirelli	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

**TireFit:** Ja

**TireFit Ablaufdatum:** 02.2026

### 2. Radsatz

**Bereifung zulässig:** Ja

**Bereifung verkehrssicher:** Ja

**Bereifung Zustand:** augenscheinlich unauffällig

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	195/55 R 17,0 92 -	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	2,0 mm
2	195/55 R 17,0 92 -	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	2,0 mm
3	195/55 R 17,0 92 -	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm
4	195/55 R 17,0 92 -	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm

## Feststellungen

**Fahrprobe:** nicht durchgeführt

**Probelauf:** durchgeführt

**Fahrzeugzustand:** gereinigt

**Sichtverhältnisse:** allgemein ausreichend

**Fahrbereitschaft:** fahrfähig

**Letzte Inspektion (Datum):** 26.08.2023

**Letzte Inspektion (km-Stand):** 91227

**Inspektion:** regelmäßig durchgeführt

**Ölstand:** ausreichend

**Kühlwasserstand:** ausreichend

**Kraftstoffstand:** ¼

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

**Allgemeine Angaben zur Begutachtung:** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/ Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

## Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	


## **Schlusswort**

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

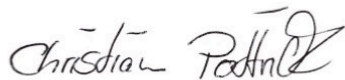

**Christian Pottrick**

**Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen**

Immenstaad, den 17.10.2023

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 38 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

## Lichtbildanlage

**Dokument** 1339473  
**Fahrzeug-Kennzeichen** UL-SP214  
**Fahrzeug-Ident.-Nr.** WBA51AM0X07G57494  
**Die Lichtbildanlage**  
**enthält 38 Fotos**



**Bild 1: Frontdiagonale links**



**Bild 2: Frontdiagonale rechts**

## Lichtbildanlage

**Dokument** 1339473  
**Fahrzeug-Kennzeichen** UL-SP214  
**Fahrzeug-Ident.-Nr.** WBA51AM0X07G57494  
**Die Lichtbildanlage**  
**enthält 38 Fotos**



**Bild 3: Heckdiagonale links**



**Bild 4: Heckdiagonale rechts**

## Lichtbildanlage

**Dokument** 1339473  
**Fahrzeug-Kennzeichen** UL-SP214  
**Fahrzeug-Ident.-Nr.** WBA51AM0X07G57494  
**Die Lichtbildanlage**  
enthält 38 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

## Lichtbildanlage

**Dokument** 1339473  
**Fahrzeug-Kennzeichen** UL-SP214  
**Fahrzeug-Ident.-Nr.** WBA51AM0X07G57494  
**Die Lichtbildanlage**  
**enthält 38 Fotos**



**Bild 7: Innenraum vorne**



**Bild 8: Innenraum hinten**

## Lichtbildanlage

**Dokument** 1339473  
**Fahrzeug-Kennzeichen** UL-SP214  
**Fahrzeug-Ident.-Nr.** WBA51AM0X07G57494  
**Die Lichtbildanlage**  
**enthält 38 Fotos**



**Bild 9: montierte Räder**



**Bild 10: Kofferraum**

## Lichtbildanlage

**Dokument** 1339473  
**Fahrzeug-Kennzeichen** UL-SP214  
**Fahrzeug-Ident.-Nr.** WBA51AM0X07G57494  
**Die Lichtbildanlage**  
enthält 38 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz

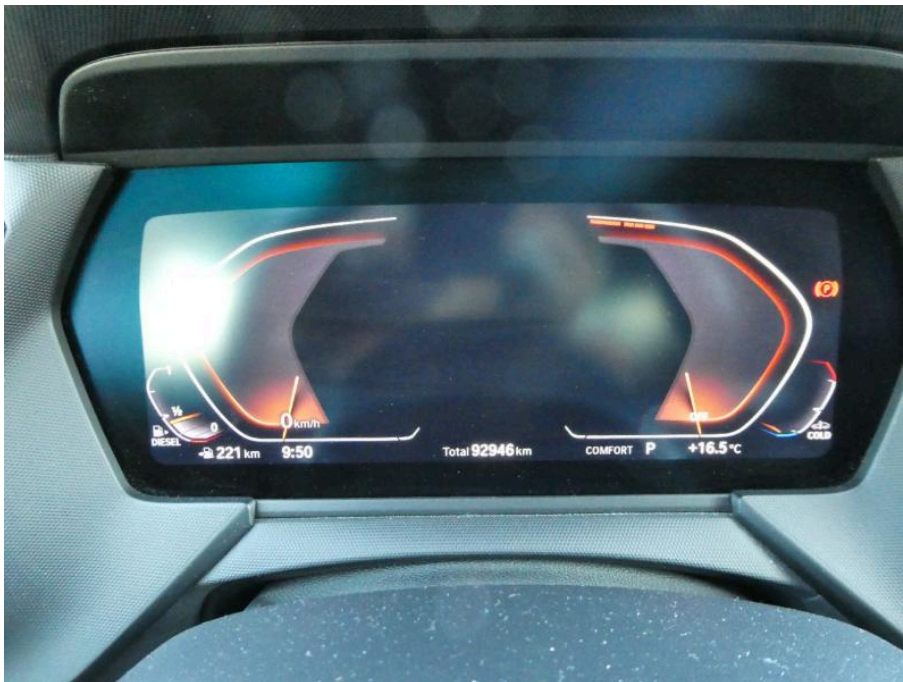


Bild 12: Tacho

## Lichtbildanlage

**Dokument** 1339473  
**Fahrzeug-Kennzeichen** UL-SP214  
**Fahrzeug-Ident.-Nr.** WBA51AM0X07G57494  
**Die Lichtbildanlage**  
**enthält 38 Fotos**



Bild 13: Schlüssel/Boriddokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

## Lichtbildanlage

**Dokument** 1339473  
**Fahrzeug-Kennzeichen** UL-SP214  
**Fahrzeug-Ident.-Nr.** WBA51AM0X07G57494  
**Die Lichtbildanlage**  
**enthält 38 Fotos**



Bild 15: Motorraum



Bild 16: Servicedokumente

## Lichtbildanlage

Dokument 1339473  
Fahrzeug-Kennzeichen UL-SP214  
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBA51AM0X07G57494  
Die Lichtbildanlage  
enthält 38 Fotos

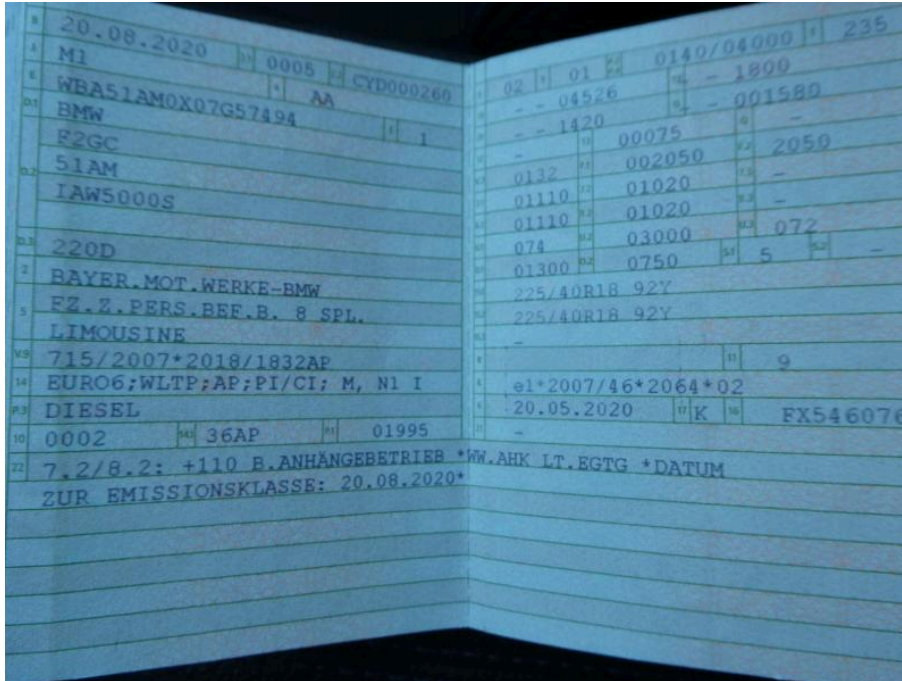


Bild 17: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 18  
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

## Lichtbildanlage

**Dokument** 1339473  
**Fahrzeug-Kennzeichen** UL-SP214  
**Fahrzeug-Ident.-Nr.** WBA51AM0X07G57494  
**Die Lichtbildanlage**  
**enthält 38 Fotos**



**Bild 19**  
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



**Bild 20**  
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

## Lichtbildanlage

**Dokument** 1339473  
**Fahrzeug-Kennzeichen** UL-SP214  
**Fahrzeug-Ident.-Nr.** WBA51AM0X07G57494  
**Die Lichtbildanlage**  
**enthält 38 Fotos**



**Bild 21**  
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



**Bild 22**  
linke Seite Tür vorne links Kratzer

## Lichtbildanlage

**Dokument** 1339473  
**Fahrzeug-Kennzeichen** UL-SP214  
**Fahrzeug-Ident.-Nr.** WBA51AM0X07G57494  
**Die Lichtbildanlage**  
**enthält 38 Fotos**



**Bild 23**  
linke Seite Tür vorne links Kratzer



**Bild 24**  
linke Seite Tür vorne links Kratzer

## Lichtbildanlage

**Dokument** 1339473  
**Fahrzeug-Kennzeichen** UL-SP214  
**Fahrzeug-Ident.-Nr.** WBA51AM0X07G57494  
**Die Lichtbildanlage**  
**enthält 38 Fotos**



**Bild 25**  
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer



**Bild 26**  
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer

## Lichtbildanlage

**Dokument** 1339473  
**Fahrzeug-Kennzeichen** UL-SP214  
**Fahrzeug-Ident.-Nr.** WBA51AM0X07G57494  
**Die Lichtbildanlage**  
enthält 38 Fotos



**Bild 27**  
Wartung/Prüfung Hauptuntersuchung (HU) überfällig



**Bild 28**  
Hinterachse Felge hinten rechts verschürft

## Lichtbildanlage

**Dokument** 1339473  
**Fahrzeug-Kennzeichen** UL-SP214  
**Fahrzeug-Ident.-Nr.** WBA51AM0X07G57494  
**Die Lichtbildanlage**  
**enthält 38 Fotos**



**Bild 29**  
Hinterachse Felge hinten rechts verschürft



**Bild 30**  
Vorderachse Felge vorne rechts Materialabtrag

## Lichtbildanlage

**Dokument** 1339473  
**Fahrzeug-Kennzeichen** UL-SP214  
**Fahrzeug-Ident.-Nr.** WBA51AM0X07G57494  
**Die Lichtbildanlage**  
**enthält 38 Fotos**



**Bild 31**  
Fahrzeugzubehör Winterreifensatz 4 Reifen Profiltiefe unter 4 mm – Vertragsgemäß



**Bild 32**  
Fahrzeugzubehör Winterreifensatz 4 Reifen Profiltiefe unter 4 mm – Vertragsgemäß

## Lichtbildanlage

**Dokument** 1339473  
**Fahrzeug-Kennzeichen** UL-SP214  
**Fahrzeug-Ident.-Nr.** WBA51AM0X07G57494  
**Die Lichtbildanlage**  
**enthält 38 Fotos**



**Bild 33**  
Vorderachse Felge vorne rechts Materialabtrag



**Bild 34**  
Vorderachse Reifen vorne rechts beschädigt

## Lichtbildanlage

**Dokument** 1339473  
**Fahrzeug-Kennzeichen** UL-SP214  
**Fahrzeug-Ident.-Nr.** WBA51AM0X07G57494  
**Die Lichtbildanlage**  
**enthält 38 Fotos**



**Bild 35**  
Hinterachse Reifen hinten rechts beschädigt



**Bild 36**  
Motor Ölservice in 1900km oder 02/2025 fällig

## Lichtbildanlage

**Dokument** 1339473  
**Fahrzeug-Kennzeichen** UL-SP214  
**Fahrzeug-Ident.-Nr.** WBA51AM0X07G57494  
**Die Lichtbildanlage**  
**enthält 38 Fotos**



**Bild 37**  
Fahrzeugzubehör Winterreifensatz 4 Reifen Profiltiefe unter 4 mm – Vertragsgemäß



**Bild 38**  
Fahrzeugzubehör Winterreifensatz 4 Reifen Profiltiefe unter 4 mm – Vertragsgemäß