

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Frank Neun
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen
P:
M: 01752044269
E: frank.neun@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1337725
Auftrag vom / Auftrag am: 22.09.2023 / 08:50 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019037103

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 23.10.2023 / 13:15 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne MwSt: 4.920,00 €

Minderwerte gesamt: 3.400,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	FR-FM770	FIN:	WVGZZZ1TZKW034502
HSN/TSN:	0603 / CAR	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Van/Kleinbus	Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touran 1.6 TDI Trendline	Erstzulassung:	01.02.2019
Letztzulassung:	01.02.2019	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	05.2024
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	85,0 KW	Hubraum:	1598 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	7
Laufleistung abgelesen:	199593 km	Laufleistung geschätzt:	199593 km

Farbe außen

Farbe außen:	Uranograu	Lackart:	uni (2-Schicht)
---------------------	-----------	-----------------	-----------------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Lackierung	3.240,00 €	1.720,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, instandsetzen + lackieren	600,00 €	300,00 €
linke Seite, Seitenwand hinten links, Dellen, Kratzer, Smart Repair	200,00 €	200,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Dellen und, Kratzer, instandsetzen + lackieren	730,00 €	370,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Delle, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	730,00 €	370,00 €
Innenraum, Einstieg hinten links, Delle, instandsetzen + lackieren	400,00 €	200,00 €
Innenraum, Einstieg vorne links, Kratzer, lackieren	300,00 €	150,00 €
linke Seite, Tür vorne links, Kratzer, Smart Repair	30,00 €	30,00 €
linke Seite, Außenspiegelgehäuse links, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
rechte Seite, Außenspiegelgehäuse rechts, Kratzer, aus- und einbauen + lackieren	250,00 €	100,00 €
Innenraum / Kofferraum	305,00 €	305,00 €
Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, verkratzt, erneuern	160,00 €	160,00 €
Innenraum, Düsenbelüftung, gebrochen, erneuern	145,00 €	145,00 €
Verglasung	875,00 €	875,00 €
Fahrzeugfront, Frontscheibe mit Regensensor, Steinschlag / -schläge, erneuern	875,00 €	875,00 €
Allgemeinzustand	500,00 €	500,00 €
Innenraum, stark verschmutzt, reinigen	100,00 €	100,00 €
Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, unvollständig - Wartung erforderlich, erneuern	400,00 €	400,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja
Bereifung verkehrssicher: Ja
Bereifung Zustand: neuwertig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/60 R 16,0 96	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm
Vorderachse rechts	205/60 R 16,0 96	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm
Hinterachse links	205/60 R 16,0 96	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm
Hinterachse rechts	205/60 R 16,0 96	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	5,0 mm

2. Radsatz

Bereifung zulässig: Ja
Bereifung verkehrssicher: Ja

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/60 R 16,0 96 -	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	205/60 R 16,0 96 -	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	205/60 R 16,0 96 -	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	205/60 R 16,0 96 -	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	verschmutzt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	07.01.2022
Letzte Inspektion (km-Stand):	122787	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	¼		

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/ Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Bedienungsanleitung	vorhanden		
2. Reifensatz	vorhanden		Winter
Wartungsnachweis	unvollständig		

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Frank Neun

Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

Hanau, den 06.11.2023

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 55 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links

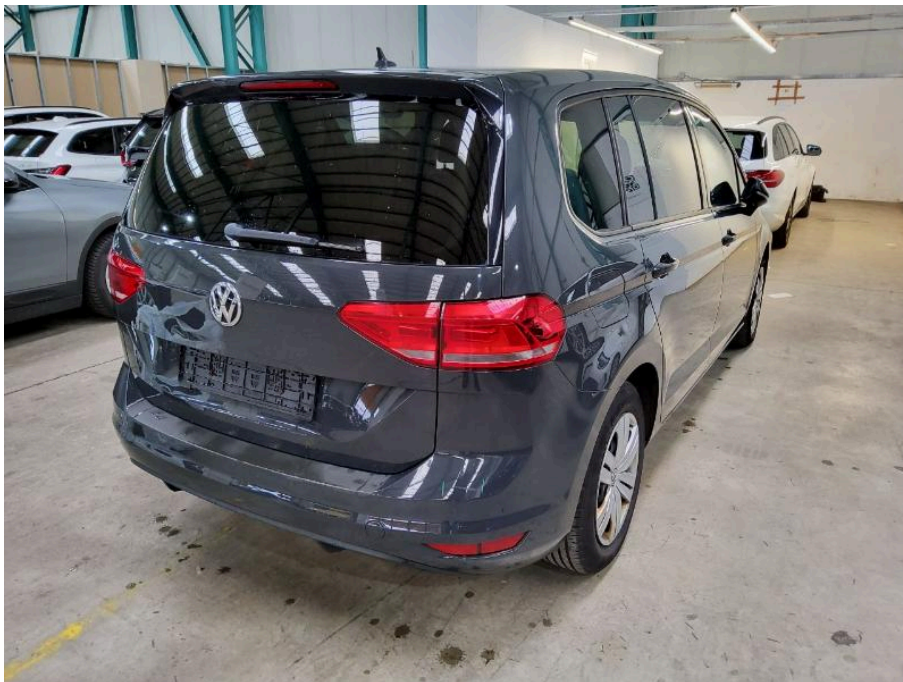


Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 9: montierte Räder

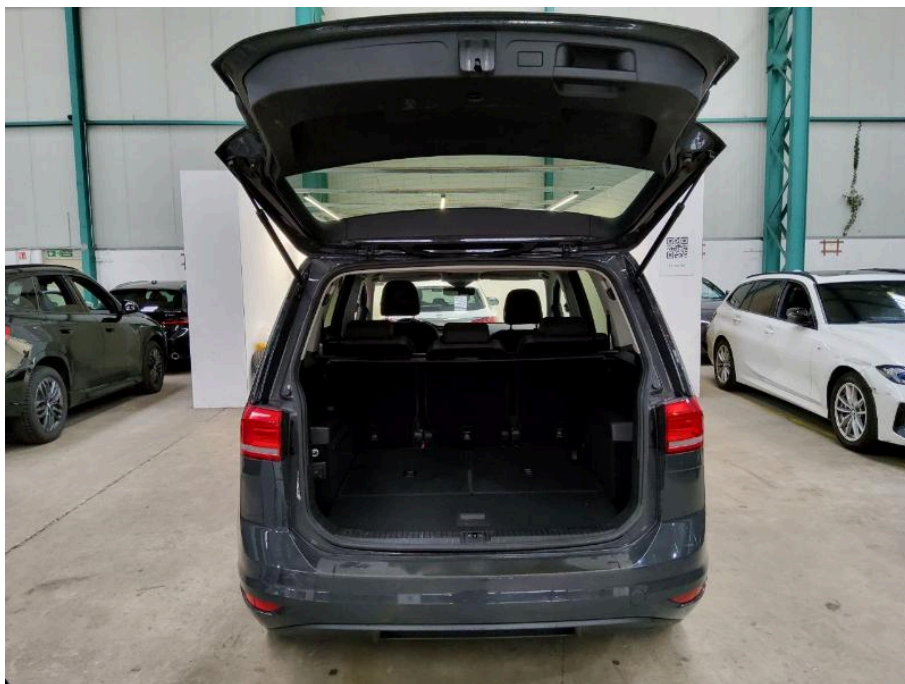


Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos

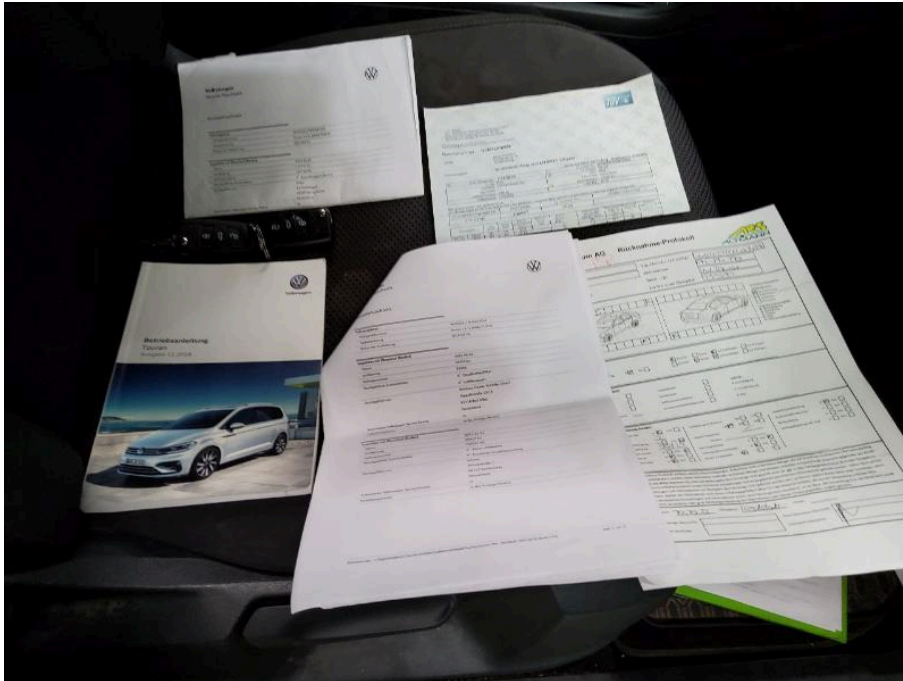


Bild 13: Schlüssel/Borrdokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 15: Motorraum

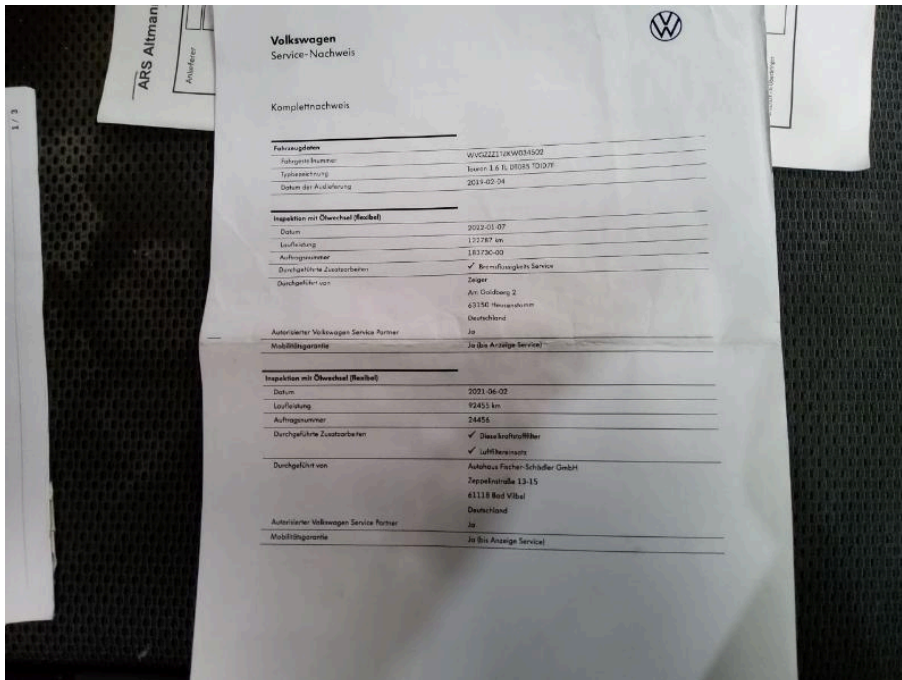


Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
 enthält 55 Fotos

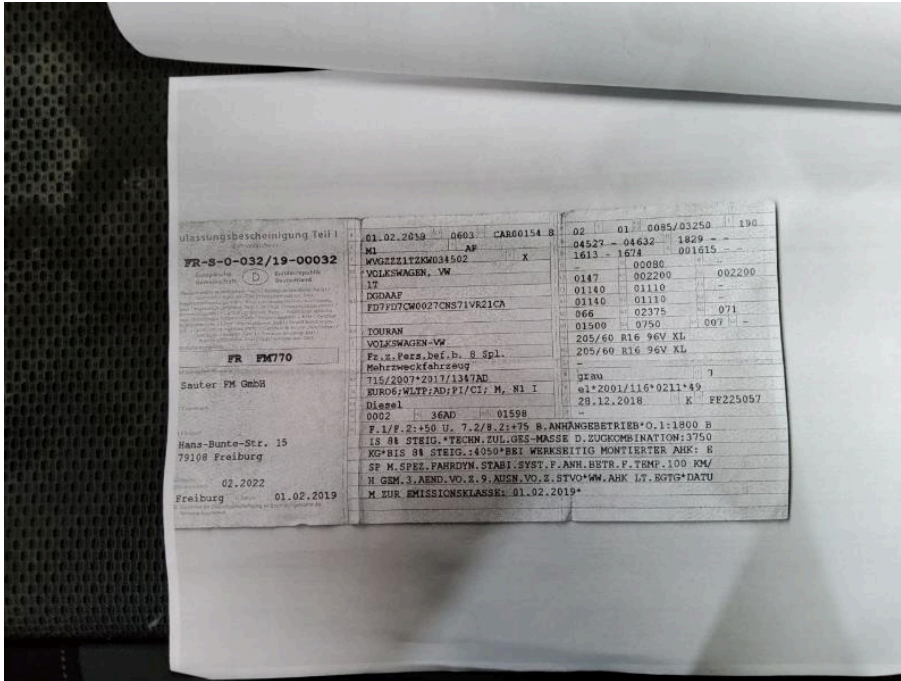


Bild 17: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 18: Navigationssystem

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 19
Fahrzeugfront Frontscheibe mit Regensensor Steinschlag / -schläge



Bild 20
Fahrzeugfront Frontscheibe mit Regensensor Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos

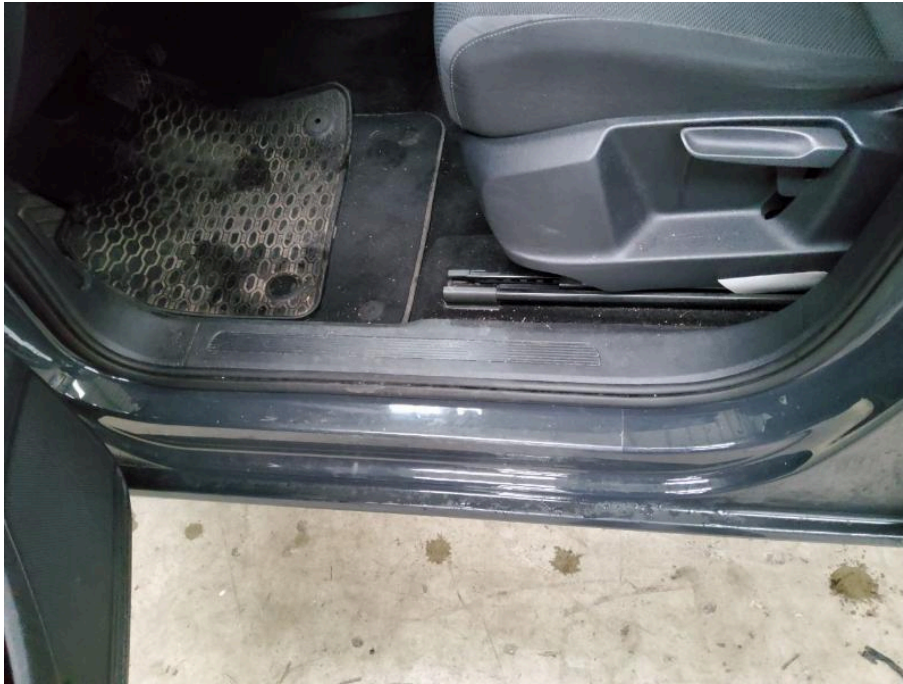


Bild 21
Innenraum Einstieg vorne links Kratzer



Bild 22
Innenraum Einstieg vorne links Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 23
Innenraum Einstieg vorne links Kratzer

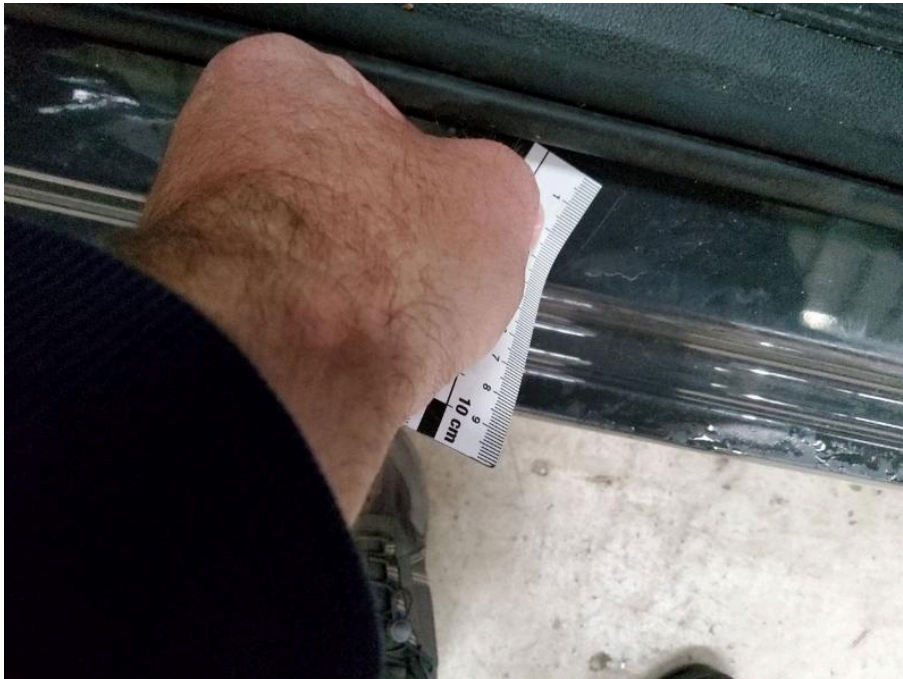


Bild 24
Innenraum Einstieg vorne links Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 25
Innenraum Einstieg hinten links Delle



Bild 26
Innenraum Einstieg hinten links Delle

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 27
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verkratzt



Bild 28
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 29
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Delle



Bild 30
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Dellen und Kratzer, Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Delle

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 31
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Dellen und Kratzer

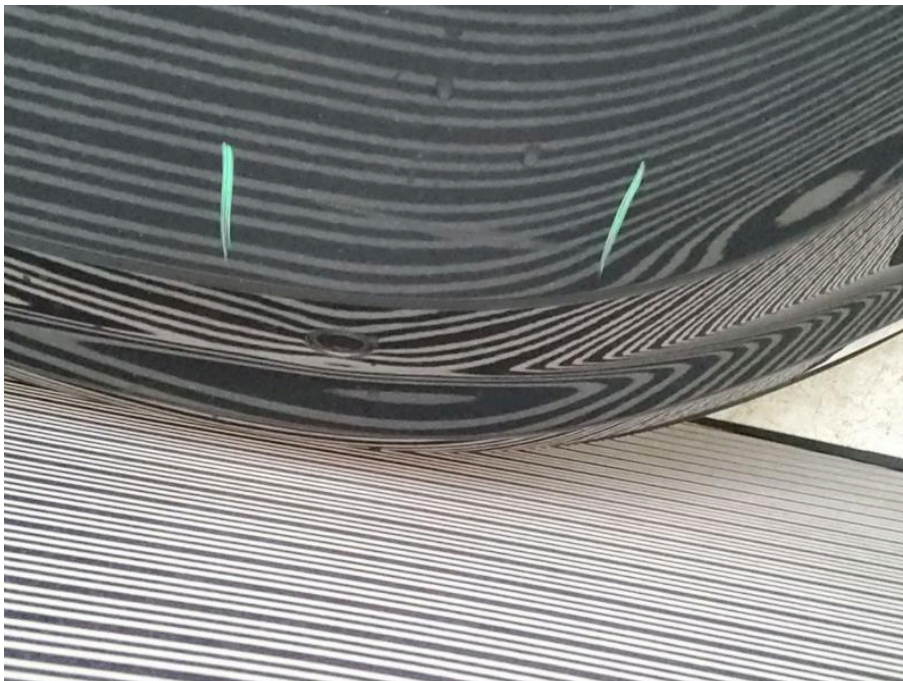


Bild 32

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 33
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Dellen und Kratzer

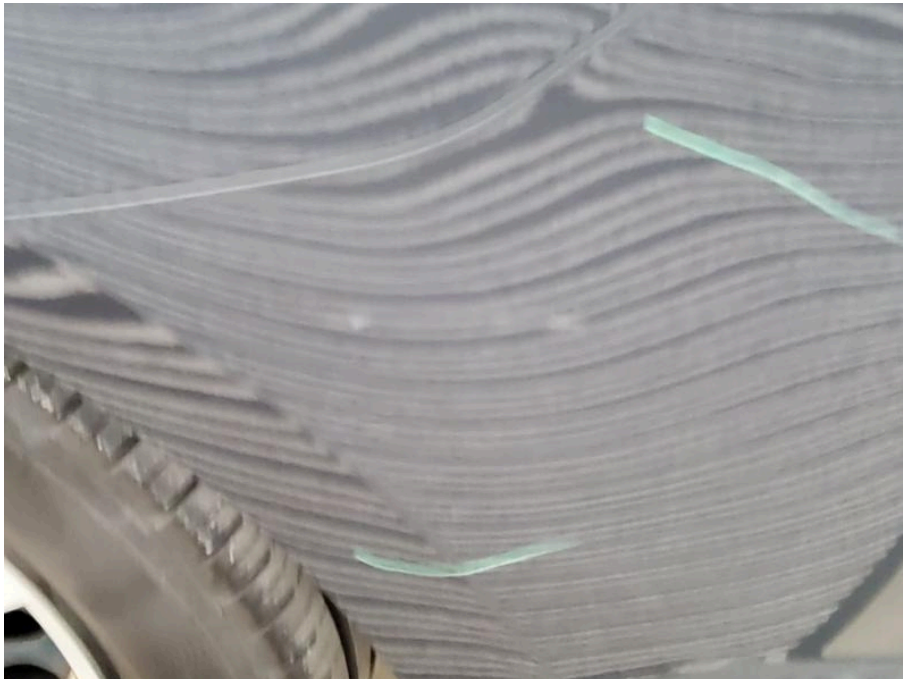


Bild 34
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Dellen und Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 35
linke Seite Seitenwand hinten links Dellen Kratzer



Bild 36
linke Seite Seitenwand hinten links Dellen Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos

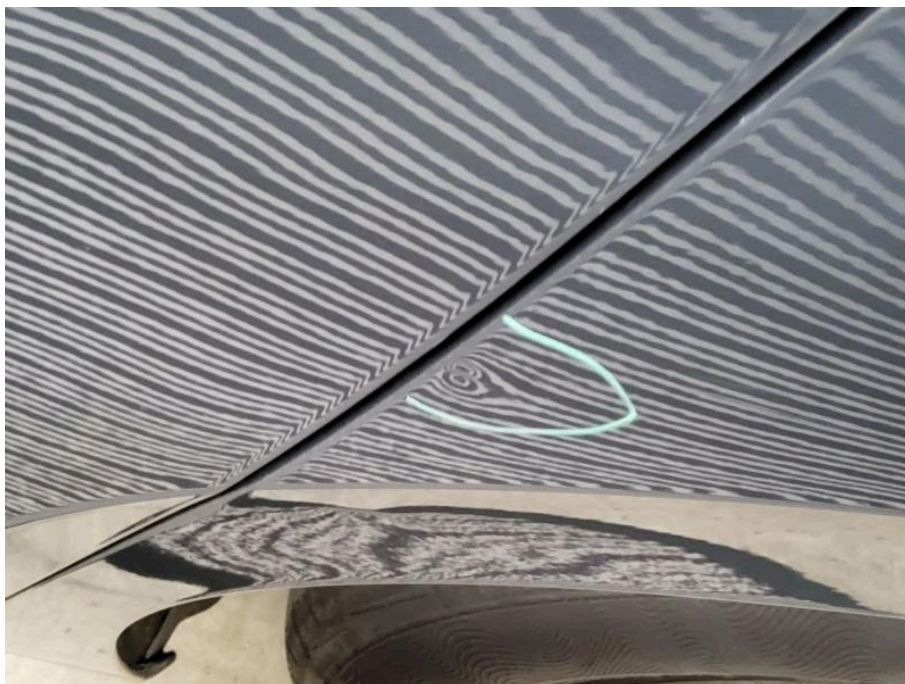


Bild 37
linke Seite Seitenwand hinten links Dellen Kratzer



Bild 38
linke Seite Seitenwand hinten links Dellen Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 39



Bild 40
linke Seite Seitenwand hinten links Dellen Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 41
linke Seite Tür vorne links Kratzer



Bild 42
linke Seite Tür vorne links Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 43
linke Seite Außenspiegelgehäuse links Kratzer



Bild 44
linke Seite Außenspiegelgehäuse links Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 45
rechte Seite Außenspiegelgehäuse rechts Kratzer



Bild 46
rechte Seite Außenspiegelgehäuse rechts Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 47
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



Bild 48
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 49
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

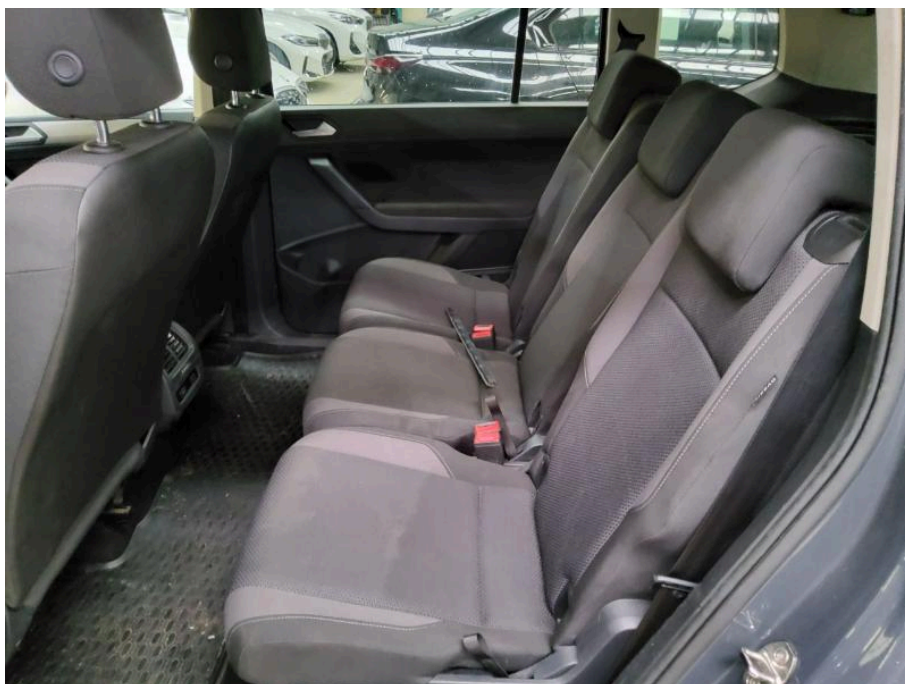


Bild 50
Innenraum stark verschmutzt

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 51
Innenraum Düsenbelüftung gebrochen



Bild 52
Innenraum stark verschmutzt

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 53
Innenraum stark verschmutzt



Bild 54
Innenraum stark verschmutzt

Lichtbildanlage

Dokument 1337725
Fahrzeug-Kennzeichen FR-FM770
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVGZZZ1TZKW034502
Die Lichtbildanlage
enthält 55 Fotos



Bild 55
Innenraum stark verschmutzt