

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Murat Albayrak
Von der IHK Rheinhessen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen IfS-Zertifiziert Zert-
Nr. 012654
P: 06131 945 27 78
M:
F:
E: murat.albayrak@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1327294
Auftrag vom / Auftrag am: 31.08.2023 / 10:10 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019215003

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 20.09.2023 / 07:30 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne MwSt: 2.475,00 €
Minderwerte gesamt: 2.095,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	FB-CK404	FIN:	W1N2539161F756555
HSN/TSN:	2222 / AKI	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	SUV	Hersteller:	Mercedes-Benz
Modell:	GLC 200 d AMG Line 4Matic (EURO 6d)	Erstzulassung:	12.11.2019
Letztzulassung:	12.11.2019	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	11.2024
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	120,0 KW	Hubraum:	1950 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	9
Laufleistung abgelesen:	233952 km	Laufleistung geschätzt:	233952 km

Farbe außen

Farbe außen:	SELENITGRAU - METALLICLACK	Lackart:	met. (kratzfesterer Klarlack)
---------------------	----------------------------	-----------------	-------------------------------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag nicht vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Felgen / Bereifung	160,00 €	160,00 €
Hinterachse, Reifen hinten rechts, Reifen hinten links , unter Mindestprofiltiefe, erneuern	160,00 €	160,00 €
Lackierung	960,00 €	580,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, aus- und einbauen + lackieren	760,00 €	380,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, Smart Repair	200,00 €	200,00 €
Verglasung	855,00 €	855,00 €
Fahrzeugfront, Windschutzscheibe, gerissen / eingerissen, erneuern	855,00 €	855,00 €
Allgemeinzustand	500,00 €	500,00 €
Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich, durchführen	400,00 €	400,00 €
Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, fehlt, erneuern	100,00 €	100,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Murat Albayrak
Von der IHK Rheinhausen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen IfS-Zertifiziert Zert-Nr. 012654
Mainz-Mombach, den 25.09.2023
Das Dokument umfasst 4 Seiten und 24 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument 1327294
Fahrzeug-Kennzeichen FB-CK404
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539161F756555
**Die Lichtbildanlage enthält 24
Fotos**



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1327294
Fahrzeug-Kennzeichen FB-CK404
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539161F756555
Die Lichtbildanlage enthält 24
Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1327294
Fahrzeug-Kennzeichen FB-CK404
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539161F756555
**Die Lichtbildanlage enthält 24
Fotos**



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument 1327294
Fahrzeug-Kennzeichen FB-CK404
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539161F756555
Die Lichtbildanlage enthält 24 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument 1327294
Fahrzeug-Kennzeichen FB-CK404
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539161F756555
**Die Lichtbildanlage enthält 24
Fotos**



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument 1327294
Fahrzeug-Kennzeichen FB-CK404
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539161F756555
Die Lichtbildanlage enthält 24
Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1327294
Fahrzeug-Kennzeichen FB-CK404
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539161F756555
Die Lichtbildanlage enthält 24
Fotos



Bild 13: Schlüssel/Borddokumente

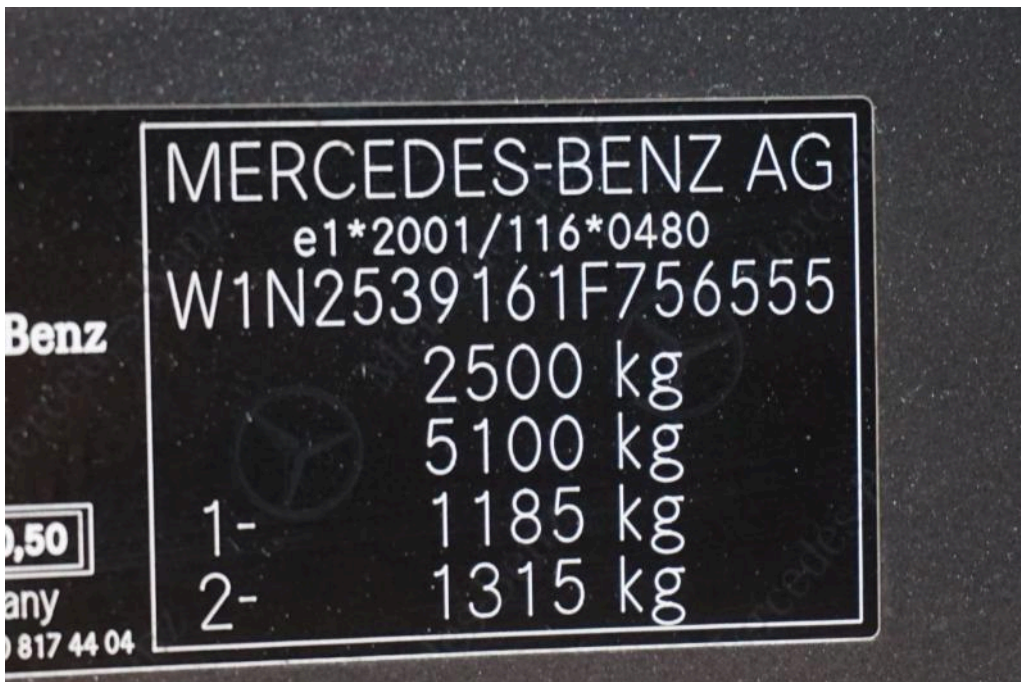


Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1327294
Fahrzeug-Kennzeichen FB-CK404
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539161F756555

Die Lichtbildanlage enthält 24
Fotos

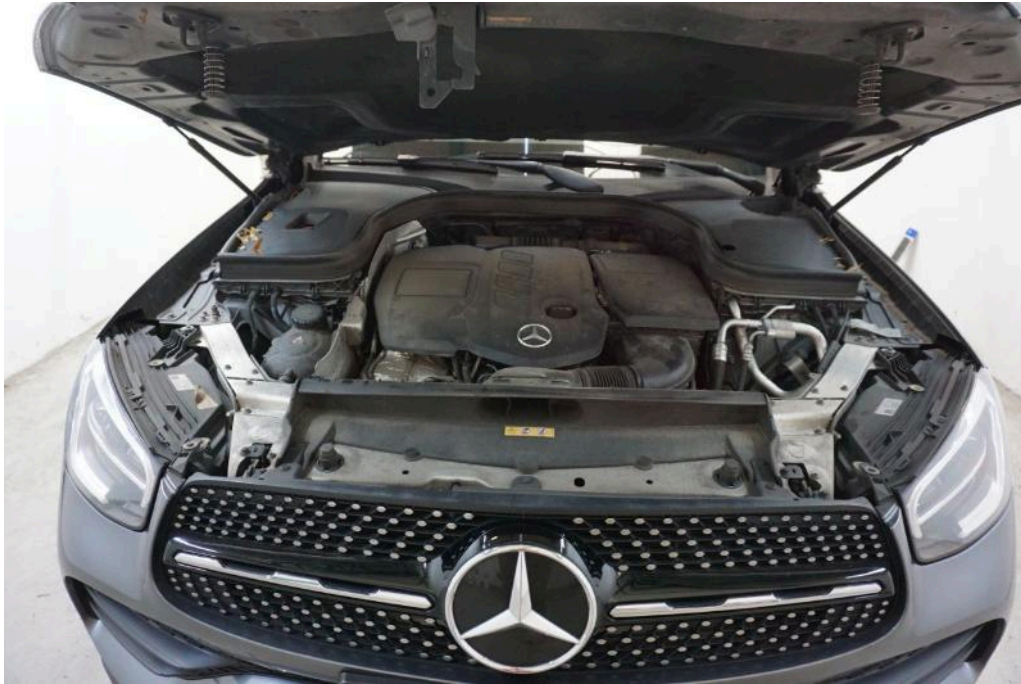


Bild 15: Motorraum



Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument 1327294
Fahrzeug-Kennzeichen FB-CK404
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539161F756555
Die Lichtbildanlage enthält 24
Fotos



Bild 17
Hinterachse Reifen hinten rechts Reifen hinten links unter Mindestprofiltiefe



Bild 18
Hinterachse Reifen hinten rechts Reifen hinten links unter Mindestprofiltiefe

Lichtbildanlage

Dokument 1327294
Fahrzeug-Kennzeichen FB-CK404
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539161F756555
Die Lichtbildanlage enthält 24
Fotos



Bild 19
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

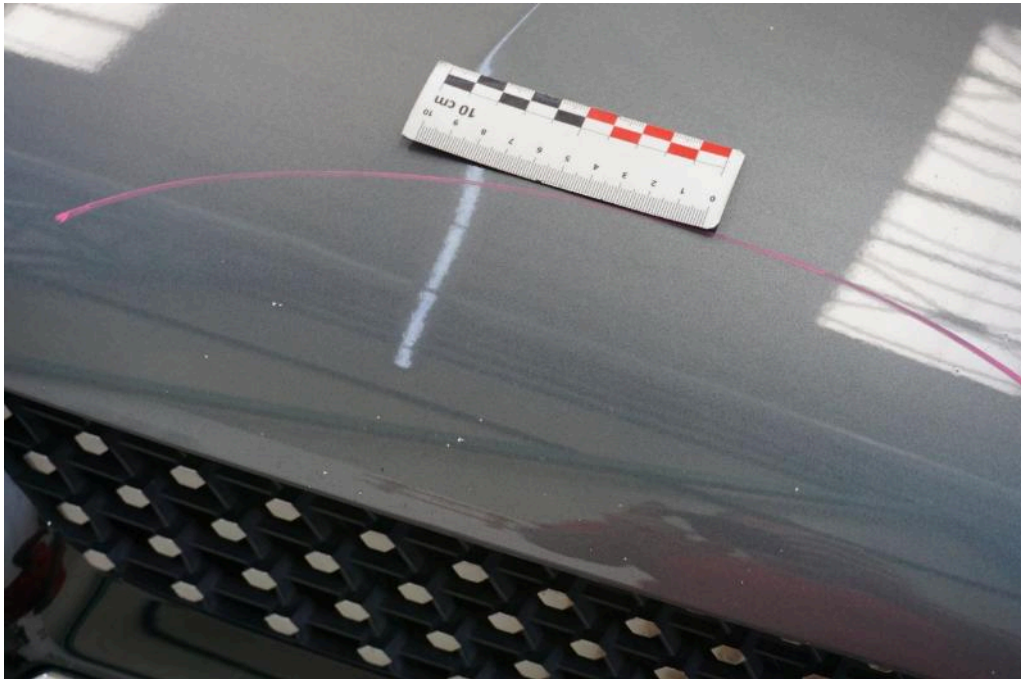


Bild 20
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument 1327294
Fahrzeug-Kennzeichen FB-CK404
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539161F756555
Die Lichtbildanlage enthält 24
Fotos



Bild 21
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt



Bild 22
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1327294
Fahrzeug-Kennzeichen FB-CK404
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539161F756555
**Die Lichtbildanlage enthält 24
Fotos**



Bild 23
Fahrzeugfront Windschutzscheibe gerissen / eingerissen



Bild 24
Fahrzeugfront Windschutzscheibe gerissen / eingerissen