

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Maxemilian Kral
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen
P: 041828000497
M: 017663281640
F:
E: maxemilian.kral@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1349259
Auftrag vom / Auftrag am: 18.10.2023 / 10:02 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020167114

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 30.10.2023 / 14:00 Uhr
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 665,00 €
Minderwerte gesamt: 520,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	H-WB229	FIN:	WF0PXXGCHPLE16093
HSN/TSN:	8566 / BPV	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Ford
Modell:	Focus 1.5 EcoBlue Titanium Start/Stopp (EURO 6d)	Erstzulassung:	31.08.2020
Letztzulassung:	31.08.2020	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	08.2025
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	88,0 KW	Hubraum:	1499 ccm
Antriebsart:	Diesel OBD	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	8
Laufleistung abgelesen:	74781 km	Laufleistung geschätzt:	74781 km

Farbe außen

Farbe außen:	Blazer-Blau	Lackart:	uni (2-Schicht)
---------------------	-------------	-----------------	-----------------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I: lag im Original vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Lackierung	615,00 €	470,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Kratzer, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren	495,00 €	350,00 €
Allgemeinzustand	50,00 €	50,00 €
Systeme, Motorkontrollleuchte, aktiv / gestört, prüfen - Kostenerweiterung möglich	50,00 €	50,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Achse 1 links	205/60 R 16,0 92 V	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm
Achse 1 rechts	205/60 R 16,0 92 V	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	3,0 mm
Achse 2 links	205/60 R 16,0 92 V	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Achse 2 rechts	205/60 R 16,0 92 V	Continental	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/60 R 16,0 92 H	Dunlop	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
2	205/60 R 16,0 92 H	Dunlop	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
3	205/60 R 16,0 92 H	Dunlop	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
4	205/60 R 16,0 92 H	Dunlop	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	23.03.2023
Letzte Inspektion (km-Stand):	66710	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	¼		

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/ Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.
---	--

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
HU-Prüfbericht	vorhanden		
Wartungsnachweis	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Seitenwand hinten rechts	200
Tür hinten rechts	190
Tür vorne rechts	200
Kotflügel vorne rechts	190
Motorhaube	150
Dachhaut	230
Heckklappe	130
Seitenwand hinten links	180
Tür hinten links	210
Tür vorne links	200
Kotflügel vorne links	190

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



KFZ-Sachverständigenbüro
René Marschall
Niedersachsenstr. 3
21244 Buchholz i.d.N.
04182 8002960
info@Gutachten-Nordheide.de



Maxemilian Kral

Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

Buchholz i.d. Nordheide, den 02.11.2023

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 21 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument 1349259
Fahrzeug-Kennzeichen H-WB229
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0PXXGCHPLE16093
Die Lichtbildanlage
enthält 21 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1349259
Fahrzeug-Kennzeichen H-WB229
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0PXXGCHPLE16093
Die Lichtbildanlage
enthält 21 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1349259
Fahrzeug-Kennzeichen H-WB229
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0PXXGCHPLE16093
Die Lichtbildanlage
enthält 21 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument 1349259
Fahrzeug-Kennzeichen H-WB229
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0PXXGCHPLE16093
Die Lichtbildanlage
enthält 21 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument 1349259
Fahrzeug-Kennzeichen H-WB229
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0PXXGCHPLE16093
Die Lichtbildanlage
enthält 21 Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument 1349259
Fahrzeug-Kennzeichen H-WB229
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0PXXGCHPLE16093
Die Lichtbildanlage
enthält 21 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho
Systeme Motorkontrollleuchte aktiv / gestört

Lichtbildanlage

Dokument 1349259
Fahrzeug-Kennzeichen H-WB229
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0PXXGCHPLE16093
Die Lichtbildanlage
enthält 21 Fotos



Bild 13: Schlüssel/Borddokumente

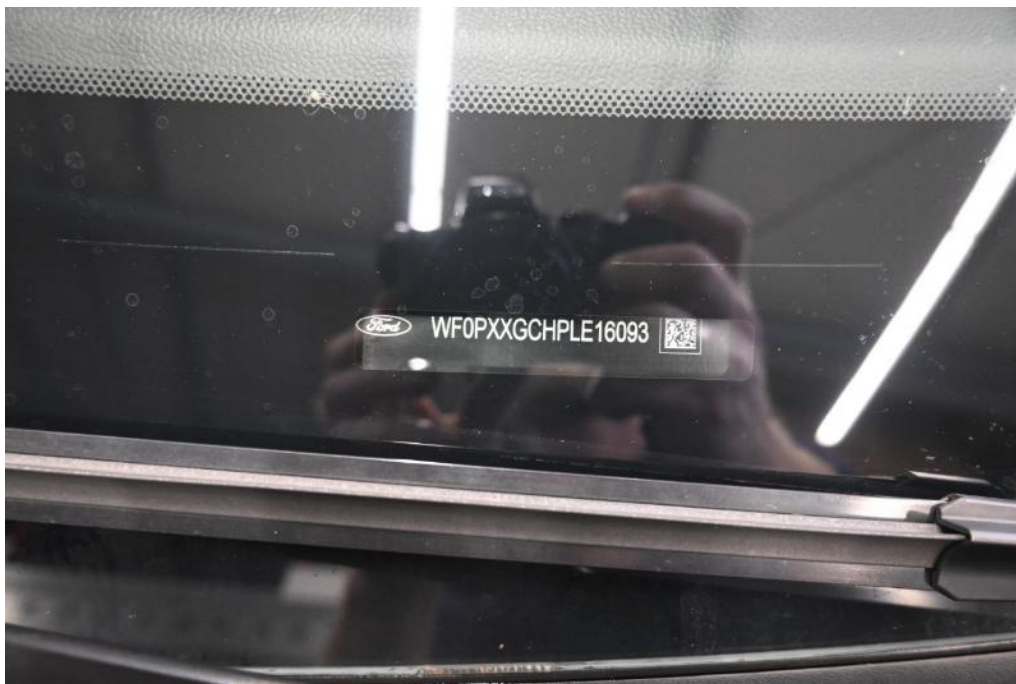


Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1349259
Fahrzeug-Kennzeichen H-WB229
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0PXXGCHPLE16093
Die Lichtbildanlage
enthält 21 Fotos



Bild 15: Motorraum

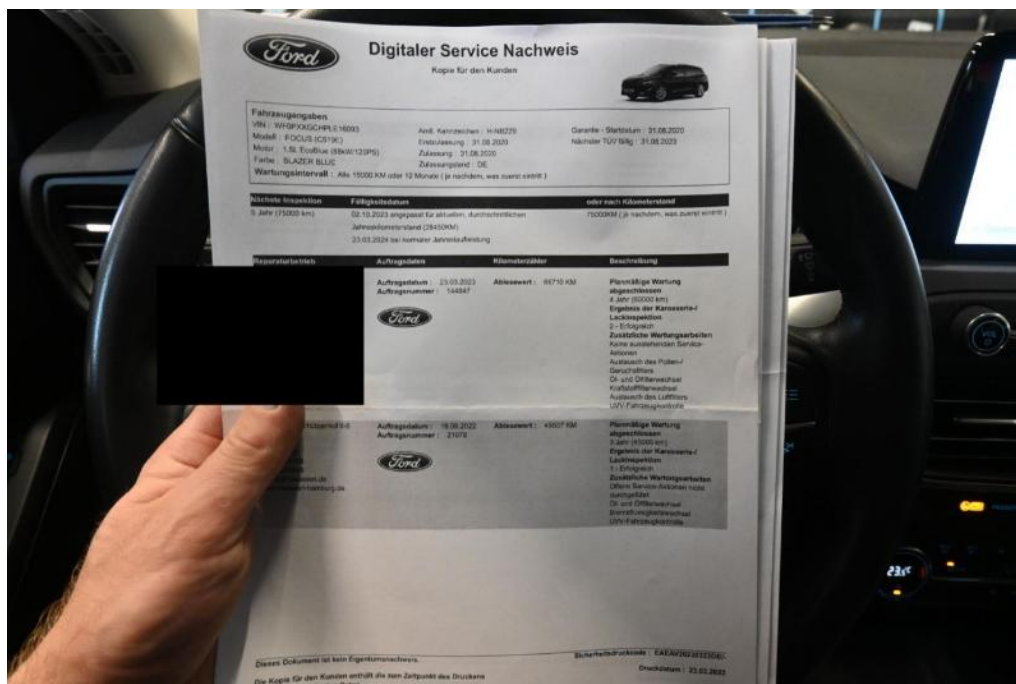


Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument 1349259
Fahrzeug-Kennzeichen H-WB229
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0PXXGCHPLE16093
Die Lichtbildanlage
 enthält 21 Fotos

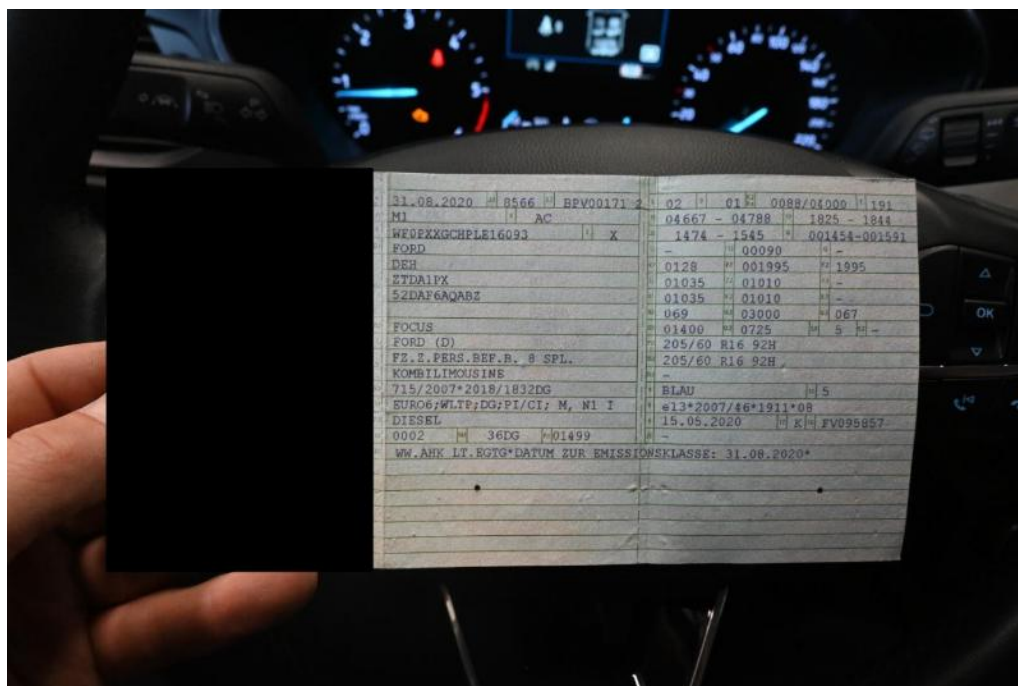


Bild 17: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 18
 Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1349259
Fahrzeug-Kennzeichen H-WB229
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0PXXGCHPLE16093
Die Lichtbildanlage
enthält 21 Fotos



Bild 19
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Kratzer

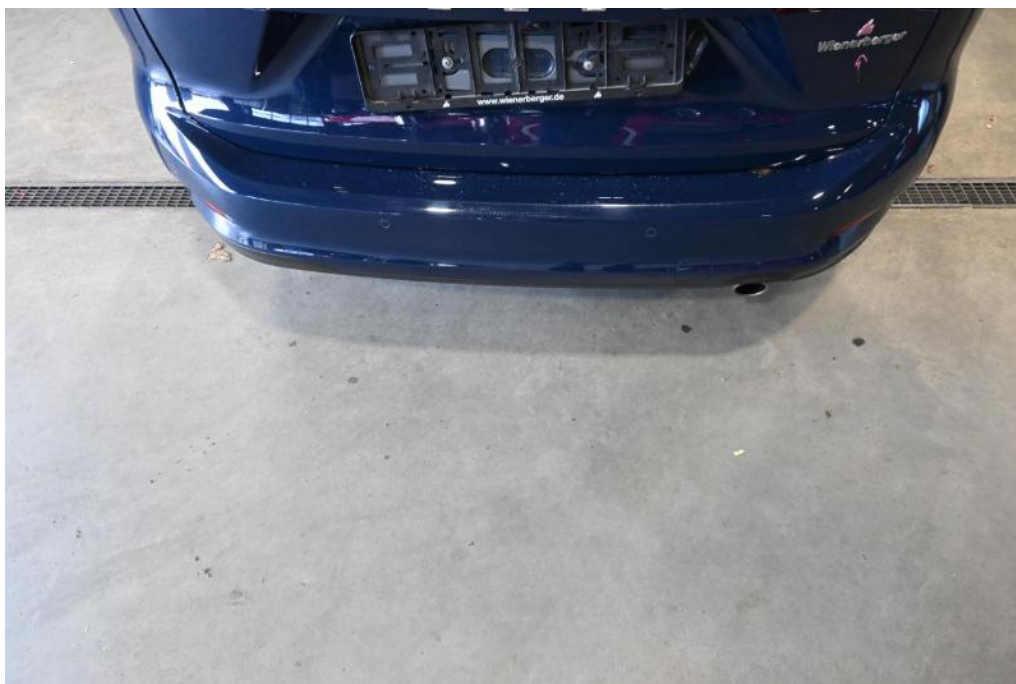


Bild 20
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1349259
Fahrzeug-Kennzeichen H-WB229
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0PXXGCHPLE16093
Die Lichtbildanlage
enthält 21 Fotos



Bild 21
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt