

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Helmut Kellner
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen
E: helmut.kellner@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1311199
Auftrag vom / Auftrag am: 28.07.2023 / 09:26 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019091407

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 13.11.2023 / 16:30 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Sachverständigenassistent

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 1.405,00 €
Minderwerte gesamt: 1.195,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	RO-MP1955	FIN:	WAUZZZF4XKA076492
HSN/TSN:	0588 / BNW	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Audi
Modell:	A4 35 TFSI Avant basis (EURO 6d-TEMP)	Erstzulassung:	07.05.2019
Letztzulassung:	07.05.2019	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	05.2024
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	110,0 KW	Hubraum:	1984 ccm
Antriebsart:	Otto	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	7
Laufleistung abgelesen:	141805 km	Laufleistung geschätzt:	141805 km

Farbe außen

Farbe außen:	Brillantschwarz	Lackart:	2-K uni
---------------------	-----------------	-----------------	---------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag im Original vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Lackierung	1.225,00 €	1.015,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Hagelschaden 20 Dellen ca 1,5 cm, Dellen, instand setzen	695,00 €	695,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, verkratzt, lackieren	530,00 €	320,00 €
Karosserie	180,00 €	180,00 €
Dach, Dachhaut, 2 Dellen ca 1,5 cm, Dellen, Smart Repair	180,00 €	180,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Achse 1 links	205/60 R 16,0 96 V	Pirelli	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Achse 1 rechts	205/60 R 16,0 96 V	Pirelli	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Achse 2 links	205/60 R 16,0 96 V	Pirelli	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Achse 2 rechts	205/60 R 16,0 96 V	Pirelli	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/60 R 16,0 96 H	Uniroyal	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
2	205/60 R 16,0 96 H	Uniroyal	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
3	205/60 R 16,0 96 H	Uniroyal	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
4	205/60 R 16,0 96 H	Uniroyal	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	8,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	verschmutzt	Sichtverhältnisse:	eingeschränkt
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	10.02.2023
Letzte Inspektion (km-Stand):	128293	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	fast leer		

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/ Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.
---	--

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	2 mit Funk
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Helmut Kellner

Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

Ramerberg, den 01.12.2023

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 24 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument 1311199
Fahrzeug-Kennzeichen RO-MP1955
Fahrzeug-Ident.-Nr. WAUZZZF4XKA076492
Die Lichtbildanlage
enthält 24 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1311199
Fahrzeug-Kennzeichen RO-MP1955
Fahrzeug-Ident.-Nr. WAUZZZF4XKA076492
Die Lichtbildanlage
enthält 24 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1311199
Fahrzeug-Kennzeichen RO-MP1955
Fahrzeug-Ident.-Nr. WAUZZZF4XKA076492
Die Lichtbildanlage
enthält 24 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument 1311199
Fahrzeug-Kennzeichen RO-MP1955
Fahrzeug-Ident.-Nr. WAUZZZF4XKA076492
Die Lichtbildanlage
enthält 24 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument 1311199
Fahrzeug-Kennzeichen RO-MP1955
Fahrzeug-Ident.-Nr. WAUZZZF4XKA076492
Die Lichtbildanlage
enthält 24 Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument 1311199
Fahrzeug-Kennzeichen RO-MP1955
Fahrzeug-Ident.-Nr. WAUZZZF4XKA076492
Die Lichtbildanlage
enthält 24 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1311199
Fahrzeug-Kennzeichen RO-MP1955
Fahrzeug-Ident.-Nr. WAUZZZF4XKA076492
Die Lichtbildanlage
enthält 24 Fotos



Bild 13: Schlüssel/Borddokumente

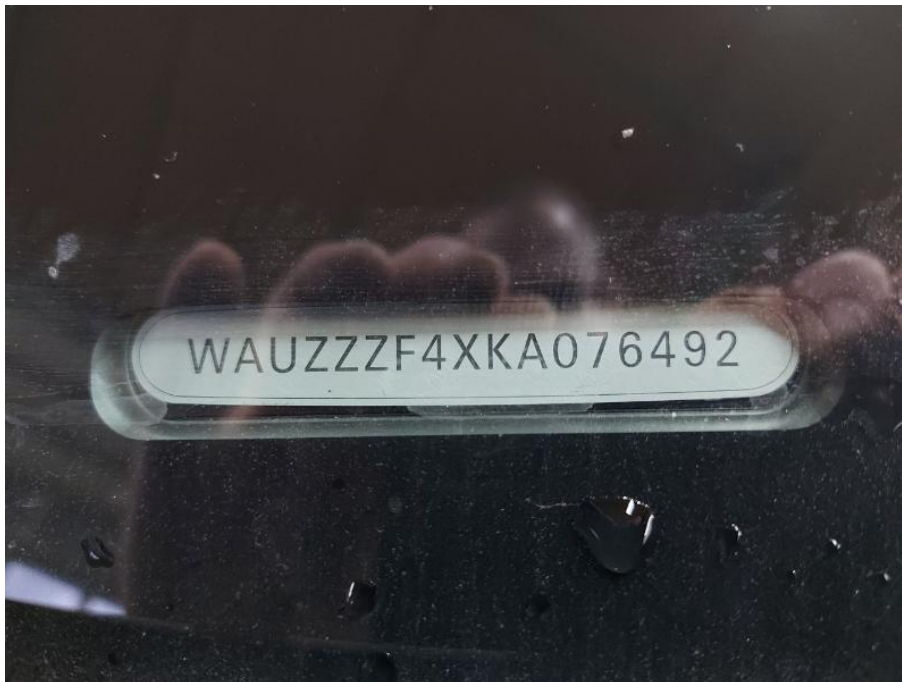


Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1311199
Fahrzeug-Kennzeichen RO-MP1955
Fahrzeug-Ident.-Nr. WAUZZZF4XKA076492
Die Lichtbildanlage
enthält 24 Fotos

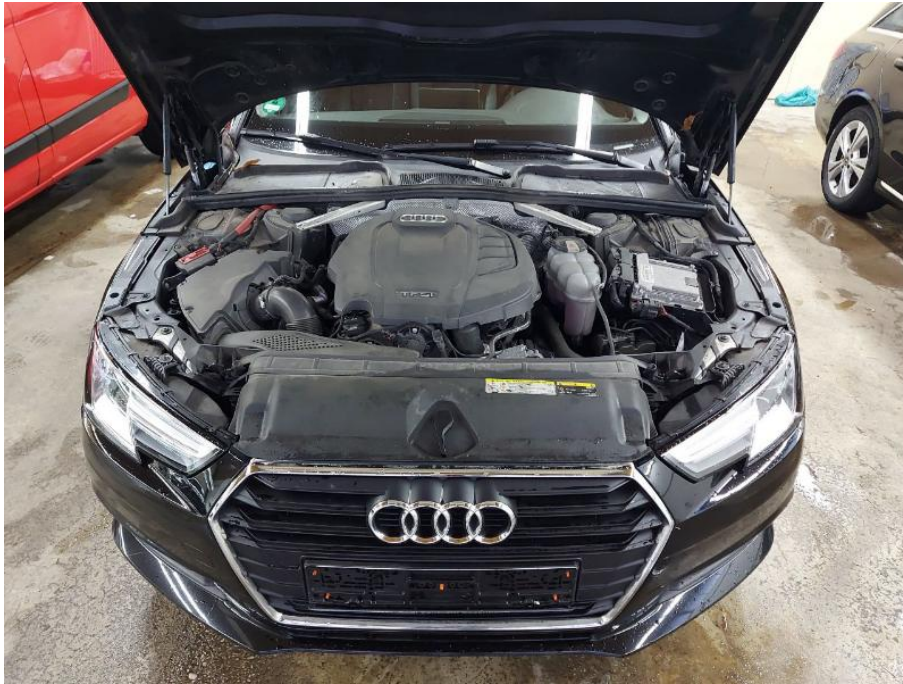


Bild 15: Motorraum



Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument 1311199
Fahrzeug-Kennzeichen RO-MP1955
Fahrzeug-Ident.-Nr. WAUZZZF4XKA076492
Die Lichtbildanlage
enthält 24 Fotos



Bild 17
Fahrzeugfront Motorhaube Hagelschaden 20 Dellen ca 1,5 cm Dellen

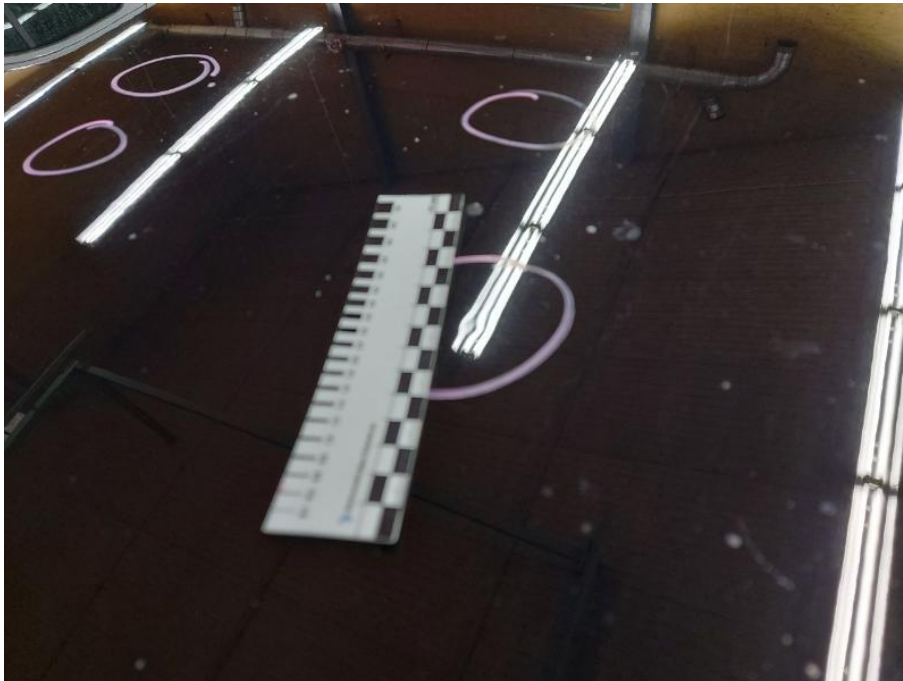


Bild 18
Fahrzeugfront Motorhaube Hagelschaden 20 Dellen ca 1,5 cm Dellen

Lichtbildanlage

Dokument 1311199
Fahrzeug-Kennzeichen RO-MP1955
Fahrzeug-Ident.-Nr. WAUZZZF4XKA076492
Die Lichtbildanlage
enthält 24 Fotos



Bild 19
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt



Bild 20
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1311199
Fahrzeug-Kennzeichen RO-MP1955
Fahrzeug-Ident.-Nr. WAUZZZF4XKA076492
Die Lichtbildanlage
enthält 24 Fotos



Bild 21
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt

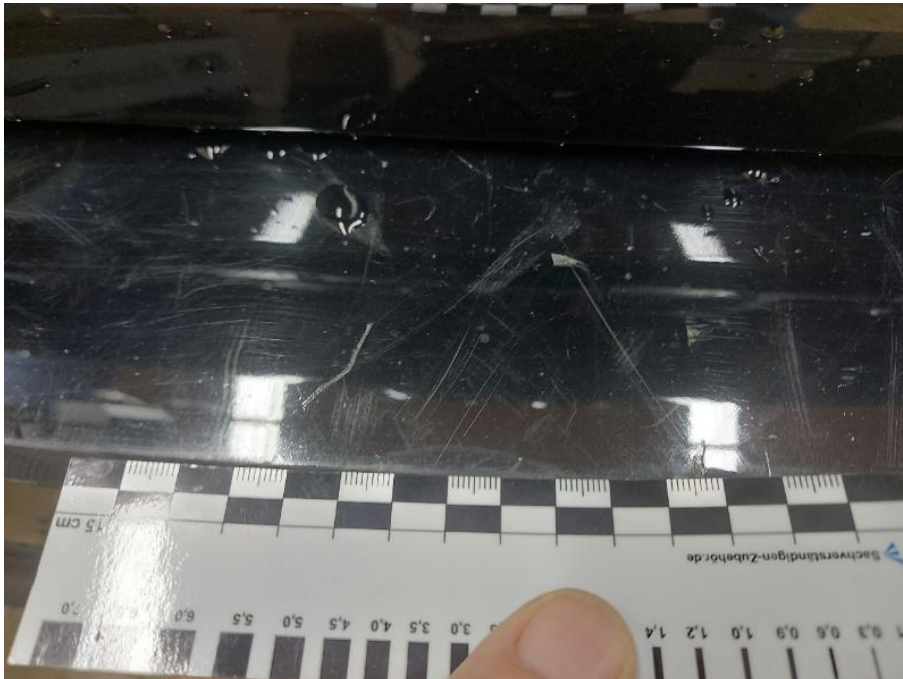


Bild 22
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1311199
Fahrzeug-Kennzeichen RO-MP1955
Fahrzeug-Ident.-Nr. WAUZZZF4XKA076492
Die Lichtbildanlage
enthält 24 Fotos

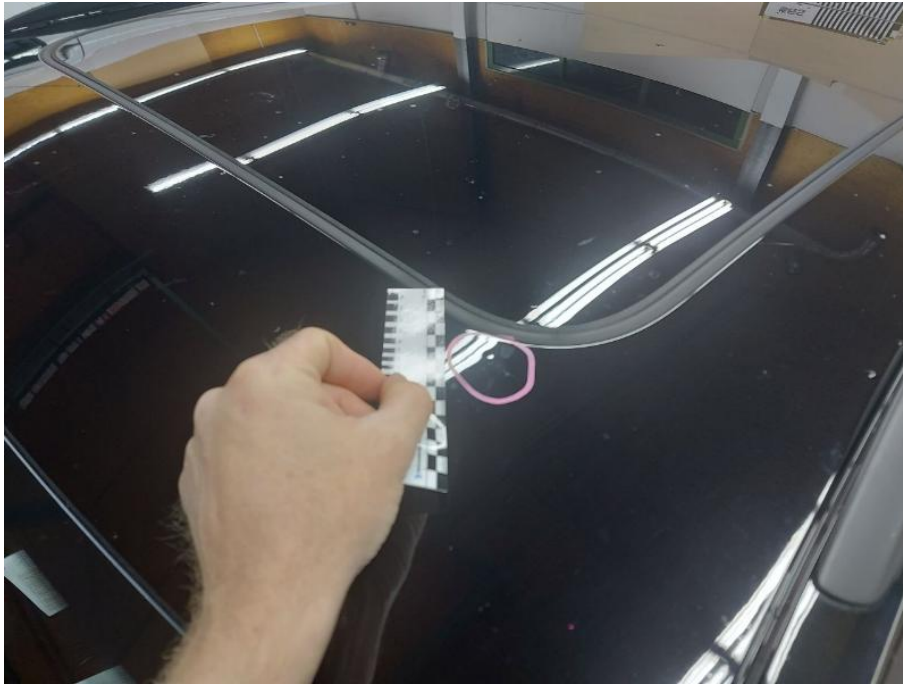


Bild 23
Dach Dachhaut 2 Dellen ca 1,5 cm Dellen

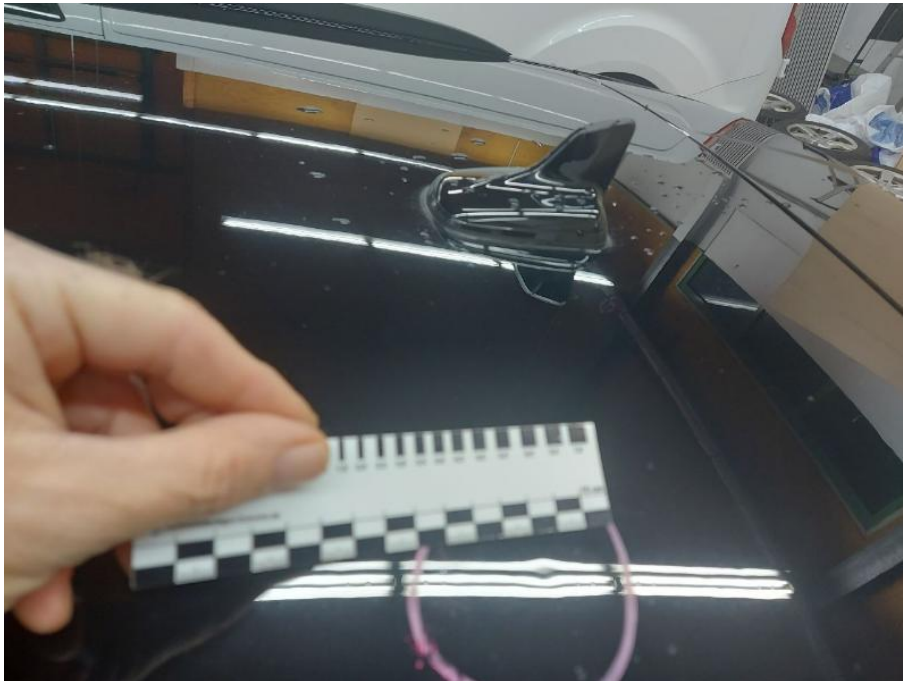


Bild 24
Dach Dachhaut 2 Dellen ca 1,5 cm Dellen