

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Christian Pottrick
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen
P: 075455559353
M: 01721612118
E: christian.pottrick@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1370916
Auftrag vom / Auftrag am: 30.11.2023 / 12:36 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019326052
Bearbeitungsnummer: Tiramolla
Bestellangaben: FN-ML226E-29.11.2023

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 11.12.2023 / 10:13 Uhr
Erfolgt durch: Unterzeichner

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 2.550,00 €

Minderwerte gesamt: 2.340,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	FN-ML226E	FIN:	WBATA610809E21293
HSN/TSN:	0005 / CXH	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	SUV	Hersteller:	BMW
Modell:	X5 xDrive45e (EURO 6d)	Erstzulassung:	26.10.2020
Letztzulassung:	26.10.2020	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	10.2025
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	210,0 KW	Hubraum:	2998 ccm
Antriebsart:	Hybrid	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	8
Laufleistung abgelesen:	80033 km	Laufleistung geschätzt:	80033 km

Farbe außen

Farbe außen:	SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	--	-----------------	----------------------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Lackierung	790,00 €	580,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, aus- und einbauen + lackieren	690,00 €	480,00 €
rechte Seite, Kotflügel vorne rechts, Kratzer, Smart Repair	100,00 €	100,00 €
Allgemeinzustand	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
rechte Seite, Blinkerglas Aussenspiegel rechts, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Anbauteile	240,00 €	240,00 €
Fahrzeugfront, Lüftungsgitter am Stossfänger, Farbtonabweichung, erneuern	240,00 €	240,00 €
Felgen / Bereifung	1.520,00 €	1.520,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Felge hinten beschädigt mit Materialabtrag, angestoßen, erneuern	790,00 €	790,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, Felge vorn beschädigt mit Materialabtrag, angestoßen, erneuern	730,00 €	730,00 €

Vorschäden

reparierte Vorschäden:	keine
-------------------------------	-------

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Achse 1 links	265/50 R 19,0 110 H	Bridgestone	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Achse 1 rechts	265/50 R 19,0 110 H	Bridgestone	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Achse 2 links	265/50 R 19,0 110 H	Bridgestone	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	4,5 mm
Achse 2 rechts	265/50 R 19,0 110 H	Bridgestone	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	4,5 mm

2. Radsatz

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	275/40 R 21,0 107 Y	Pirelli	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
2	275/40 R 21,0 107 Y	Pirelli	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
3	315/35 R 21,0 111 Y	Pirelli	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,5 mm
4	315/35 R 21,0 111 Y	Pirelli	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,5 mm

Feststellungen

Fahrprobe: durchgeführt

Fahrzeugzustand: regennass

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Letzte Inspektion (km-Stand): 77072

Inspektion: regelmäßig durchgeführt

Kühlwasserstand: ausreichend

Probelauf: durchgeführt

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Letzte Inspektion (Datum): 05.10.2023

Verkehrssicherheit: Ja

Ölstand: ausreichend

Kraftstoffstand: ¼

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör


Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Ladekabel Ladesäule	vorhanden	2	

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Christian Pottrick
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen
Immenstaad, den 12.12.2023
Das Dokument umfasst 4 Seiten und 36 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument 1370916
Fahrzeug-Kennzeichen FN-ML226E
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATA610809E21293
Die Lichtbildanlage
enthält 36 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1370916
Fahrzeug-Kennzeichen FN-ML226E
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATA610809E21293

Die Lichtbildanlage
enthält 36 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1370916
Fahrzeug-Kennzeichen FN-ML226E
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATA610809E21293
Die Lichtbildanlage
enthält 36 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument 1370916
Fahrzeug-Kennzeichen FN-ML226E
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATA610809E21293
Die Lichtbildanlage
enthält 36 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument 1370916
Fahrzeug-Kennzeichen FN-ML226E
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATA610809E21293
Die Lichtbildanlage
enthält 36 Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument 1370916
Fahrzeug-Kennzeichen FN-ML226E
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATA610809E21293
Die Lichtbildanlage
enthält 36 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1370916
Fahrzeug-Kennzeichen FN-ML226E
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATA610809E21293
Die Lichtbildanlage
enthält 36 Fotos

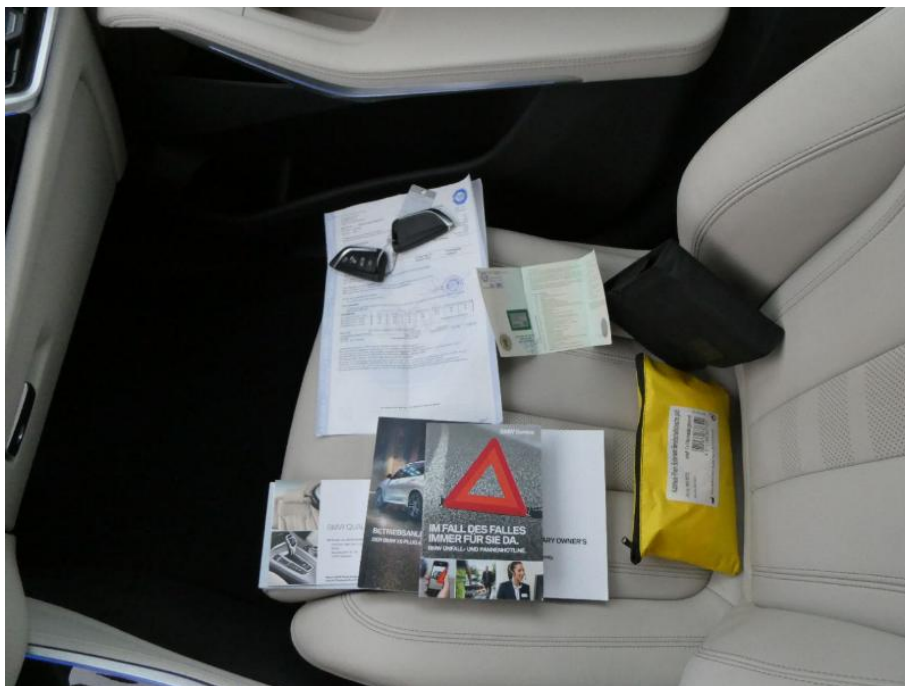


Bild 13: Schlüssel/Borddokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1370916
Fahrzeug-Kennzeichen FN-ML226E
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATA610809E21293
Die Lichtbildanlage
enthält 36 Fotos



Bild 15: Motorraum



Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument 1370916
Fahrzeug-Kennzeichen FN-ML226E
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATA610809E21293
Die Lichtbildanlage
enthält 36 Fotos



Bild 17: Navigationssystem



Bild 18
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument 1370916
Fahrzeug-Kennzeichen FN-ML226E
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATA610809E21293
Die Lichtbildanlage
enthält 36 Fotos



Bild 19
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



Bild 20
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument 1370916
Fahrzeug-Kennzeichen FN-ML226E
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATA610809E21293

Die Lichtbildanlage
enthält 36 Fotos



Bild 21
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Steinschlag / -schläge



Bild 22
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument 1370916
Fahrzeug-Kennzeichen FN-ML226E
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATA610809E21293
Die Lichtbildanlage
enthält 36 Fotos



Bild 23
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Steinschlag / -schläge



Bild 24

Lichtbildanlage

Dokument 1370916
Fahrzeug-Kennzeichen FN-ML226E
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATA610809E21293
Die Lichtbildanlage
enthält 36 Fotos



Bild 25



Bild 26

Lichtbildanlage

Dokument 1370916
Fahrzeug-Kennzeichen FN-ML226E
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATA610809E21293
Die Lichtbildanlage
enthält 36 Fotos



Bild 27
rechte Seite Kotflügel vorne rechts Kratzer

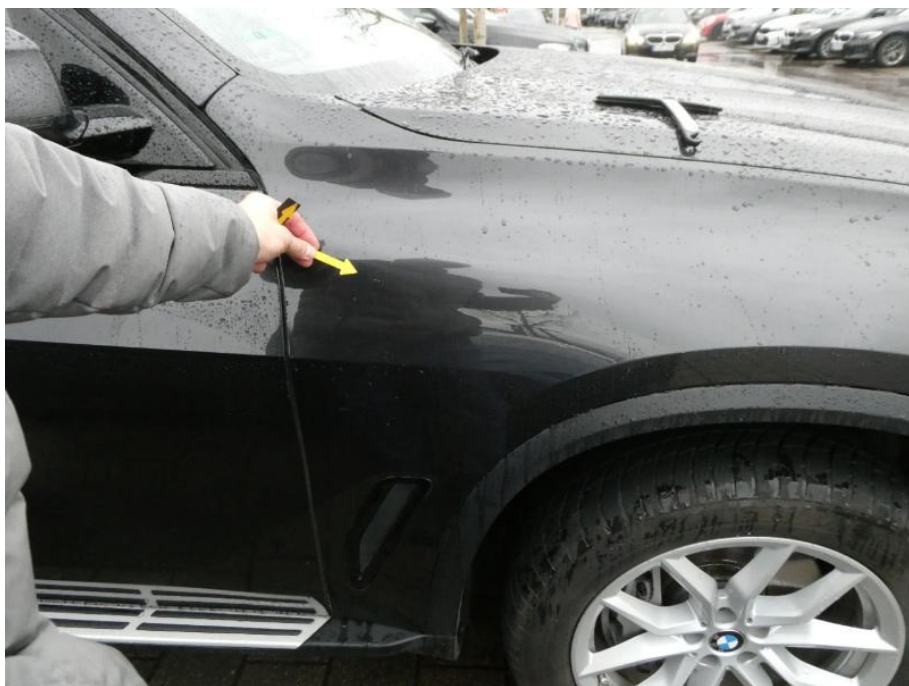


Bild 28
rechte Seite Kotflügel vorne rechts Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1370916
Fahrzeug-Kennzeichen FN-ML226E
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATA610809E21293

Die Lichtbildanlage
enthält 36 Fotos



Bild 29
Fahrzeugfront Lüftungsgitter am Stossfänger Farbtonabweichung



Bild 30
Fahrzeugfront Lüftungsgitter am Stossfänger Farbtonabweichung

Lichtbildanlage

Dokument 1370916
Fahrzeug-Kennzeichen FN-ML226E
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATA610809E21293
Die Lichtbildanlage
enthält 36 Fotos



Bild 31
rechte Seite Blinkerglas Aussenspiegel rechts Kratzer



Bild 32
rechte Seite Blinkerglas Aussenspiegel rechts Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1370916
Fahrzeug-Kennzeichen FN-ML226E
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATA610809E21293
Die Lichtbildanlage
enthält 36 Fotos



Bild 33
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz Felge hinten beschädigt mit Materialabtrag angestoßen



Bild 34
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz Felge hinten beschädigt mit Materialabtrag angestoßen

Lichtbildanlage

Dokument 1370916
Fahrzeug-Kennzeichen FN-ML226E
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATA610809E21293

Die Lichtbildanlage
enthält 36 Fotos



Bild 35
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz Felge vorn beschädigt mit Materialabtrag angestoßen



Bild 36
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz Felge vorn beschädigt mit Materialabtrag angestoßen