

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Murat Albayrak
Von der IHK Rheinhessen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen IfS-Zertifiziert Zert-
Nr. 012654
P: 06131 945 27 78
M:
F:
E: murat.albayrak@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1364304
Auftrag vom / Auftrag am: 20.11.2023 / 08:08 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019254157

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 19.12.2023 / 07:15 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne MwSt: 1.820,00 €

Minderwerte gesamt: 1.820,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	HD-FT334	FIN:	W1N2539151F801978
HSN/TSN:	2222 / AKG	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	SUV	Hersteller:	Mercedes-Benz
Modell:	GLC 220 d 4Matic (EURO 6d)	Erstzulassung:	25.02.2020
Letztzulassung:	25.02.2020	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	03.2025
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	143,0 KW	Hubraum:	1950 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	9
Laufleistung abgelesen:	194303 km	Laufleistung geschätzt:	194303 km

Farbe außen

Farbe außen:	UNG. SCHWARZ - UNILACK	Lackart:	2-K uni
---------------------	------------------------	-----------------	---------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag nicht vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Allgemeinzustand	420,00 €	420,00 €
Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich	400,00 €	400,00 €
Fahrzeug, Fahrzeug aussen, verstaubt , verschmutzt, reinigen	20,00 €	20,00 €
Lackierung	240,00 €	240,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
rechte Seite, Tür vorne rechts, Kratzer , Delle, Smart Repair	140,00 €	140,00 €
rechte Seite, Tür hinten rechts, Kratzer, Smart Repair	100,00 €	100,00 €
Verglasung	950,00 €	950,00 €
Fahrzeugfront, Windschutzscheibe, gerissen / eingerissen, erneuern	950,00 €	950,00 €
Innenraum / Kofferraum	210,00 €	210,00 €
Innenraum, Kofferraumverkleidung rechts, verkratzt, erneuern	210,00 €	210,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/65 R 17,0 104 V	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Vorderachse rechts	235/65 R 17,0 104 V	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Hinterachse links	235/65 R 17,0 104 V	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	235/65 R 17,0 104 V	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	235/65 R 17,0 104 V	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	235/65 R 17,0 104 V	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	235/65 R 17,0 104 V	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	235/65 R 17,0 104 V	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	verschmutzt	Sichtverhältnisse:	eingeschränkt
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Inspektion:	Dokumentation fehlt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	fast leer		

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/ Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Murat Albayrak

Von der IHK Rheinhausen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen IfS-Zertifiziert Zert-Nr. 012654

Mainz-Mombach, den 20.12.2023

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 29 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument 1364304
Fahrzeug-Kennzeichen HD-FT334
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539151F801978

Die Lichtbildanlage enthält 29
Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1364304
Fahrzeug-Kennzeichen HD-FT334
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539151F801978

Die Lichtbildanlage enthält 29
Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1364304
Fahrzeug-Kennzeichen HD-FT334
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539151F801978

Die Lichtbildanlage enthält 29
Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument 1364304
Fahrzeug-Kennzeichen HD-FT334
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539151F801978

Die Lichtbildanlage enthält 29
Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument 1364304
Fahrzeug-Kennzeichen HD-FT334
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539151F801978

Die Lichtbildanlage enthält 29
Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument 1364304
Fahrzeug-Kennzeichen HD-FT334
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539151F801978

Die Lichtbildanlage enthält 29
Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1364304
Fahrzeug-Kennzeichen HD-FT334
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539151F801978

Die Lichtbildanlage enthält 29
Fotos



Bild 13: Schlüssel/Borddokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1364304
Fahrzeug-Kennzeichen HD-FT334
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539151F801978

Die Lichtbildanlage enthält 29
Fotos

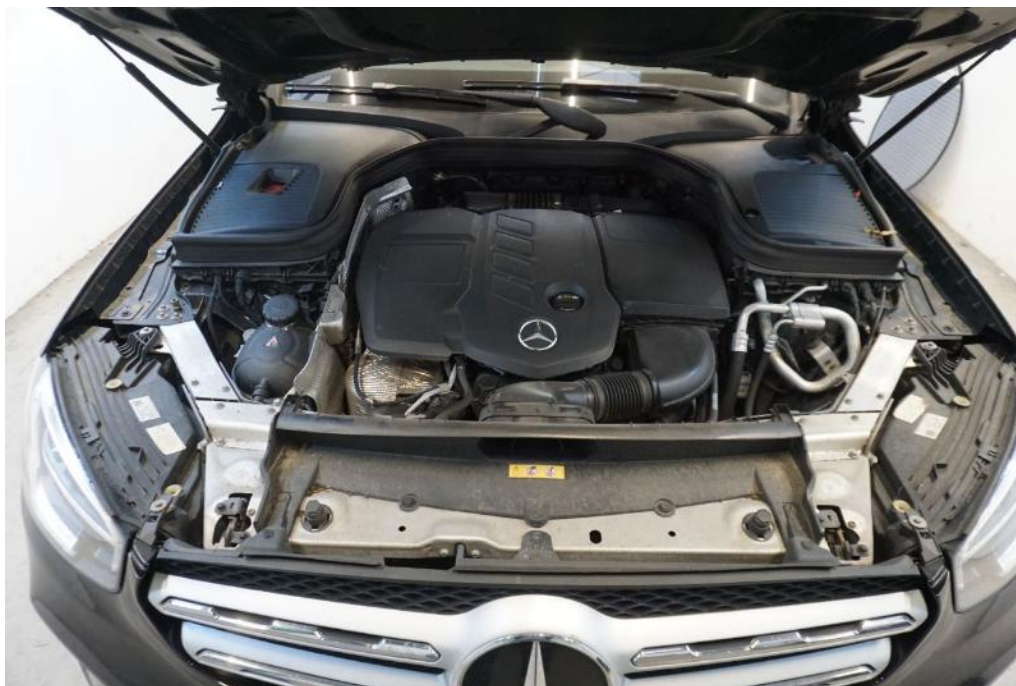


Bild 15: Motorraum



Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument 1364304
Fahrzeug-Kennzeichen HD-FT334
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539151F801978

Die Lichtbildanlage enthält 29
Fotos

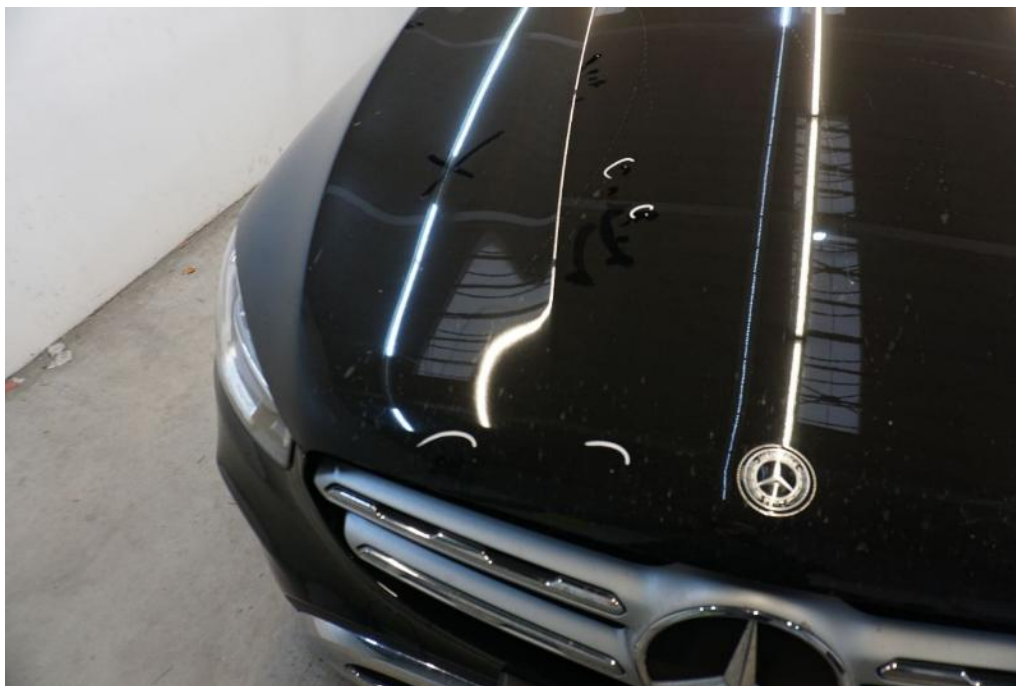


Bild 17
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

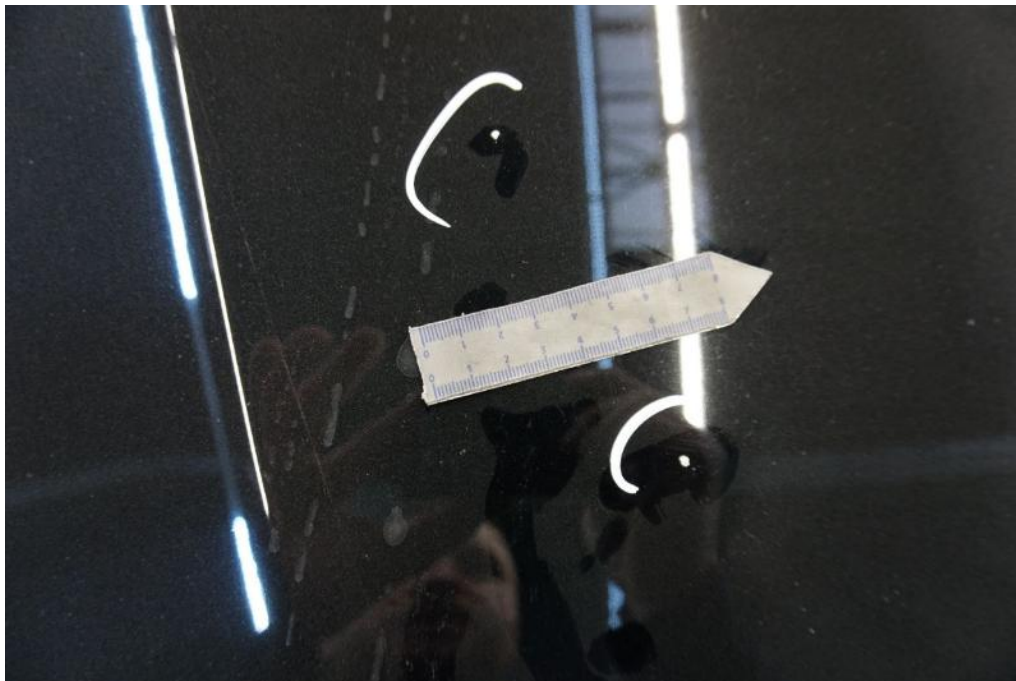


Bild 18
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument 1364304
Fahrzeug-Kennzeichen HD-FT334
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539151F801978

Die Lichtbildanlage enthält 29
Fotos



Bild 19
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



Bild 20
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument 1364304
Fahrzeug-Kennzeichen HD-FT334
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539151F801978

Die Lichtbildanlage enthält 29
Fotos



Bild 21
Fahrzeugfront Windschutzscheibe gerissen / eingerissen

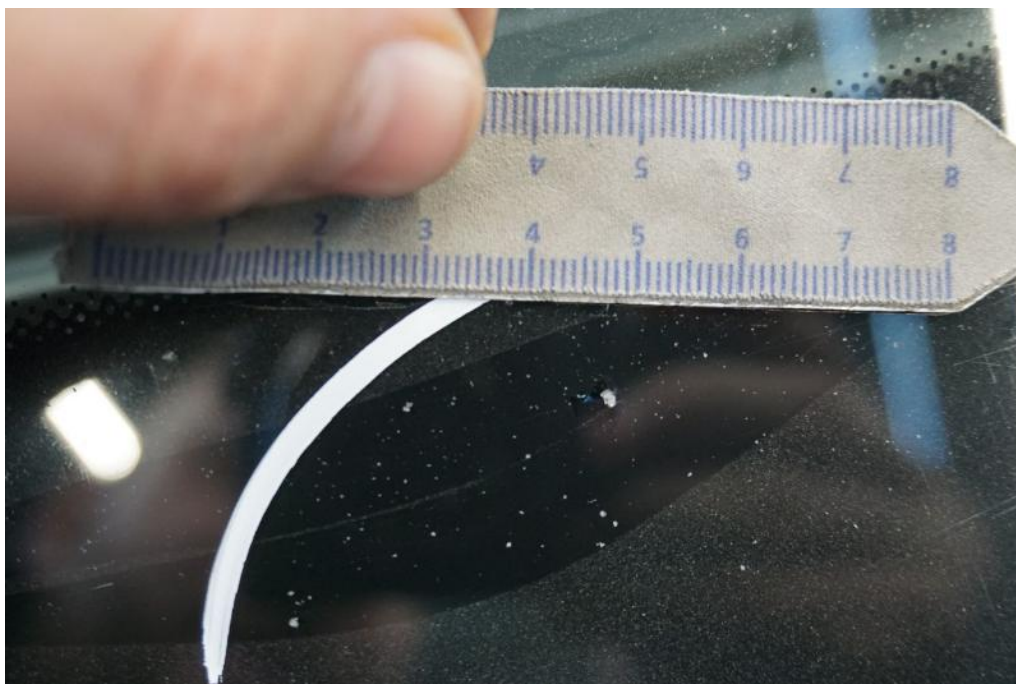


Bild 22
Fahrzeugfront Windschutzscheibe gerissen / eingerissen

Lichtbildanlage

Dokument 1364304
Fahrzeug-Kennzeichen HD-FT334
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539151F801978

Die Lichtbildanlage enthält 29
Fotos



Bild 23
rechte Seite Tür vorne rechts Kratzer Delle



Bild 24
rechte Seite Tür vorne rechts Kratzer Delle

Lichtbildanlage

Dokument 1364304
Fahrzeug-Kennzeichen HD-FT334
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539151F801978

Die Lichtbildanlage enthält 29
Fotos



Bild 25
rechte Seite Tür vorne rechts Kratzer Delle



Bild 26
rechte Seite Tür hinten rechts Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1364304
Fahrzeug-Kennzeichen HD-FT334
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539151F801978

Die Lichtbildanlage enthält 29
Fotos



Bild 27
rechte Seite Tür hinten rechts Kratzer



Bild 28
Innenraum Kofferraumverkleidung rechts verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1364304
Fahrzeug-Kennzeichen HD-FT334
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1N2539151F801978

Die Lichtbildanlage enthält 29
Fotos



Bild 29
Innenraum Kofferraumverkleidung rechts verkratzt