

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Romuald Stengel
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden- und
Bewertungen >>>>>>
Sachverständiger für Schäden- und
Bewertungen an Fahrrad, Pedelec,
S-Pedelec und E-Bike
P: 06234305008
M: 01702370299
E: romuald.stengel@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1330753
Auftrag vom / Auftrag am: 07.09.2023 / 12:39 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019322117
Bearbeitungsnummer: CAR24
Bestellangaben: LU-PS10E-06.09.2023

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 15.09.2023 / 07:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 3.335,00 €

Minderwerte gesamt: 3.335,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	LU-PS10E	FIN:	W0VZ45GB4LS040838
HSN/TSN:	1844 / AKO	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	SUV	Hersteller:	Opel
Modell:	Grandland X 1.6 Turbo Hybrid Ultimate (EURO 6d-TEM)	Erstzulassung:	29.04.2020
Letztzulassung:	29.04.2020	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	08.2025
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	147,0 KW	Hubraum:	1598 ccm
Antriebsart:	Hybrid (Otto/Elektro)	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	8
Laufleistung abgelesen:	121384 km	Laufleistung geschätzt:	121384 km

Farbe außen

Farbe außen:	Perlmutter Weiss	Lackart:	Uni
---------------------	------------------	-----------------	-----

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Felgen / Bereifung	1.500,00 €	1.500,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, M-S Räder, fehlt, erneuern	1.500,00 €	1.500,00 €
Allgemeinzustand	600,00 €	600,00 €
Fahrzeugzubehör, Ladekabel Ladesäule, fehlt, erneuern	200,00 €	200,00 €
Wartung/Prüfung, Wartung, erforderlich – Kostenerweiterung möglich, fällig, durchführen	400,00 €	400,00 €
Innenraum / Kofferraum	740,00 €	740,00 €
Innenraum, Lenkrad, abgegriffen, Smart Repair	180,00 €	180,00 €
linke Seite, Tür hinten links, Kratzer, Smart Repair	100,00 €	100,00 €
Innenraum, Seitenteillinnenverkleidung links, Kratzer, Smart Repair	100,00 €	100,00 €
Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, verkratzt, erneuern	360,00 €	360,00 €
Karosserie	180,00 €	180,00 €
rechte Seite, Türeinstieg hinten rechts, Dellen, Smart Repair	180,00 €	180,00 €
Anbauteile	155,00 €	155,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Spoiler - verformt, angestoßen, erneuern	155,00 €	155,00 €
Lackierung	160,00 €	160,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Kratzer, Smart Repair	160,00 €	160,00 €
Verglasung	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Frontscheibe mit Regensensor, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Achse 1 links	205/55 R 19,0 97 V	Semperit	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Achse 1 rechts	205/55 R 19,0 97 V	Semperit	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Achse 2 links	205/55 R 19,0 97 V	Semperit	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Achse 2 rechts	205/55 R 19,0 97 V	Semperit	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm

TireFit: Ja

TireFit Ablaufdatum: -

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	20.01.2022
Letzte Inspektion (km-Stand):	60875	Verkehrssicherheit:	Ja
Inspektion:	unregelmäßig durchgeführt	Ölstand:	ausreichend
Kühlwasserstand:	ausreichend	Kraftstoffstand:	¼

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Sonstiges	vorhanden	1	Ladekabel Schuko
2. Reifensatz	fehlt		Winter

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Romuald Stengel
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden- und Bewertungen >>>>> Sachverständiger für Schäden- und Bewertungen an Fahrrad, Pedelec, S-Pedelec und E-Bike
Mutterstadt, den 20.09.2023
Das Dokument umfasst 4 Seiten und 32 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument 1330753
Fahrzeug-Kennzeichen LU-PS10E
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZ45GB4LS040838
Die Lichtbildanlage
enthält 32 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1330753
Fahrzeug-Kennzeichen LU-PS10E
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZ45GB4LS040838
Die Lichtbildanlage
enthält 32 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1330753
Fahrzeug-Kennzeichen LU-PS10E
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZ45GB4LS040838
Die Lichtbildanlage
enthält 32 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument 1330753
Fahrzeug-Kennzeichen LU-PS10E
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZ45GB4LS040838
Die Lichtbildanlage
enthält 32 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument 1330753
Fahrzeug-Kennzeichen LU-PS10E
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZ45GB4LS040838
Die Lichtbildanlage
enthält 32 Fotos



Bild 9: montierte Räder

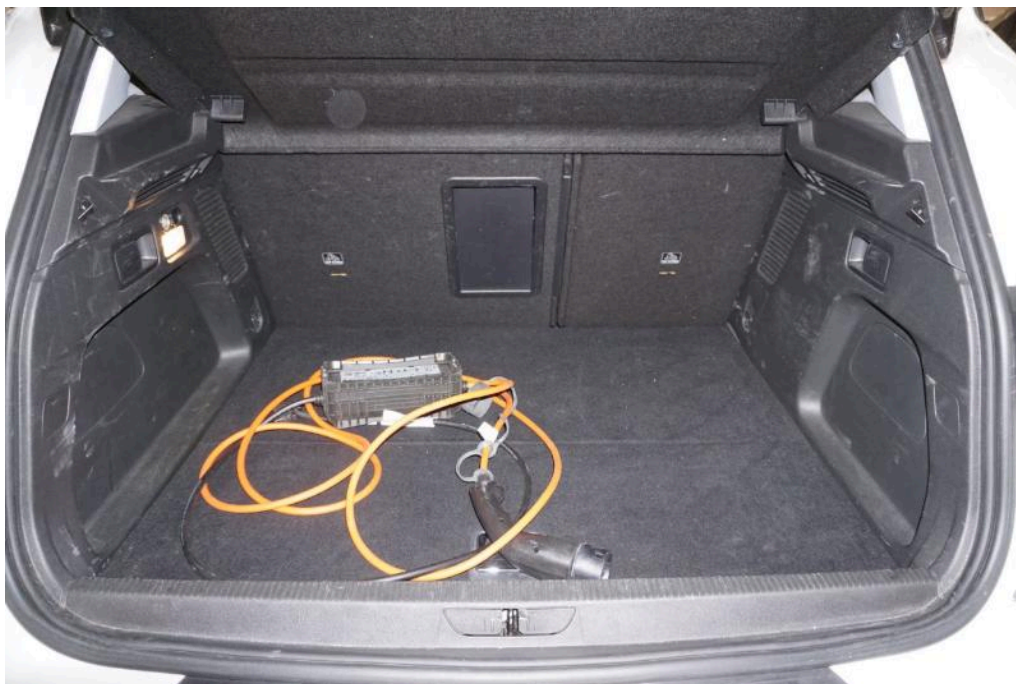


Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument 1330753
Fahrzeug-Kennzeichen LU-PS10E
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZ45GB4LS040838
Die Lichtbildanlage
enthält 32 Fotos



Bild 11: Tacho



Bild 12: Schlüssel/Borddokumente

Lichtbildanlage

Dokument 1330753
Fahrzeug-Kennzeichen LU-PS10E
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZ45GB4LS040838
Die Lichtbildanlage
enthält 32 Fotos



Bild 13: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 14: Motorraum

Lichtbildanlage

Dokument	1330753
Fahrzeug-Kennzeichen	LU-PS10E
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VZ45GB4LS040838
Die Lichtbildanlage enthält 32 Fotos	

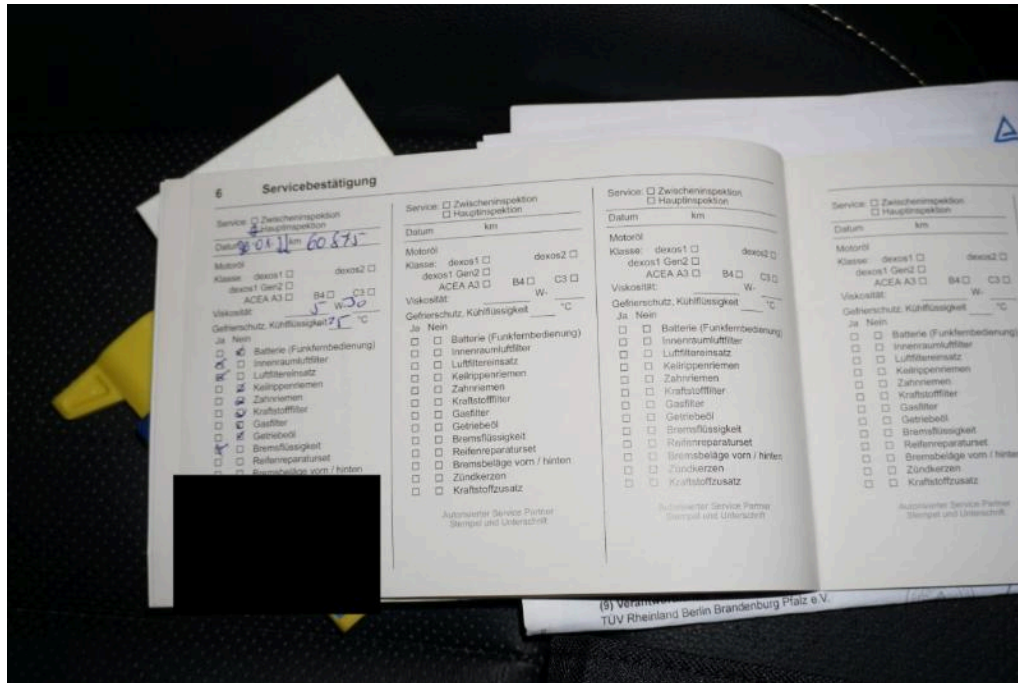


Bild 15: Servicedokumente

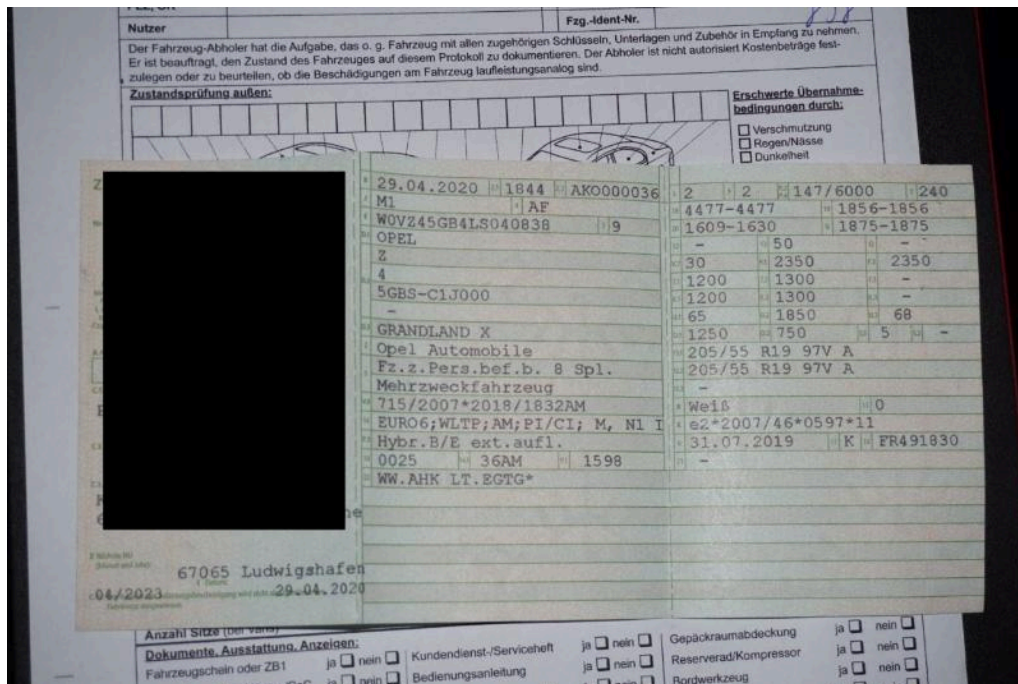


Bild 16: Zulassungsbescheinigung Teil I

Lichtbildanlage

Dokument 1330753
Fahrzeug-Kennzeichen LU-PS10E
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZ45GB4LS040838
Die Lichtbildanlage
enthält 32 Fotos



Bild 17
Innenraum Lenkrad abgegriffen



Bild 18
Innenraum Lenkrad abgegriffen

Lichtbildanlage

Dokument 1330753
Fahrzeug-Kennzeichen LU-PS10E
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZ45GB4LS040838
Die Lichtbildanlage
enthält 32 Fotos



Bild 19
Innenraum Lenkrad abgegriffen



Bild 20
linke Seite Tür hinten links Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1330753
Fahrzeug-Kennzeichen LU-PS10E
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZ45GB4LS040838
Die Lichtbildanlage
enthält 32 Fotos



Bild 21
linke Seite Tür hinten links Kratzer



Bild 22
linke Seite Tür hinten links Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1330753
Fahrzeug-Kennzeichen LU-PS10E
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZ45GB4LS040838
Die Lichtbildanlage
enthält 32 Fotos



Bild 23
Innenraum Seitenteillinneverkleidung links Kratzer



Bild 24
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1330753
Fahrzeug-Kennzeichen LU-PS10E
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZ45GB4LS040838
Die Lichtbildanlage
enthält 32 Fotos



Bild 25
rechte Seite Türeinstieg hinten rechts Dellen

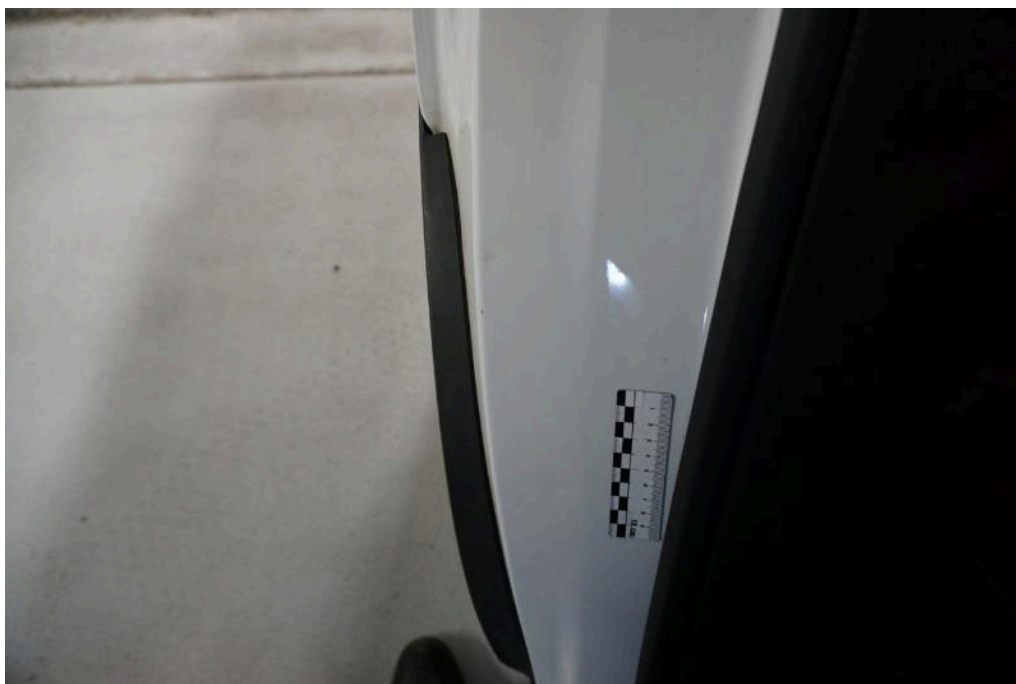


Bild 26
rechte Seite Türeinstieg hinten rechts Dellen

Lichtbildanlage

Dokument 1330753
Fahrzeug-Kennzeichen LU-PS10E
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZ45GB4LS040838
Die Lichtbildanlage
enthält 32 Fotos

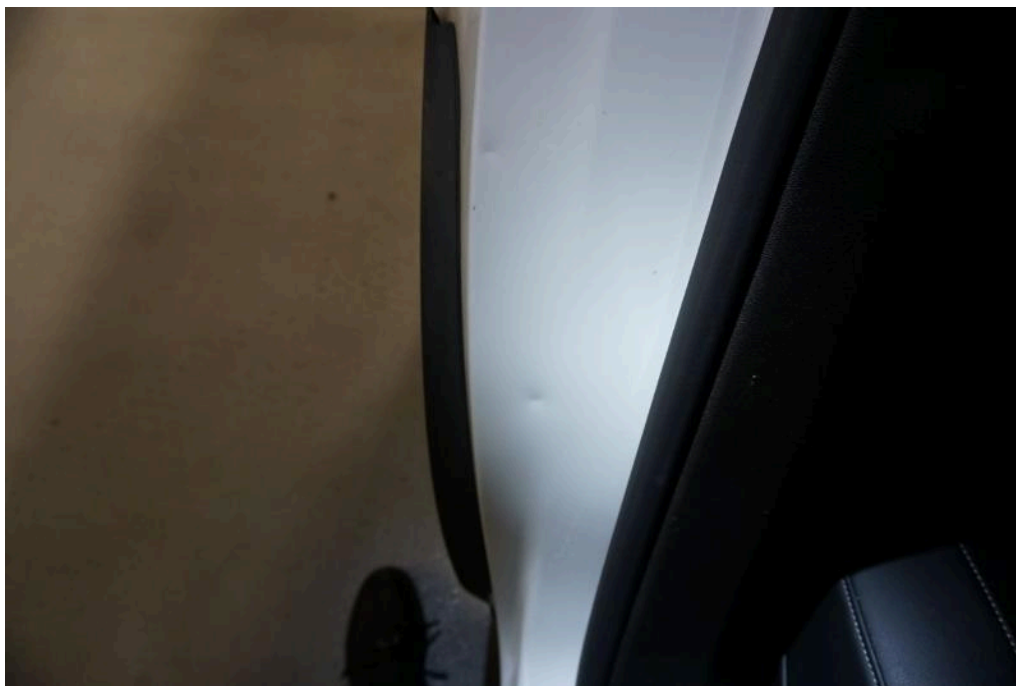


Bild 27
rechte Seite Türeinstieg hinten rechts Dellen

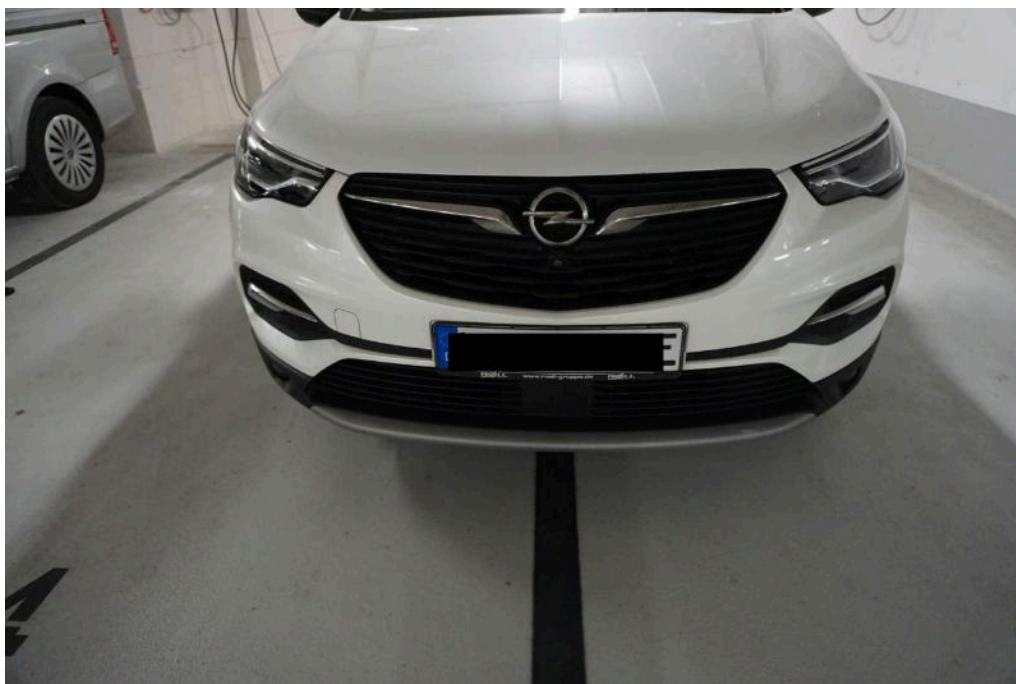


Bild 28
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Spoiler - verformt angestoßen

Lichtbildanlage

Dokument 1330753
Fahrzeug-Kennzeichen LU-PS10E
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZ45GB4LS040838
Die Lichtbildanlage
enthält 32 Fotos



Bild 29
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Spoiler - verformt angestoßen



Bild 30
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Spoiler - verformt angestoßen

Lichtbildanlage

Dokument 1330753
Fahrzeug-Kennzeichen LU-PS10E
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZ45GB4LS040838
Die Lichtbildanlage
enthält 32 Fotos



Bild 31
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 32
Fahrzeugfront Frontscheibe mit Regensensor Steinschlag / -schläge