

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Dimitri Gutjar
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen
P:
M: 017696908158
F:
E: dimitri.gutjar@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1367777
Auftrag vom / Auftrag am: 24.11.2023 / 14:46 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019232109

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 30.11.2023 / 16:30 Uhr
Erfolgt durch: Unterzeichner

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 1.280,00 €

Minderwerte gesamt: 1.280,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	ROK-A2211	FIN:	W0VZT8GG9L1005900
HSN/TSN:	1844 / AAK	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Opel
Modell:	Insignia 2.0 CDTI Business INNOVATION (EURO 6d-TEM	Erstzulassung:	29.10.2019
Letztzulassung:	29.10.2019	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	10.2024
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	125,0 KW	Hubraum:	1956 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	8
Laufleistung abgelesen:	81136 km	Laufleistung geschätzt:	81136 km

Farbe außen

Farbe außen:	Licht Grau M2	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	---------------	-----------------	----------------------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Wartungs- / Serviceheft:	lag nicht vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Allgemeinzustand	500,00 €	500,00 €
Fahrzeugzubehör, Wartungsnachweis, lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich, erneuern	400,00 €	400,00 €
Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, fehlt, Kostenerweiterung möglich, erneuern	100,00 €	100,00 €
Lackierung	120,00 €	120,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
linke Seite, Türeinstieg hinten links, Kratzer, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Verglasung	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Windschutzscheibe, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Karosserie	240,00 €	240,00 €
linke Seite, Seitenwand hinten links, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappe, Delle, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Felgen / Bereifung	320,00 €	320,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, 1 Alufelge, glanzgedreht, Materialabtrag, erneuern	320,00 €	320,00 €
Innenraum / Kofferraum	100,00 €	100,00 €
Innenraum, Innenraum, verschmutzt, reinigen	100,00 €	100,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Achse 1 links	225/55 R 17,0 97 H	Michelin	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Achse 1 rechts	225/55 R 17,0 97 H	Michelin	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Achse 2 links	225/55 R 17,0 97 H	Michelin	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Achse 2 rechts	225/55 R 17,0 97 H	Michelin	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm

Notrad vorhanden: Ja

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	245/45 R 18,0 100 Y	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	245/45 R 18,0 100 Y	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	245/45 R 18,0 100 Y	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	245/45 R 18,0 100 Y	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	aufbereitet und verschmutzt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Inspektion:	Dokumentation fehlt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	¼		

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/ Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

- Fahrzeugmängel, die durch eine Probefahrt erkannt werden, finden in der Fahrzeugbewertung keine Berücksichtigung (Probefahrt nicht durchgeführt)
- Die Überprüfung der Klima- und Heizungsanlage erfolgt ausschließlich auf Funktion von Bedienelementen und kurzzeitigem Testlauf des Gebläse Motors. Eine Leistungsüberprüfung erfolgt im Rahmen der Fahrzeugbewertung aus zeitlichen Gründen nicht – Zusatzkosten können entstehen.
- Hinweis: Die Fahrzeugbewertung erfolgt ausschließlich ohne Demontearbeiten, eventuelle verdeckte Beschädigungen werden somit nicht erkannt. Zusätzliche Aufwendungen können deshalb nicht ausgeschlossen werden.

Das Fahrzeug verfügt über Kleinstschäden, die nicht gesondert beschrieben bzw. fotografisch dokumentiert werden. Dabei handelt es sich um Kleinstschäden, die durch den normalen Gebrauch entstehen und nahezu an jedem Fahrzeug vorhanden sind. Diese Kleinstschäden haben nach Auffassung des Unterzeichners im vorliegenden Fall aufgrund von Fahrzeugart, Fahrzeugalter und Laufleistung keinen Werteeinfluss und werden umgangssprachlich oft als Gebrauchsspuren bezeichnet.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Fernbedienung Standheizung	vorhanden	1	

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Kotflügel hinten rechts	713
Tür hinten rechts	202

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Dimitri Gutjar
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen
Mainz, den 14.12.2023
Das Dokument umfasst 4 Seiten und 33 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument 1367777
Fahrzeug-Kennzeichen ROK-A2211
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZT8GG9L1005900
Die Lichtbildanlage
enthält 33 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1367777
Fahrzeug-Kennzeichen ROK-A2211
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZT8GG9L1005900
Die Lichtbildanlage
enthält 33 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1367777
Fahrzeug-Kennzeichen ROK-A2211
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZT8GG9L1005900
Die Lichtbildanlage
enthält 33 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument 1367777
Fahrzeug-Kennzeichen ROK-A2211
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZT8GG9L1005900
Die Lichtbildanlage
enthält 33 Fotos

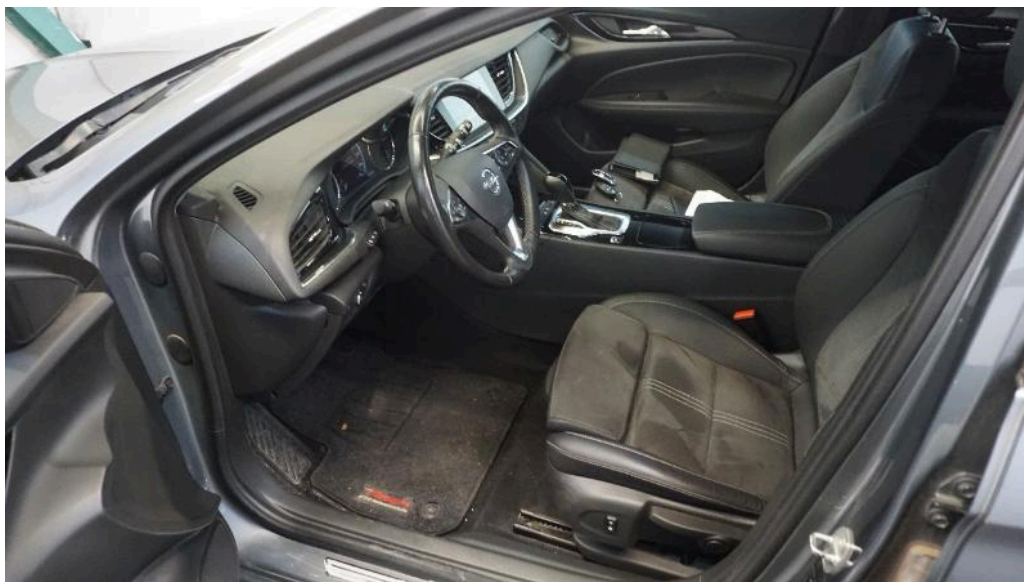


Bild 7: Innenraum vorne

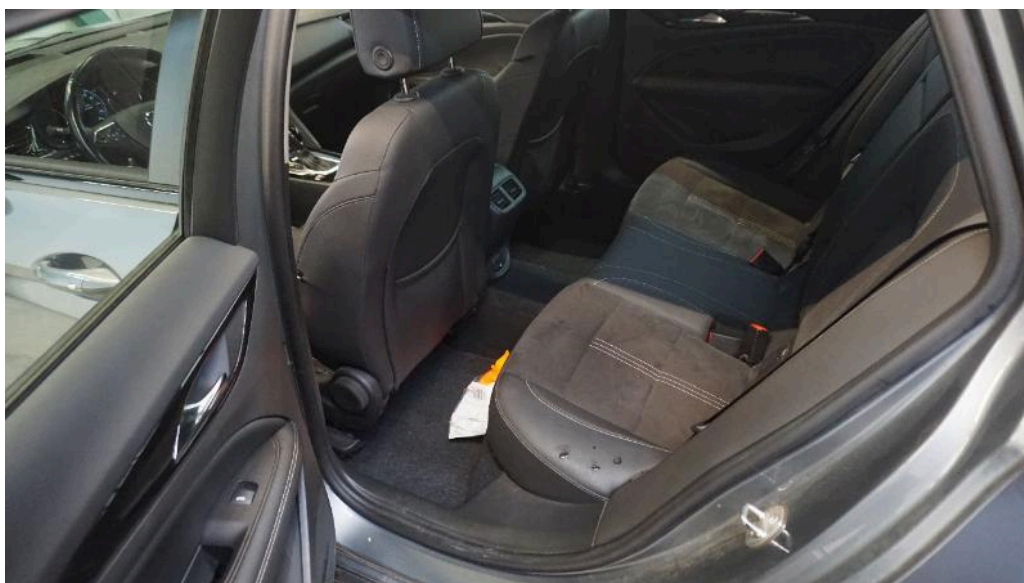


Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument 1367777
Fahrzeug-Kennzeichen ROK-A2211
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZT8GG9L1005900
Die Lichtbildanlage
enthält 33 Fotos



Bild 9: montierte Räder

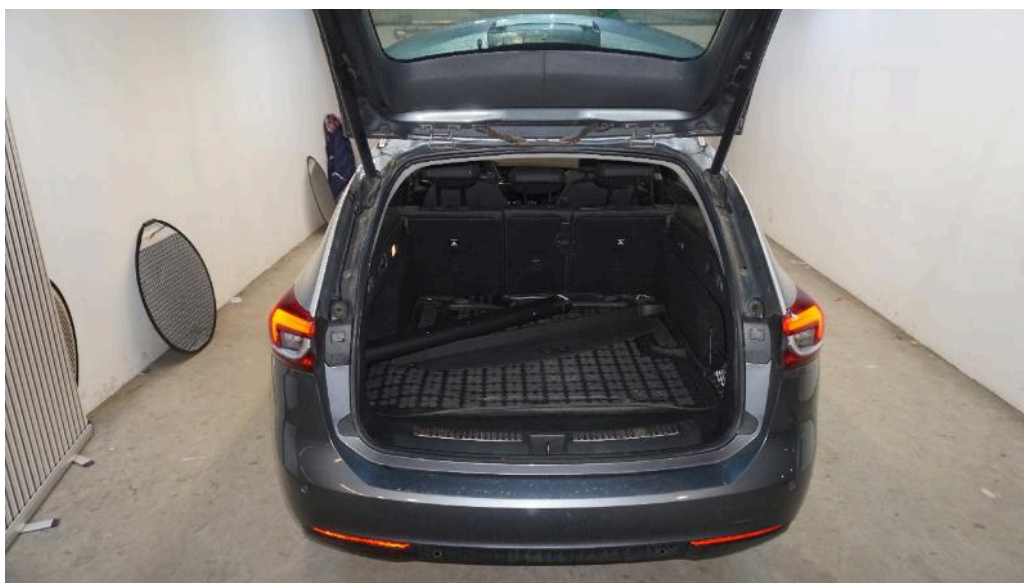


Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument 1367777
Fahrzeug-Kennzeichen ROK-A2211
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZT8GG9L1005900
Die Lichtbildanlage
enthält 33 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1367777
Fahrzeug-Kennzeichen ROK-A2211
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZT8GG9L1005900
Die Lichtbildanlage
enthält 33 Fotos



Bild 13: Schlüssel/Borddokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1367777
Fahrzeug-Kennzeichen ROK-A2211
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZT8GG9L1005900
Die Lichtbildanlage
enthält 33 Fotos



Bild 15: Motorraum

Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument 1367777
 Fahrzeug-Kennzeichen ROK-A2211
 Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZT8GG9L1005900
 Die Lichtbildanlage
 enthält 33 Fotos

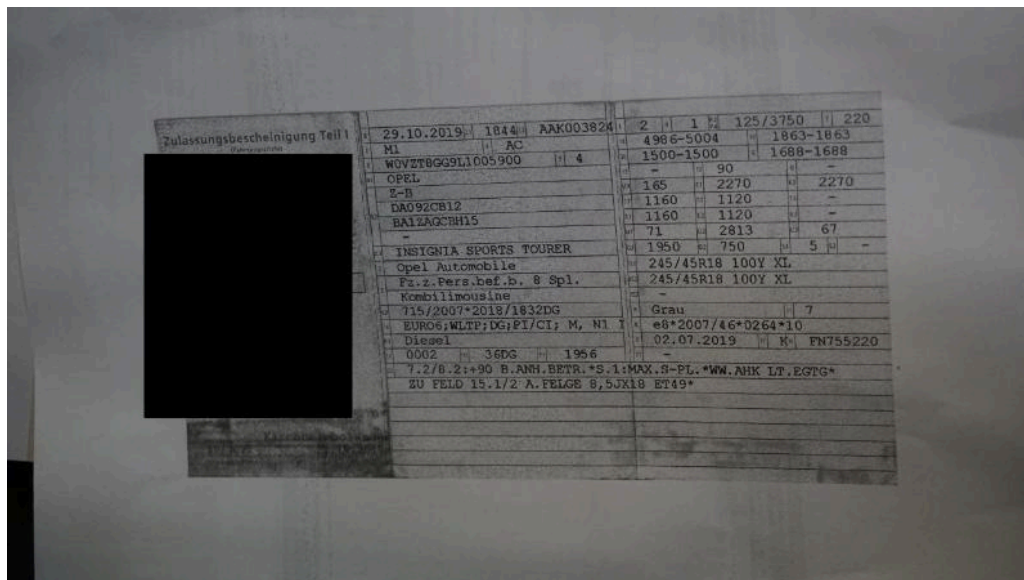


Bild 17: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 18
 Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument 1367777
Fahrzeug-Kennzeichen ROK-A2211
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZT8GG9L1005900
Die Lichtbildanlage
enthält 33 Fotos

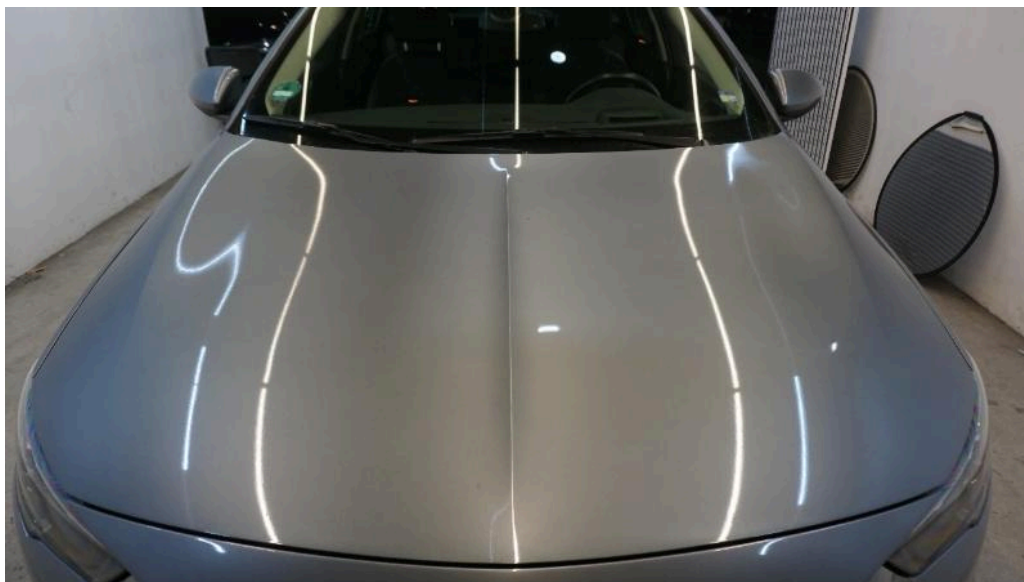


Bild 19
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



Bild 20
Fahrzeugfront Windschutzscheibe Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument 1367777
Fahrzeug-Kennzeichen ROK-A2211
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZT8GG9L1005900
Die Lichtbildanlage
enthält 33 Fotos



Bild 21



Bild 22
Innenraum Innenraum verschmutzt

Lichtbildanlage

Dokument 1367777
Fahrzeug-Kennzeichen ROK-A2211
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZT8GG9L1005900
Die Lichtbildanlage
enthält 33 Fotos



Bild 23
linke Seite Seitenwand hinten links Delle



Bild 24
linke Seite Seitenwand hinten links Delle

Lichtbildanlage

Dokument 1367777
Fahrzeug-Kennzeichen ROK-A2211
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZT8GG9L1005900
Die Lichtbildanlage
enthält 33 Fotos



Bild 25
linke Seite Türeinstieg hinten links Kratzer, Innenraum Innenraum verschmutzt

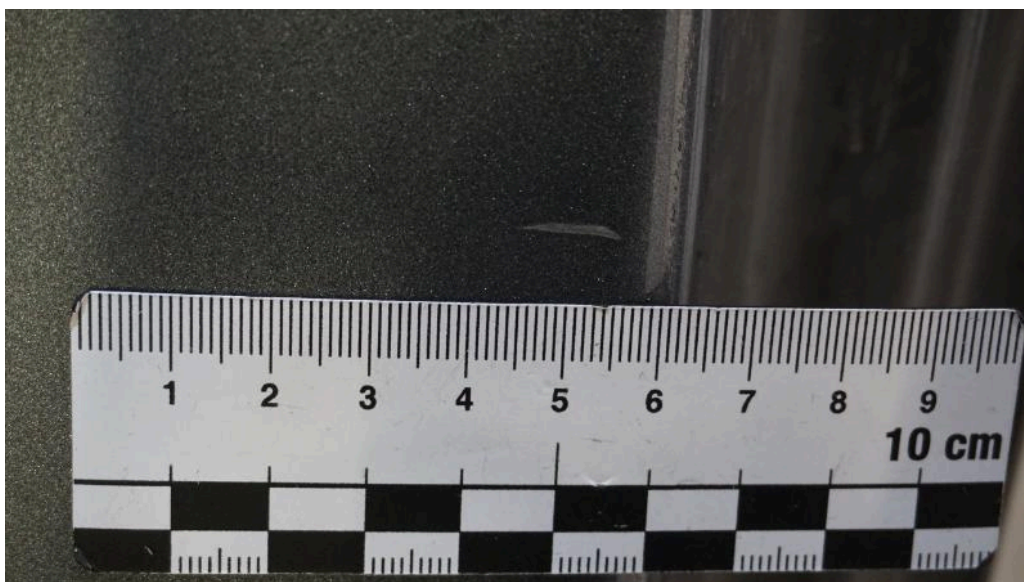


Bild 26
linke Seite Türeinstieg hinten links Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1367777
Fahrzeug-Kennzeichen ROK-A2211
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZT8GG9L1005900
Die Lichtbildanlage
enthält 33 Fotos



Bild 27
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz 1 Alufelge, glanzgedreht Materialabtrag



Bild 28
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz 1 Alufelge, glanzgedreht Materialabtrag

Lichtbildanlage

Dokument 1367777
Fahrzeug-Kennzeichen ROK-A2211
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZT8GG9L1005900
Die Lichtbildanlage
enthält 33 Fotos



Bild 29
Fahrzeugheck Heckklappe Delle

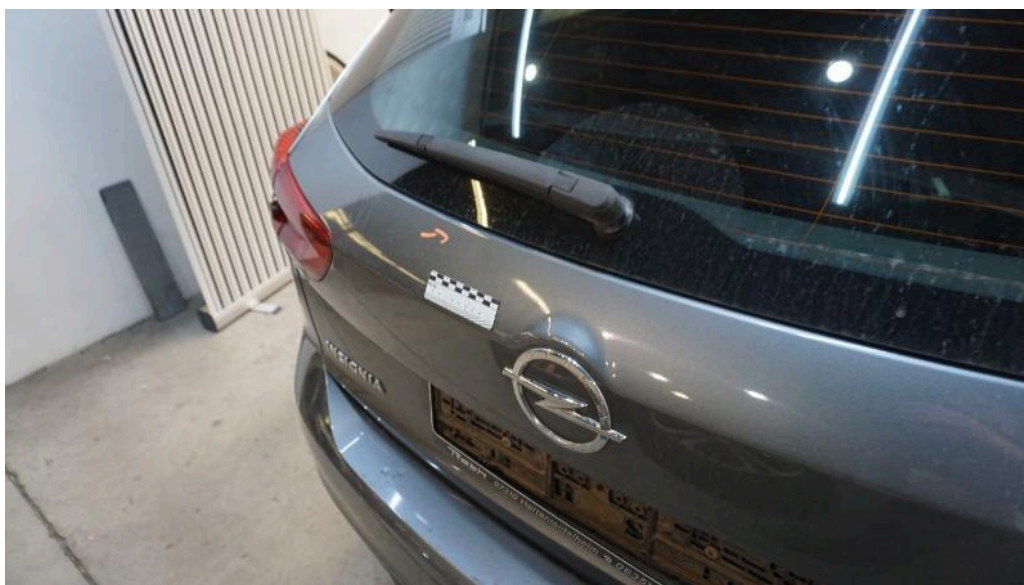


Bild 30
Fahrzeugheck Heckklappe Delle

Lichtbildanlage

Dokument 1367777
Fahrzeug-Kennzeichen ROK-A2211
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZT8GG9L1005900
Die Lichtbildanlage
enthält 33 Fotos



Bild 31
Fahrzeugheck Heckklappe Delle



Bild 32
Innenraum Innenraum verschmutzt

Lichtbildanlage

Dokument 1367777
Fahrzeug-Kennzeichen ROK-A2211
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZT8GG9L1005900

Die Lichtbildanlage
enthält 33 Fotos



Bild 33
Innenraum Innenraum verschmutzt