

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Murat Albayrak
Von der IHK Rheinhessen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen IfS-Zertifiziert Zert-
Nr. 012654
P: 06131 945 27 78
M:
F:
E: murat.albayrak@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1350350
Auftrag vom / Auftrag am: 19.10.2023 / 14:15 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019184081

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 09.11.2023 / 10:15 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne MwSt: 1.305,00 €

Minderwerte gesamt: 1.305,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	F-S2691	FIN:	W0VBD6EF3KG391318
HSN/TSN:	1844 / AEK	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Schräghecklimousine	Hersteller:	Opel
Modell:	Astra '15	Erstzulassung:	17.10.2019
Letztzulassung:	17.10.2019	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	10.2024
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	81,0 KW	Hubraum:	1598 ccm
Antriebsart:	Diesel OBD	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	Laufleistung abgelesen:	51986 km
Laufleistung geschätzt:	51986 km		

Farbe außen

Farbe außen:	blau	Lackart:	Uni
---------------------	------	-----------------	-----

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Verglasung	795,00 €	795,00 €
Fahrzeugfront, Windschutzscheibe, gerissen / eingerissen, erneuern	795,00 €	795,00 €
Allgemeinzustand	400,00 €	400,00 €
Wartung/Prüfung, Ölwechsel Motor , Wartung erforderlich – Kostenerweiterung möglich, fällig, durchführen	400,00 €	400,00 €
Wartung/Prüfung, Letzte Inspektion, kein Nachweis, prüfen - Kostenerweiterung möglich	0,00 €	0,00 €
Karosserie	110,00 €	110,00 €
linke Seite, Seitenwand hinten links, Delle, Smart Repair	110,00 €	110,00 €
Lackierung	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/55 R 16,0 91 V	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	205/55 R 16,0 91 V	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Hinterachse links	205/55 R 16,0 91 V	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	205/55 R 16,0 91 V	Continental	Sommerreifen	-	Stahlfelge	6,0 mm

Notrad vorhanden: Ja

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	195/65 R 15,0 91 V	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	195/65 R 15,0 91 V	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	195/65 R 15,0 91 V	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
4	195/65 R 15,0 91 V	Pirelli	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	schlechte Lichtverhältnisse
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	26.10.2022
Letzte Inspektion (km-Stand):	29959	Inspektion:	unregelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	fast leer		

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Murat Albayrak

Von der IHK Rheinhausen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen IfS-Zertifiziert Zert-Nr. 012654

Mainz-Mombach, den 16.11.2023

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 22 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument 1350350
Fahrzeug-Kennzeichen F-S2691
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VBD6EF3KG391318

Die Lichtbildanlage enthält 22
Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1350350
Fahrzeug-Kennzeichen F-S2691
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VBD6EF3KG391318

Die Lichtbildanlage enthält 22
Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1350350
Fahrzeug-Kennzeichen F-S2691
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VBD6EF3KG391318

Die Lichtbildanlage enthält 22
Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument 1350350
Fahrzeug-Kennzeichen F-S2691
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VBD6EF3KG391318

Die Lichtbildanlage enthält 22
Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument 1350350
Fahrzeug-Kennzeichen F-S2691
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VBD6EF3KG391318

Die Lichtbildanlage enthält 22
Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument 1350350
Fahrzeug-Kennzeichen F-S2691
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VBD6EF3KG391318

Die Lichtbildanlage enthält 22
Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1350350
Fahrzeug-Kennzeichen F-S2691
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VBD6EF3KG391318

Die Lichtbildanlage enthält 22
Fotos



Bild 13: Schlüssel/Borddokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1350350
 Fahrzeug-Kennzeichen F-S2691
 Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VBD6EF3KG391318
 Die Lichtbildanlage enthält 22
 Fotos



Bild 15: Motorraum

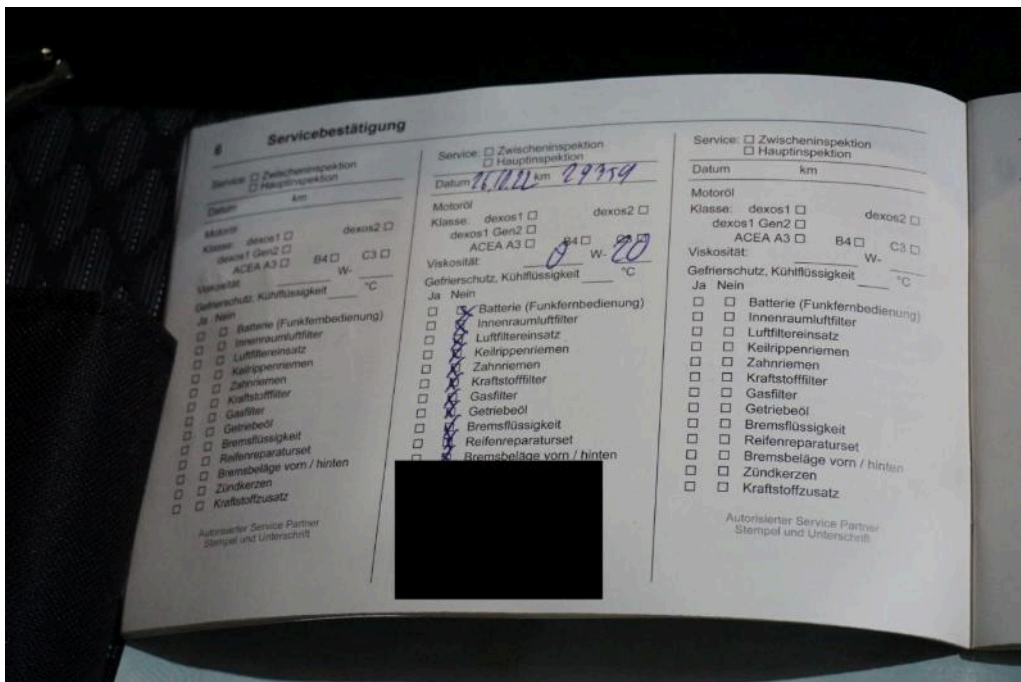


Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument 1350350
Fahrzeug-Kennzeichen F-S2691
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VBD6EF3KG391318
Die Lichtbildanlage enthält 22
Fotos



Bild 17
Wartung/Prüfung Ölwechsel Motor Wartung erforderlich – Kostenerweiterung möglich fällig

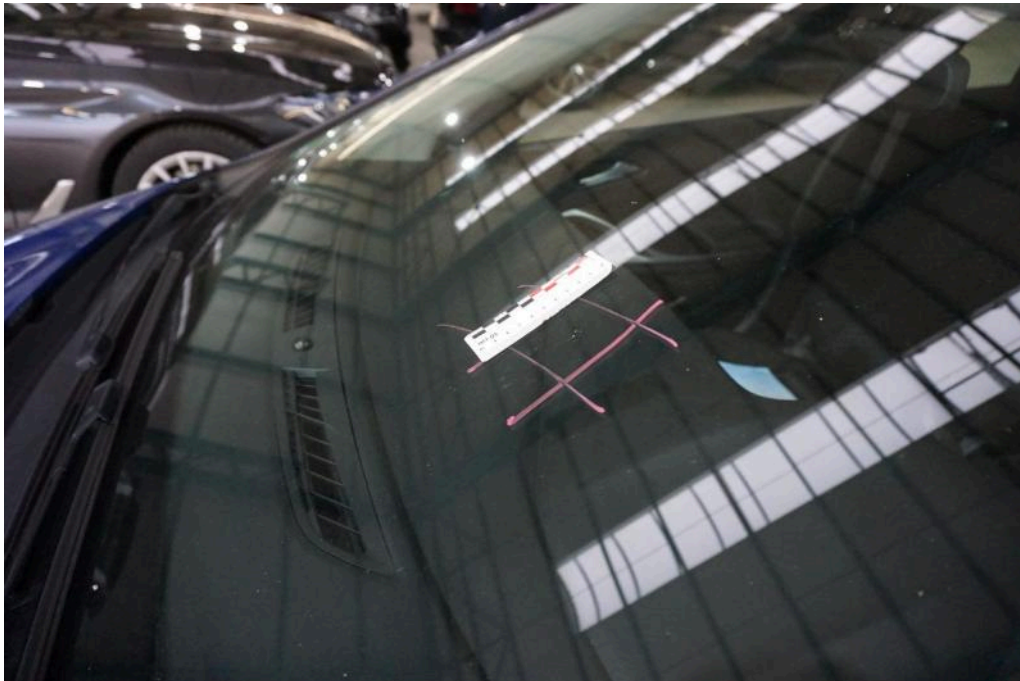


Bild 18
Fahrzeugfront Windschutzscheibe gerissen / eingerissen

Lichtbildanlage

Dokument 1350350
Fahrzeug-Kennzeichen F-S2691
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VBD6EF3KG391318

Die Lichtbildanlage enthält 22
Fotos

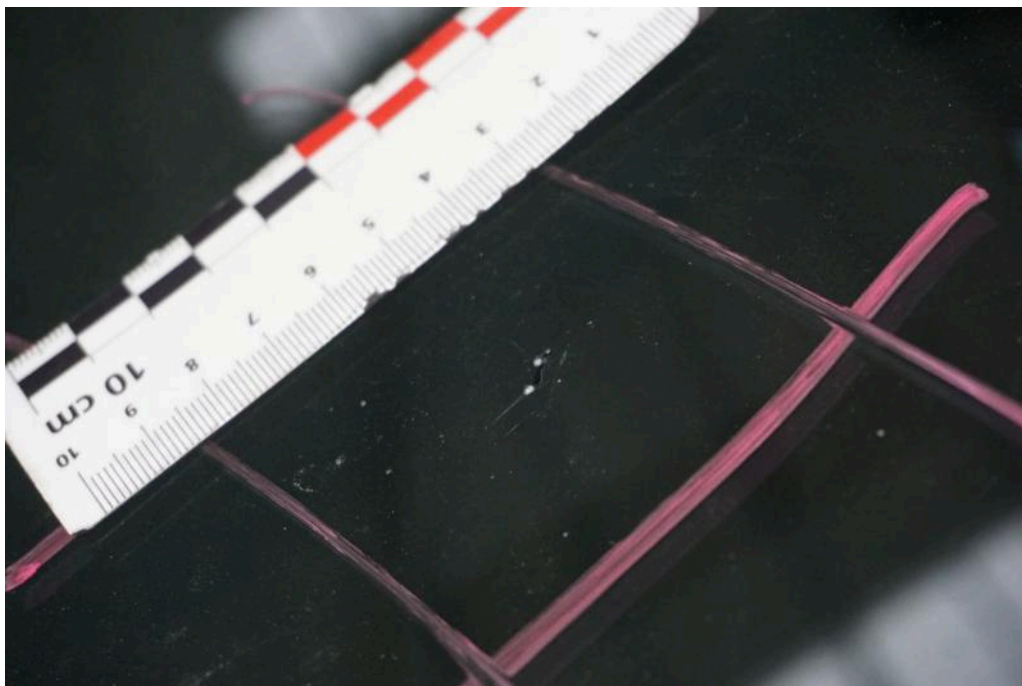


Bild 19
Fahrzeugfront Windschutzscheibe gerissen / eingerissen



Bild 20
linke Seite Seitenwand hinten links Delle

Lichtbildanlage

Dokument 1350350
Fahrzeug-Kennzeichen F-S2691
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VBD6EF3KG391318

Die Lichtbildanlage enthält 22
Fotos

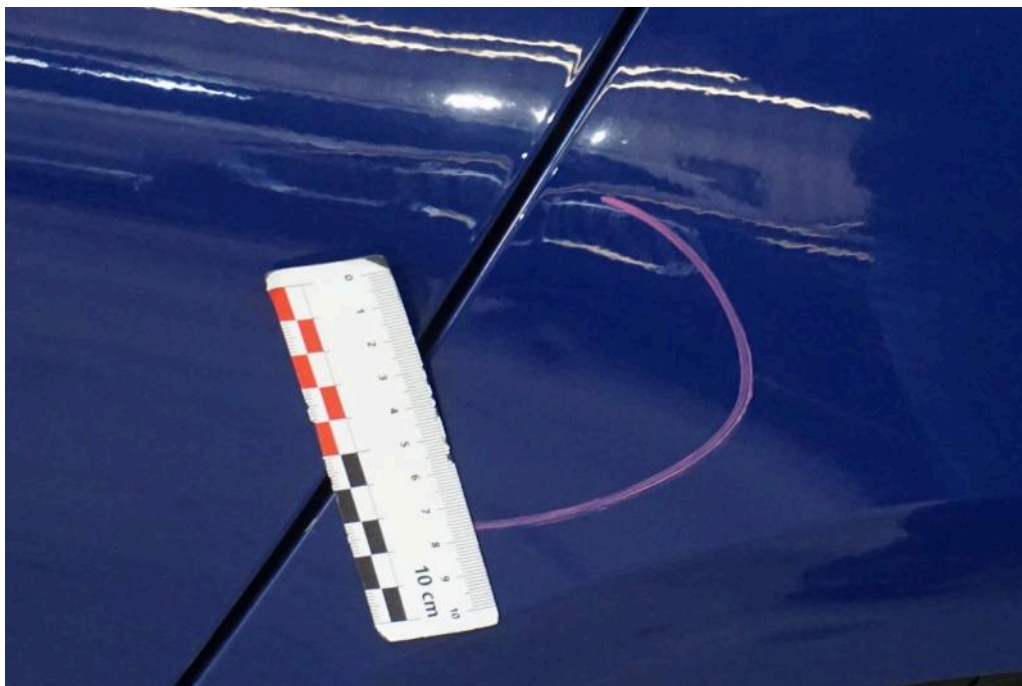


Bild 21
linke Seite Seitenwand hinten links Delle



Bild 22
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Steinschlag / -schläge