

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

André Brazdil
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen
M: 017640115788
F:
E: andre.brazdil@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1353244
Auftrag vom / Auftrag am: 26.10.2023 / 08:37 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019114204
Bearbeitungsnummer: DAD
Bestellangaben: 2019114204

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 27.10.2023 / 12:21 Uhr
Erfolgt durch: Unterzeichner

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 1.515,00 €

Minderwerte gesamt: 1.505,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	D-HS1091	FIN:	WVWZZZAUZLP511592
HSN/TSN:	0603 / BNG	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf VII Alltrack 4Motion 2.0 TDI (EURO 6d-TEMP)	Erstzulassung:	09.10.2019
Letztzulassung:	23.06.2021	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	10.2024
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	135,0 KW	Hubraum:	1968 ccm
Antriebsart:	Diesel OBD	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	7
Laufleistung abgelesen:	100073 km	Laufleistung geschätzt:	100073 km

Farbe außen

Farbe außen:	Tornadorot	Lackart:	uni (2-Schicht)
---------------------	------------	-----------------	-----------------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
Digitaler Servicenachweis / Ausdruck:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag im Original vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	780,00 €	780,00 €
Innenraum, Innenraum, Geruch - Ozonbehandlung , neutralisieren / entfernen	90,00 €	90,00 €
Innenraum, Heckklappenverkleidung, verkratzt, erneuern	130,00 €	130,00 €
Innenraum, Kofferraum, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Lenkrad, Kratzer, Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Fahrersitzbezug, verschlissen, erneuern	510,00 €	510,00 €
Innenraum, Handschuhfachdeckel, Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Innenraum, Beifahrersitz, verschmutzt, neutralisieren / entfernen	50,00 €	50,00 €
Innenraum, Türeinstieg-Verkleidung vorne rechts, Gebrauchsspuren, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Allgemeinzustand	400,00 €	400,00 €
Wartung/Prüfung, Inspektion/Service, erforderlich – Kostenenerweiterung möglich, überfällig, erneuern	400,00 €	400,00 €
Lackierung	215,00 €	205,00 €
linke Seite, Schwellerverkleidung links, Kratzer, Smart Repair	60,00 €	60,00 €
linke Seite, Tür vorne links, angestoßen, Smart Repair	30,00 €	30,00 €
Fahrzeugheck, Heckklappe, kleberest , neutralisieren / entfernen	15,00 €	15,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, verkratzt, polieren	50,00 €	40,00 €
rechte Seite, Schwellerverkleidung rechts, Kratzer, Smart Repair	30,00 €	30,00 €
linke Seite, Türeinstieg vorne links, verkratzt, polieren	30,00 €	30,00 €
Anbauteile	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Frontspoiler, Steinschlag, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Verglasung	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Frontscheibe mit Regensensor, Abplatzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Felgen / Bereifung	120,00 €	120,00 €
Fahrzeug, Sommerradsatz, 1 Felge beschädigt, Smart Repair	120,00 €	120,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Achse 1 links	205/50 R 17,0 93 V	Continental	Winterreifen	DOT3422	Leichtmetallfelge	8,0 mm
Achse 1 rechts	205/50 R 17,0 93 V	Continental	Winterreifen	DOT3422	Leichtmetallfelge	8,0 mm
Achse 2 links	205/50 R 17,0 93 V	Pirelli	Winterreifen	DOT3019	Leichtmetallfelge	4,0 mm
Achse 2 rechts	205/50 R 17,0 93 V	Pirelli	Winterreifen	DOT3019	Leichtmetallfelge	4,0 mm

Notrad vorhanden: Ja

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/55 R 17,0 95 V	Goodyear	Sommerreifen,	DOT1423	Leichtmetallfelge	7,0 mm
2	205/55 R 17,0 95 V	Goodyear	Sommerreifen,	DOT1423	Leichtmetallfelge	7,0 mm
3	205/55 R 17,0 95 V	Goodyear	Sommerreifen,	DOT1423	Leichtmetallfelge	7,0 mm
4	205/55 R 17,0 95 V	Goodyear	Sommerreifen,	DOT0223	Leichtmetallfelge	7,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Letzte Inspektion (Datum):	20.06.2023
Letzte Inspektion (km-Stand):	89488	Nächste Inspektion (Datum):	18.10.2023
Inspektion:	unregelmäßig durchgeführt	Ölstand:	ausreichend
Kühlwasserstand:	Obergrenze	Kraftstoffstand:	$\frac{3}{4}$

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Motorhaube	312

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



André Brazdil
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen
Crimmitschau, den 30.10.2023
Das Dokument umfasst 4 Seiten und 51 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos

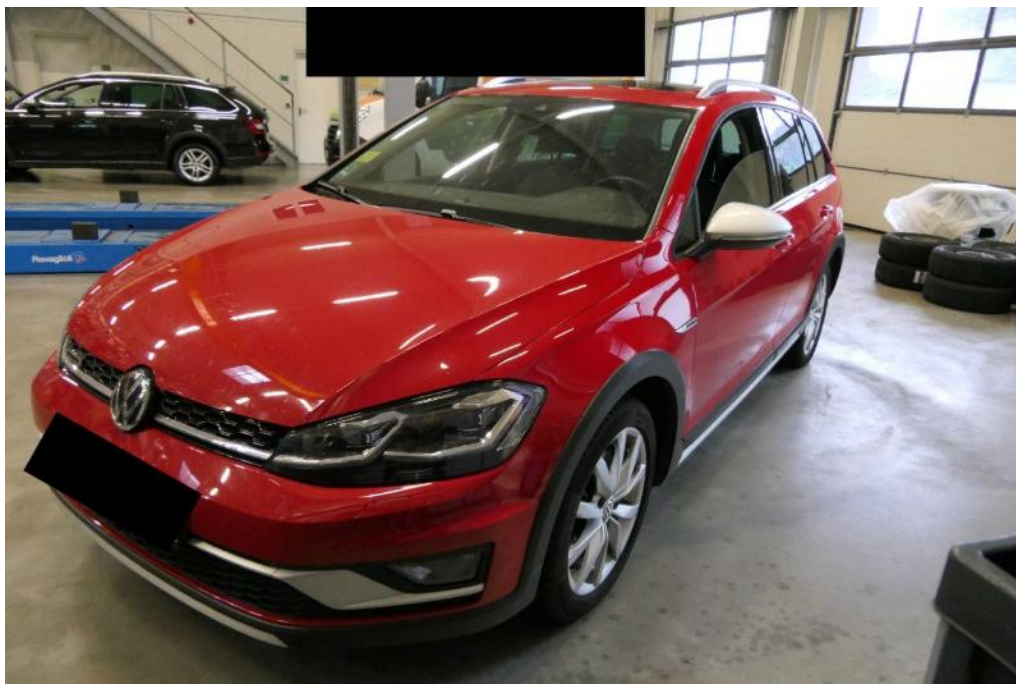


Bild 1: Frontdiagonale links

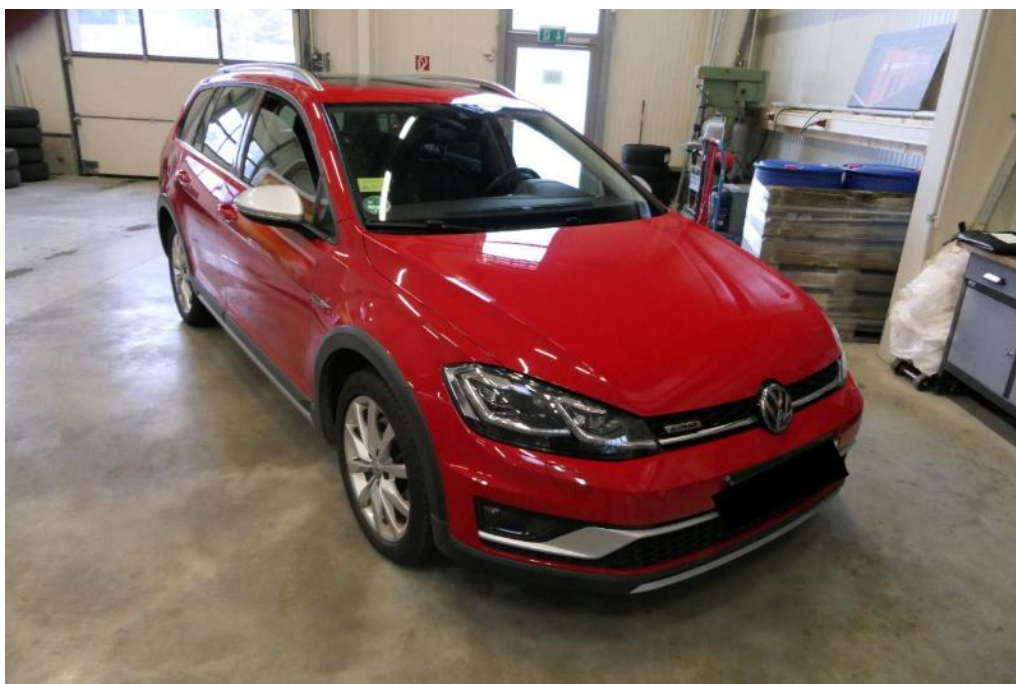


Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links

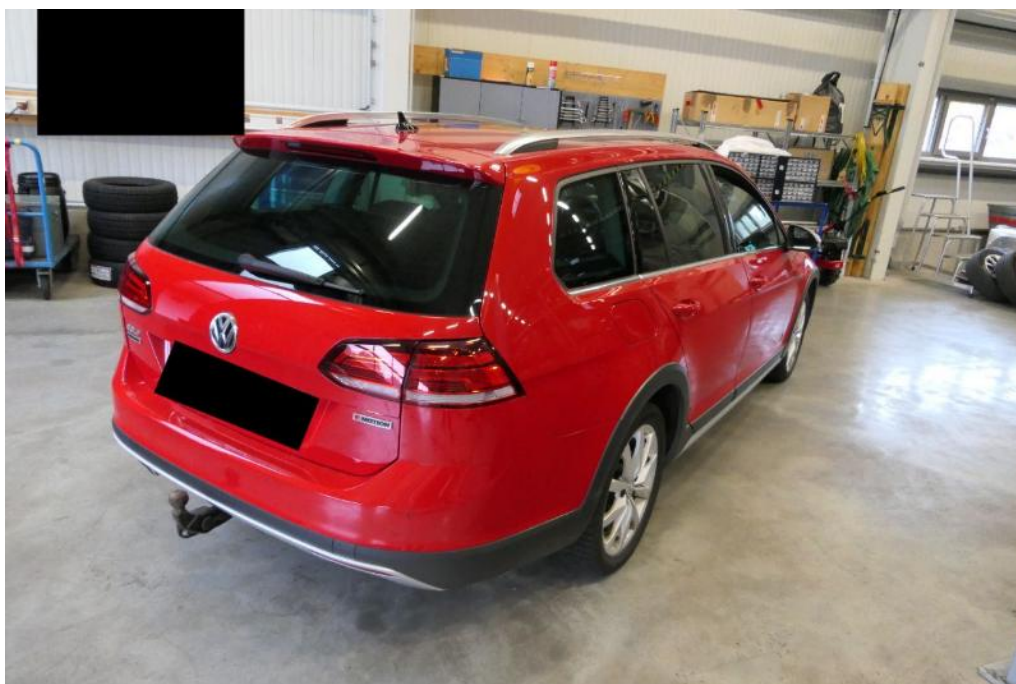


Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 13: Schlüssel/Borddokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
 enthält 51 Fotos



Bild 15: Motorraum

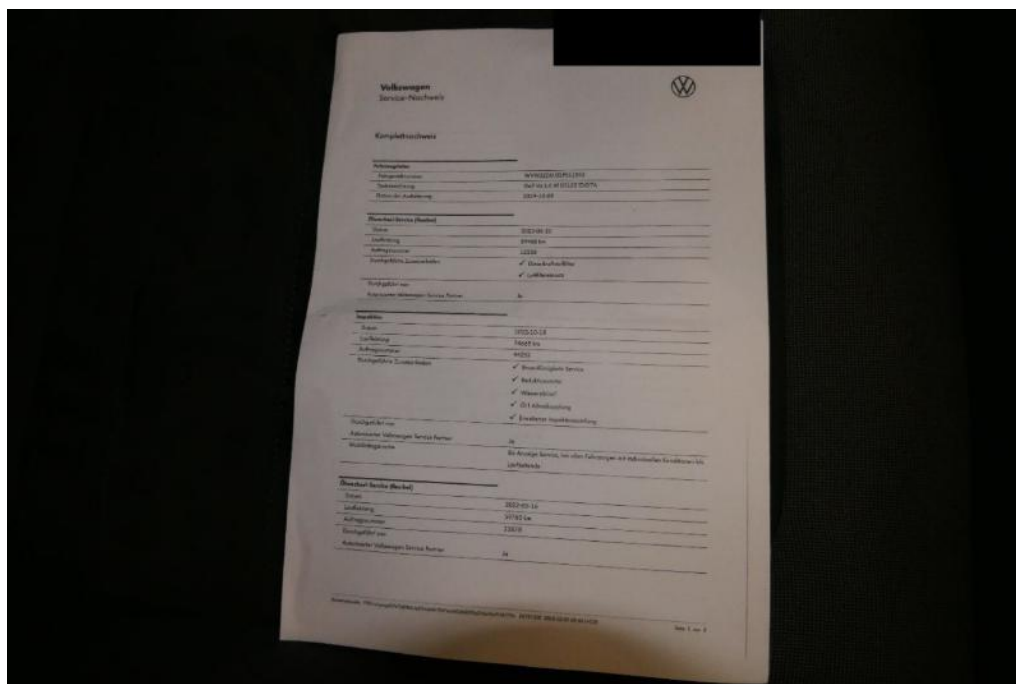


Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument	1353244
Fahrzeug-Kennzeichen	D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WWWZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage enthält 51 Fotos	

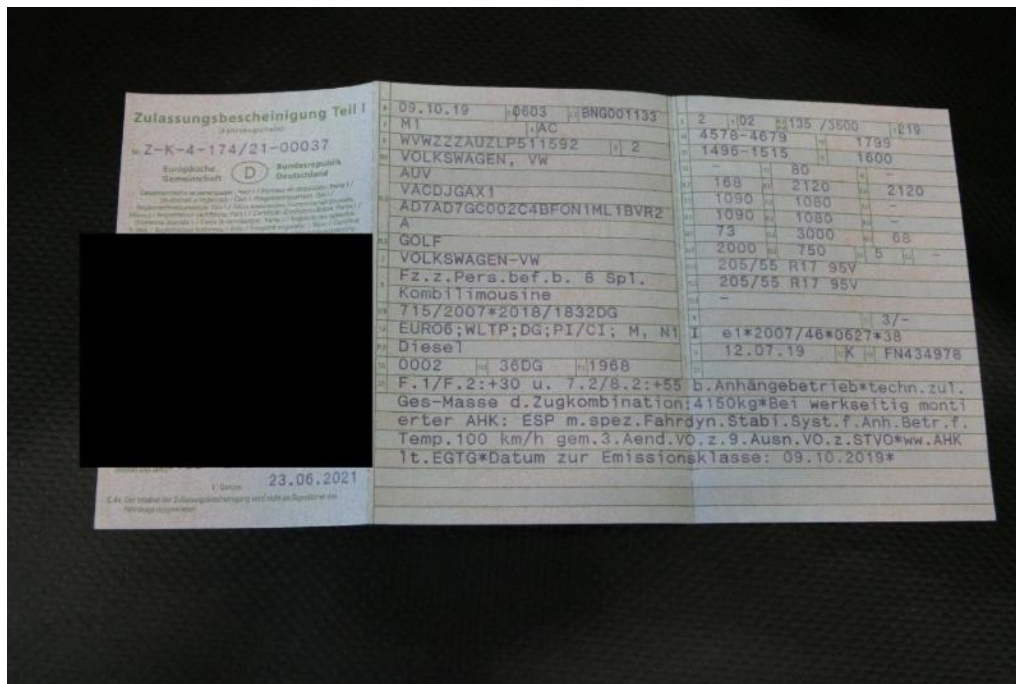


Bild 17: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 18
Innenraum Heckklappenverkleidung verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 19
Innenraum Heckklappenverkleidung verkratzt



Bild 20
Innenraum Kofferraum Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 21
Innenraum Kofferraum Kratzer



Bild 22
Innenraum Kofferraum Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 23
Innenraum Lenkrad Kratzer Gebrauchsspuren



Bild 24
Innenraum Lenkrad Kratzer Gebrauchsspuren

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592

Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 25
Innenraum Fahrersitzbezug verschlissen



Bild 26
Innenraum Fahrersitzbezug verschlissen

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 27
linke Seite Türeinstieg vorne links verkratzt



Bild 28
linke Seite Türeinstieg vorne links verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 29
linke Seite Schwellerverkleidung links Kratzer

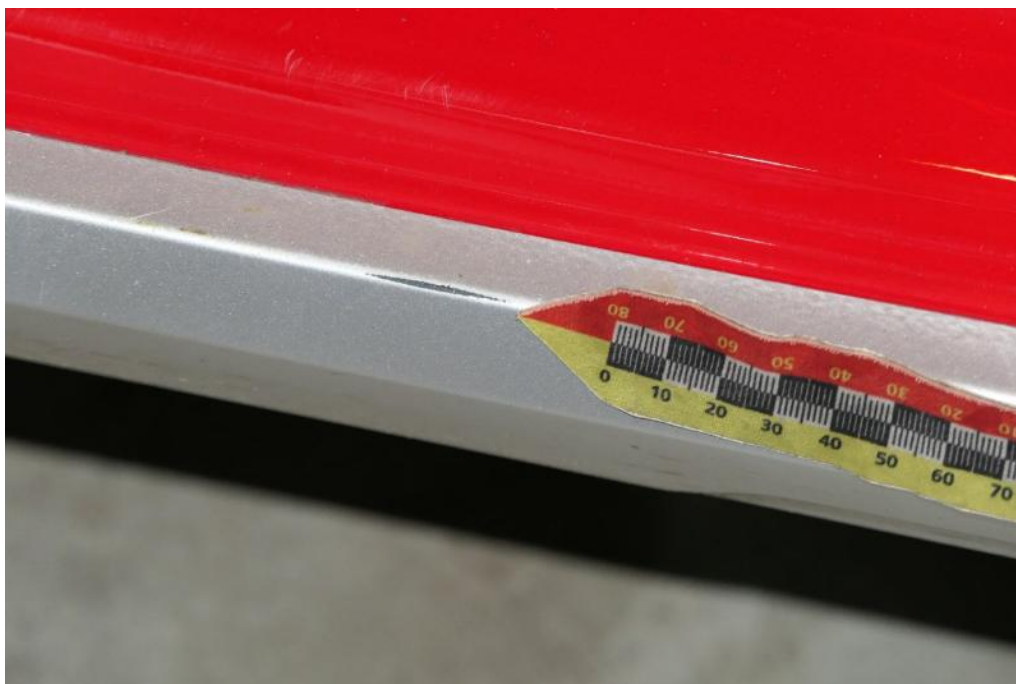


Bild 30
linke Seite Schwellerverkleidung links Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 31
linke Seite Tür vorne links angestoßen



Bild 32
linke Seite Tür vorne links angestoßen

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 33
Fahrzeugheck Heckklappe kleberest

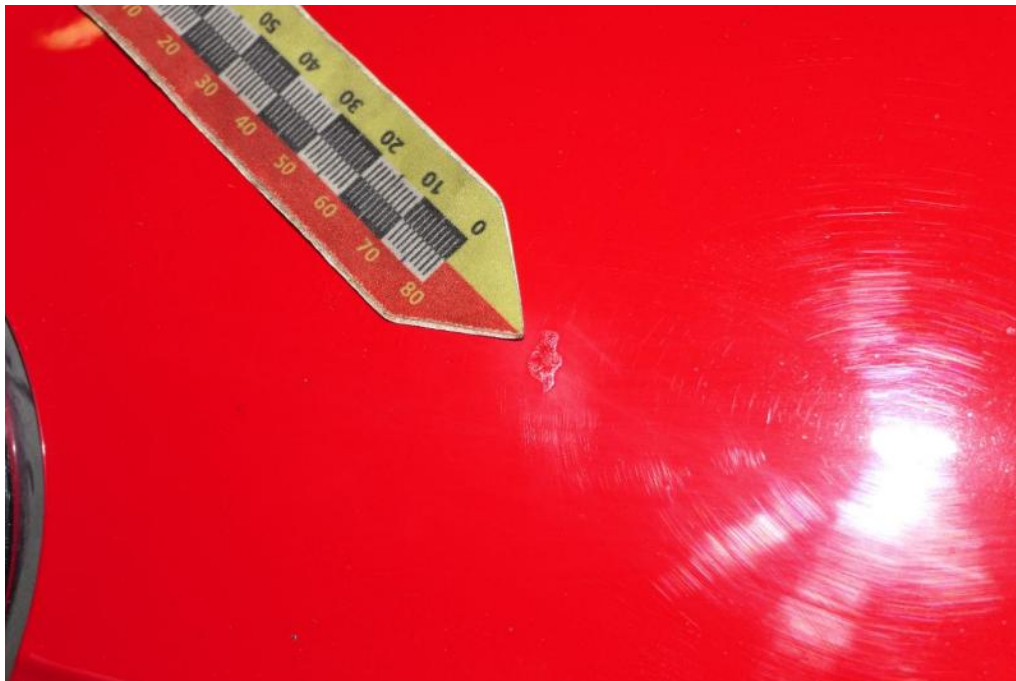


Bild 34
Fahrzeugheck Heckklappe kleberest

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 35
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt



Bild 36
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 37
rechte Seite Schwellerverkleidung rechts Kratzer



Bild 38
rechte Seite Schwellerverkleidung rechts Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 39
Innenraum Handschuhfachdeckel Gebrauchsspuren



Bild 40
Innenraum Handschuhfachdeckel Gebrauchsspuren

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 41
Innenraum Türeinstieg-Verkleidung vorne rechts Gebrauchsspuren



Bild 42
Innenraum Türeinstieg-Verkleidung vorne rechts Gebrauchsspuren

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 43
Fahrzeugfront Frontspoiler Steinschlag



Bild 44
Fahrzeugfront Frontspoiler Steinschlag

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592

Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 45
Fahrzeugfront Frontscheibe mit Regensensor Abplatzer

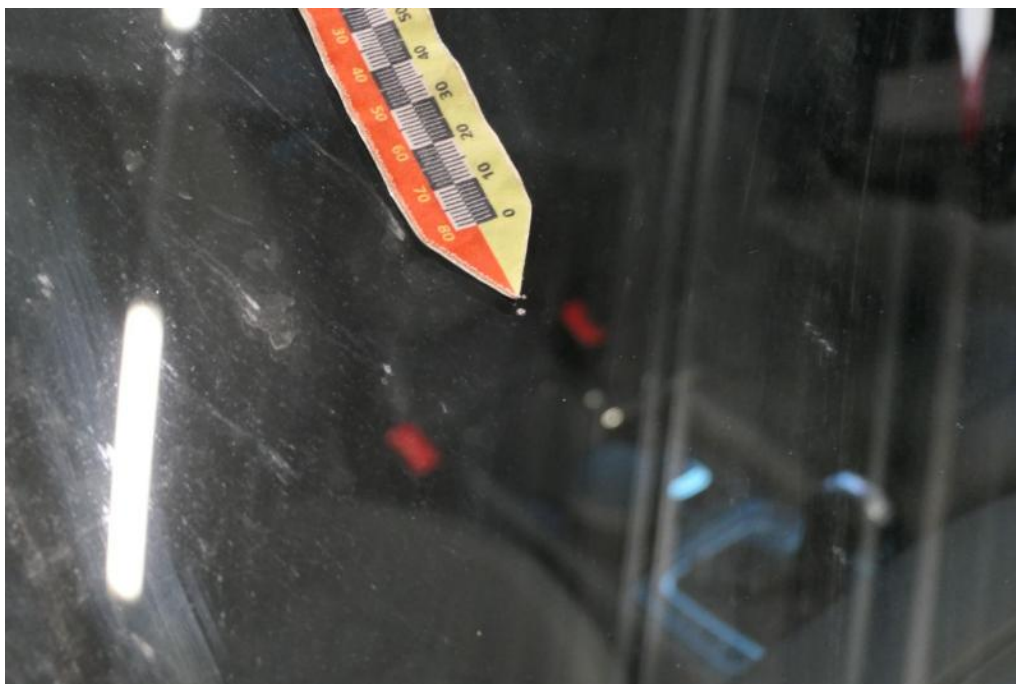


Bild 46
Fahrzeugfront Frontscheibe mit Regensensor Abplatzer

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos

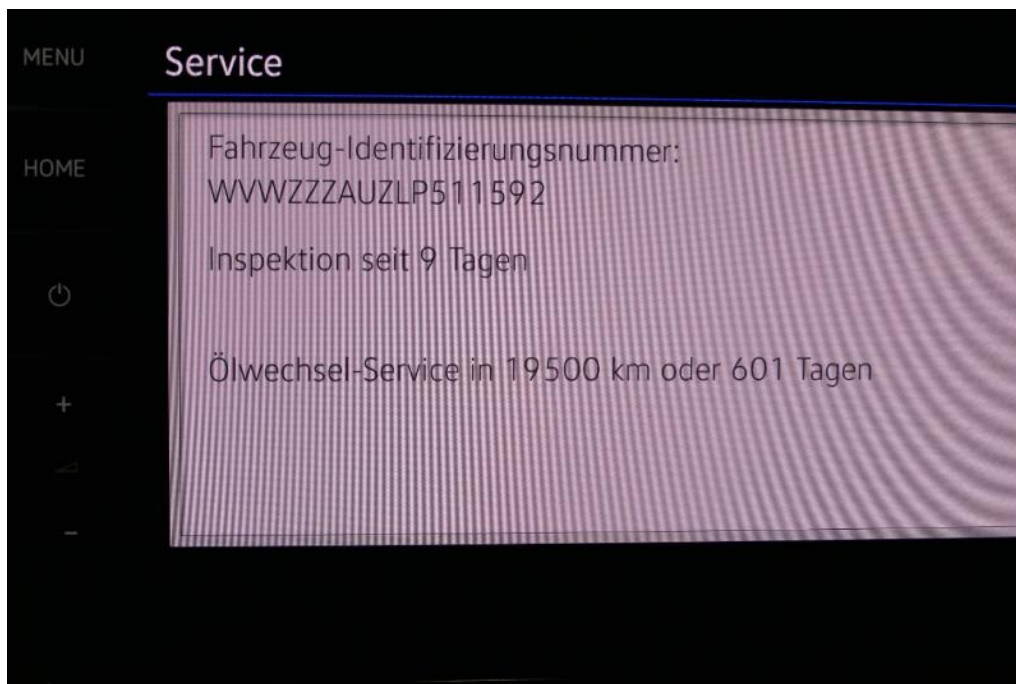


Bild 47
Wartung/Prüfung Inspektion/Service erforderlich – Kostenerweiterung möglich überfällig



Bild 48
Wartung/Prüfung Inspektion/Service erforderlich – Kostenerweiterung möglich überfällig

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos



Bild 49
Innenraum Beifahrersitz verschmutzt



Bild 50
Fahrzeug Sommerradsatz 1 Felge beschädigt

Lichtbildanlage

Dokument 1353244
Fahrzeug-Kennzeichen D-HS1091
Fahrzeug-Ident.-Nr. WVVZZZAUZLP511592
Die Lichtbildanlage
enthält 51 Fotos

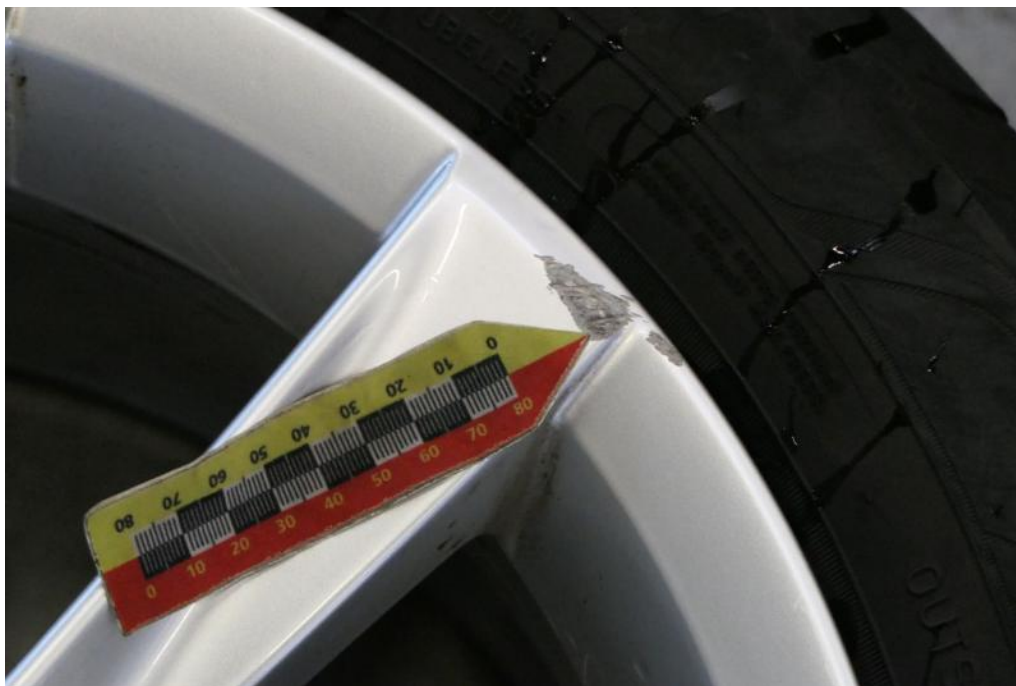


Bild 51
Fahrzeug Sommerradsatz 1 Felge beschädigt