

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Maxemilian Kral
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen
P: 041828000497
M: 017663281640
F:
E: maxemilian.kral@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1373206
Auftrag vom / Auftrag am: 06.12.2023 / 09:35 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019010133

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 05.12.2023 / 14:45 Uhr
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne MwSt: 1.445,00 €
Minderwerte gesamt: 1.235,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	OD-MR7654	FIN:	VF73EYHZPKJ587098
HSN/TSN:	3001 / AZI	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Van/Kleinbus	Hersteller:	Citroën
Modell:	C4 Grand Spacetourer 1.5 BlueHDi 130 FAP Selection	Erstzulassung:	10.05.2019
Letztzulassung:	07.10.2021	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	06.2024
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	96,0 KW	Hubraum:	1499 ccm
Antriebsart:	Diesel OBD	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	Anzahl Schaltstufen:	6
Laufleistung abgelesen:	171629 km	Laufleistung geschätzt:	171629 km

Farbe außen

Farbe außen:	LACK ONYX SCHWARZ/FLACHLackart: STANDARD	uni (2-Schicht)
---------------------	--	-----------------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag im Original vor
HU - Prüfbericht:	lag im Original vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Felgen / Bereifung	130,00 €	130,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, 1 Felge, verschürft, erneuern	130,00 €	130,00 €
Lackierung	770,00 €	560,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt - Smart Repair + Spoiler unten Mitte (erneuern) Anbauteile -- , verkratzt, Smart Repair	350,00 €	350,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, aus- und einbauen + lackieren	420,00 €	210,00 €
Innenraum / Kofferraum	315,00 €	315,00 €
Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, verkratzt, erneuern	315,00 €	315,00 €
Karosserie	130,00 €	130,00 €
linke Seite, Seitenwand hinten links, Delle, Smart Repair	130,00 €	130,00 €
Anbauteile	100,00 €	100,00 €
linke Seite, Außenspiegel links, verkratzt, Smart Repair - Kostenerweiterung möglich	100,00 €	100,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Achse 1 links	205/60 R 16,0 92 V	Goodyear	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Achse 1 rechts	205/60 R 16,0 92 V	Goodyear	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Achse 2 links	205/60 R 16,0 92 V	Goodyear	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Achse 2 rechts	205/60 R 16,0 92 V	Goodyear	Sommerreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	205/60 R 16,0 92 H	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
2	205/60 R 16,0 92 H	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
3	205/60 R 16,0 92 H	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
4	205/60 R 16,0 92 H	Continental	Winterreifen,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	regennass	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	20.01.2023
Letzte Inspektion (km-Stand):	148060	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	fast leer		

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/ Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borrdokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
HU-Prüfbericht	vorhanden		
Wartungsnachweis	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Tür hinten rechts	210
Seitenwand hinten rechts	180
Seitenwand hinten links	190
Tür hinten links	190

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



KFZ-Sachverständigenbüro
René Marschall
Niedersachsenstr. 3
21244 Buchholz i.d.N.
04 182 8002960
info@Gutachten-Nordheide.de



Maxemilian Kral
Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen
Buchholz i.d. Nordheide, den 08.12.2023
Das Dokument umfasst 4 Seiten und 34 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument 1373206
Fahrzeug-Kennzeichen OD-MR7654
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF73EYHZPKJ587098
Die Lichtbildanlage
enthält 34 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1373206
Fahrzeug-Kennzeichen OD-MR7654
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF73EYHZPKJ587098
Die Lichtbildanlage
enthält 34 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links

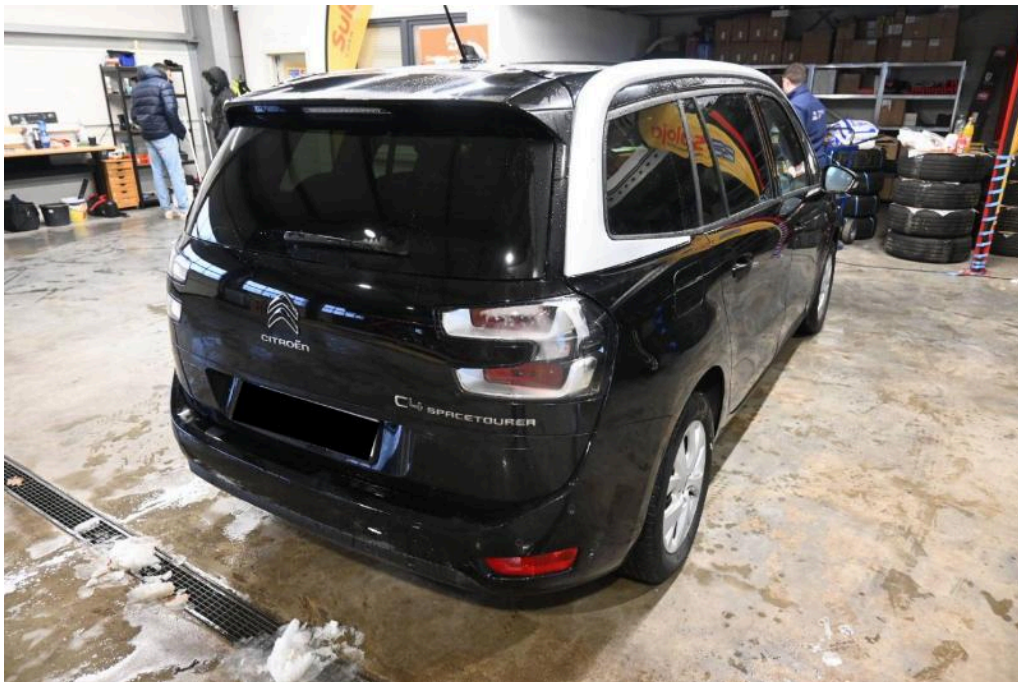


Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1373206
Fahrzeug-Kennzeichen OD-MR7654
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF73EYHZPKJ587098
Die Lichtbildanlage
enthält 34 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument 1373206
Fahrzeug-Kennzeichen OD-MR7654
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF73EYHZPKJ587098
Die Lichtbildanlage
enthält 34 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument 1373206
Fahrzeug-Kennzeichen OD-MR7654
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF73EYHZPKJ587098
Die Lichtbildanlage
enthält 34 Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument 1373206
Fahrzeug-Kennzeichen OD-MR7654
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF73EYHZPKJ587098
Die Lichtbildanlage
enthält 34 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1373206
Fahrzeug-Kennzeichen OD-MR7654
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF73EYHZPKJ587098
Die Lichtbildanlage
enthält 34 Fotos

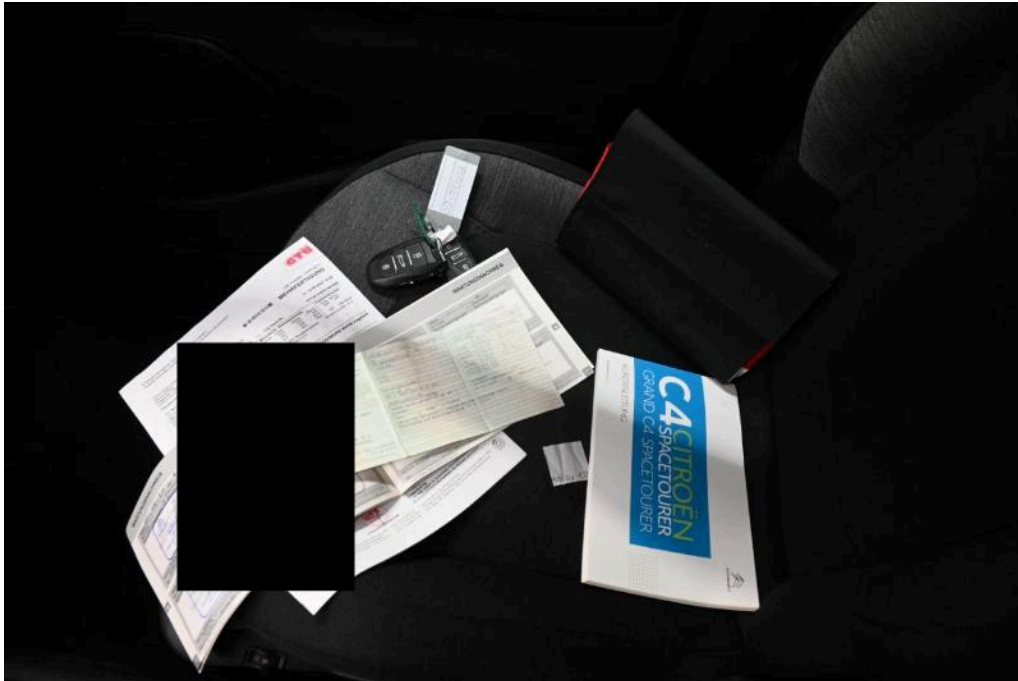


Bild 13: Schlüssel/Borrdokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1373206
Fahrzeug-Kennzeichen OD-MR7654
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF73EYHZPKJ587098
Die Lichtbildanlage
enthält 34 Fotos



Bild 15: Motorraum

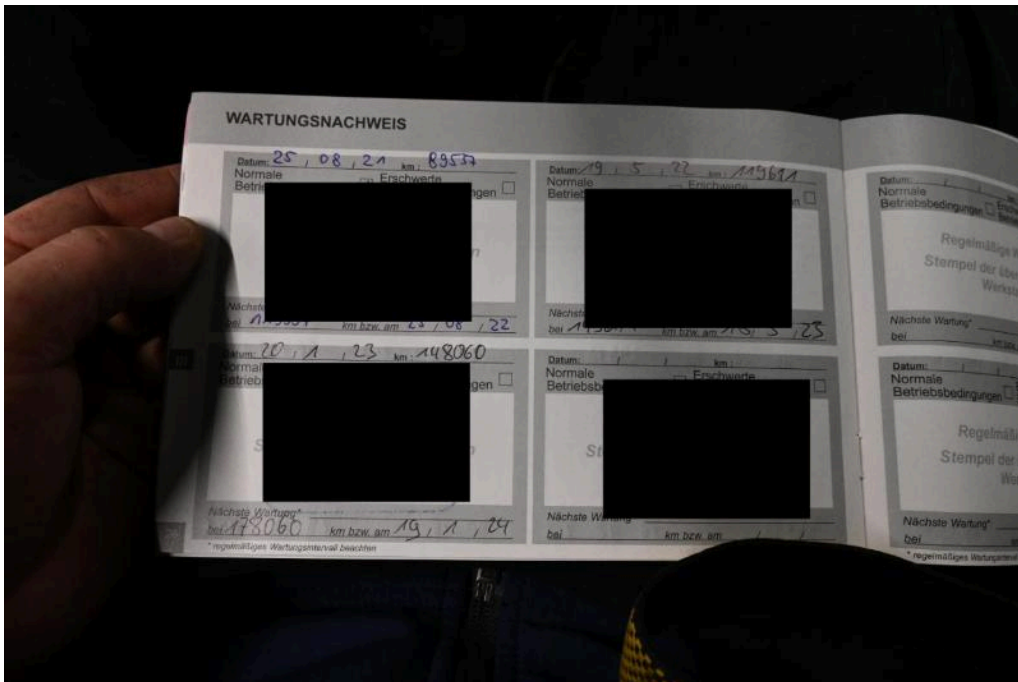


Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument 1373206
Fahrzeug-Kennzeichen OD-MR7654
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF73EYHZPKJ587098
Die Lichtbildanlage
 enthält 34 Fotos

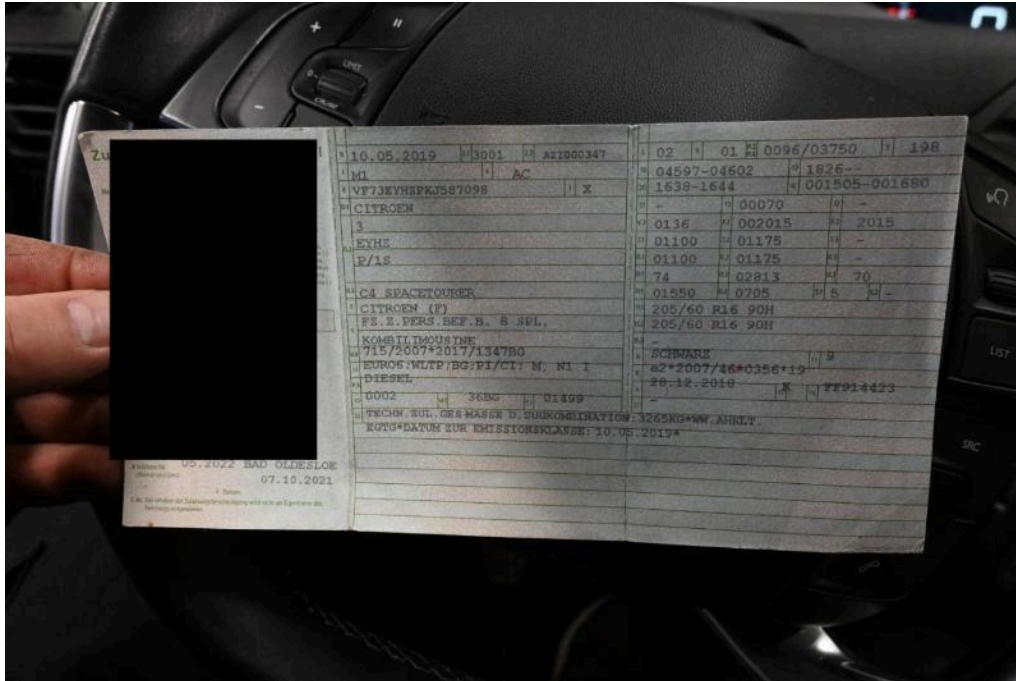


Bild 17: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 18
 Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz 1 Felge verschürft

Lichtbildanlage

Dokument 1373206
Fahrzeug-Kennzeichen OD-MR7654
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF73EYHZPKJ587098
Die Lichtbildanlage
enthält 34 Fotos



Bild 19
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz 1 Felge verschürft



Bild 20
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz 1 Felge verschürft

Lichtbildanlage

Dokument 1373206
Fahrzeug-Kennzeichen OD-MR7654
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF73EYHZPKJ587098
Die Lichtbildanlage
enthält 34 Fotos



Bild 21
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt - Smart Repair + Spoiler unten Mitte (erneuern) Anbauteile --
verkratzt



Bild 22
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt - Smart Repair + Spoiler unten Mitte (erneuern) Anbauteile --
verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1373206
Fahrzeug-Kennzeichen OD-MR7654
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF73EYHZPKJ587098
Die Lichtbildanlage
enthält 34 Fotos



Bild 23
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt - Smart Repair + Spoiler unten Mitte (erneuern) Anbauteile --
verkratzt



Bild 24
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt - Smart Repair + Spoiler unten Mitte (erneuern) Anbauteile --
verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1373206
Fahrzeug-Kennzeichen OD-MR7654
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF73EYHZPKJ587098
Die Lichtbildanlage
enthält 34 Fotos



Bild 25
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



Bild 26
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument 1373206
Fahrzeug-Kennzeichen OD-MR7654
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF73EYHZPKJ587098
Die Lichtbildanlage
enthält 34 Fotos



Bild 27
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



Bild 28
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1373206
Fahrzeug-Kennzeichen OD-MR7654
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF73EYHZPKJ587098
Die Lichtbildanlage
enthält 34 Fotos



Bild 29
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verkratzt



Bild 30
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument 1373206
Fahrzeug-Kennzeichen OD-MR7654
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF73EYHZPKJ587098
Die Lichtbildanlage
enthält 34 Fotos



Bild 31
linke Seite Seitenwand hinten links Delle



Bild 32
linke Seite Seitenwand hinten links Delle

Lichtbildanlage

Dokument 1373206
Fahrzeug-Kennzeichen OD-MR7654
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF73EYHZPKJ587098
Die Lichtbildanlage
enthält 34 Fotos



Bild 33
linke Seite Außenspiegel links verkratzt



Bild 34
linke Seite Außenspiegel links verkratzt